



DELTA PLUS



BARRIER 2 BARRIER PLATE 2

FR MASQUE SOUDEUR CONTRE L'ARC ELECTRIQUE (OPTO-ELECTRONIQUE)- BARRIER 2: CASQUE POUR SOUDAGE À L'ARC ÉLECTRIQUE, MIG-MAG,TIG - DIN 5-13 BARRIER PLATE 2: LOT DE 5 ÉCRANS EXTERIEURS DE RECHANGE POUR CASQUE BARRIER 2 **Instructions d'emploi:** Avant toute utilisation du masque soudeur Optoélectronique, il est nécessaire de lire attentivement les instructions suivantes. Ces EPI sont destinés à la protection contre les risques suivants : radiations non ionisantes et projections dues à la soudure. Les performances de ce produit risquent de ne pas satisfaire vos besoins s'il n'est pas utilisé ou entretenu correctement comme indiqué dans ce manuel. Le masque soudeur optoélectronique BARRIER2 est composé du casque référence BARRI2HL et du filtre LCD auto-noircissant solaire BARRI2LQ. BARRIER2 offre une protection complète de la tête et des yeux contre les rayons ultraviolets et infrarouges émis lors des opérations de soudage. Le filtre est commutable de l'état clair (teinte 4) aux états foncés (teintes 9 à 13), ou (teintes 5 à 9). BARRIER2 peut être utilisé pour tous travaux de soudure mais ne doit PAS être utilisé comme protection contre le découpage Oxy-acétylène (chalumeau) et le soudage au laser. Il est très important de lire attentivement cette notice et de se conformer aux différentes étapes d'utilisation ci-dessous, sous peine de risquer des lésions oculaires grave. Des lunettes de protection certifiées doivent être portées sous la visière pendant tout risque d'exposition. •**(1) CONTRÔLES:** Avant toute utilisation du masque soudeur optoélectronique, il est important de: Observer l'aspect du produit et de vérifier son marquage. Il faut s'assurer que le produit ait été fabriqué par Delta Plus Group, que le casque soit marqué BARRI2HL et qu'il soit équipé avec son filtre LCD marqué BARRI2LQ. / Examiner le produit soigneusement et s'assurer qu'il n'y ait aucun dommage, y compris sur les faces intérieure et extérieure de l'écran LCD, de son capteur solaire, de la coque du casque ainsi que de son harnais. / Les capteurs doivent être propres et clairs. / S'assurer que l'enveloppe du produit ainsi que ses accessoires soient bien montés et prêts à l'utilisation (voir schémas)/Contrôler le fonctionnement du produit, pour cela mettre le produit à proximité d'un arc électrique, le plus près possible. Il doit commuter automatiquement de l'état clair à l'état foncé, sinon il doit être endommagé! Enlever le film de protection avant la première utilisation. Si le produit n'est pas conforme, merci de nous contacter. // •**(2) Assemblage:** Si vous êtes amené à démonter notre produit BARRIER2 et à le remonter ensuite. Se référer au schéma. Le produit doit être assemblé rigoureusement (ne pas égarer ou laisser des pièces non montées): Monter le serre-tête; Installer le filtre LCD dans son emplacement. Le modèle BARRIER2 est équipé d'un filtre LCD référence BARRI2LQ; L'écran protecteur doit être installé devant le masque soudeur devant le filtre LCD. La face externe du filtre LCD (côté capteur solaire) ne doit pas entrer en contact directement avec l'arc de soudure. Pour l'installer, pliquer l'écran dans l'encoche et mettre les 2 pièces de fixation (de l'intérieur vers l'extérieur du masque), puis les visser à l'intérieur. // •**(3) Réglage du casque - référence BARRI2HL:** Ajuster le serre-tête à l'aide de sa molette (par pression et rotation) pour effectuer un serrage adapté à votre tour de tête. Vous pouvez alors mettre le masque et l'essayer avant de l'utiliser pour travailler. Pour adapter plus finement votre champ de vision vous pouvez aussi modifier la position de l'ergo situé sous la visière droite et gauche du serre-tête. // •**(4) Réglage du filtre LCD référence BARRI2LQ :** Le filtre LCD est équipé de 3 molettes réglables. Il est important de bien les ajuster, par rapport à vos conditions de travail, pour obtenir les performances optimales du masque. Ces trois fonctions sont le réglage des teintes à l'état foncé, le temps de commutation et la sensibilité. •**La sensibilité, bouton (SENSITIVITY) :** Régler ce bouton pour adapter le filtre à différents niveaux d'éclairage dans le processus de soudage différents. Nous recommandons une sensibilité à mi-plage de réglage pour la plupart des applications. Régler la sensibilité en fonction de conditions d'éclairage: A la position «LOW» lorsque la lumière ambiante est lumineuse et à la position «HI» lorsqu'elle est sombre. Sélectionner la sensibilité en fonction de courant de soudage: A la position «LOW» pendant le soudage avec haute intensité et à la position «HI» pendant le soudage avec courant faible. •**Numeros d'échelon et teinte, bouton (SHADE NO) :** Régler la teinte appropriée suivant l'intensité du courant & le procédé de soudage que vous employez. La teinte la plus foncée est la 13, la plus claire est la 9. Ajuster le bouton en fonction de la teinte désirée (TABLE 3). •**Temps commutation, bouton (DELAY) :** Ajuster le bouton du temps de commutation sur une position appropriée. Le temps de commutation est d'environ 0.6s. La position "I" signifie qu'il y a peu de temps de réaction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ou relativement peu de temps d'attente entre l'état foncé et l'état clair. Cette position est utilisée, la plupart du temps, pour le soudage par points. Remarque: les deux autres positions « - » et « + » signifient respectivement un temps de réaction court « - » ou long « + ». Le temps de réaction court est d'environ de 0.2 seconde, le temps de réaction long est d'environ 1 seconde. Vous pouvez régler le temps de commutation souhaité, dans cette marge, selon vos conditions d'utilisation. Prendre bien connaissance des conditions dans lesquelles votre filtre LCD doit être employé (TABLE 3) // •**(5) La solidité minimale :** Le casque soudeur répond aux exigences de solidité minimale de la norme EN175:1997 // •**(6) Remplacer les piles :** Le filtre LCD utilise deux piles au lithium CR----. (CR2450). Il faut changer la batterie immédiatement quand la lumière indicative LOW BATTERY est allumée. Ouvrir les 2 compartiments de la batterie (voir schémas). Remplacer les anciennes piles par les nouvelles. L'anode (+) de la batterie doit rester en haut. Insérez les 2 compartiments, puis vérifiez que le filtre LCD fonctionne correctement. •**(7) DÉPANNAGE RAPIDE:** •Teinte ou obscurcissement irréguliers:**. Le harnais est mal réglé et il y a une distance inconstante entre les yeux et le filtre. ->Réglez le harnais pour réajuster et réduire cette distance. •Le filtre LCD ne s'obscurcit pas ou clignote**: L'écran protecteur peut être sale ou endommagé. ->remplacez l'écran protecteur. Les capteurs peuvent être obstrués -> nettoyez la surface des capteurs. Le courant de soudage peut être trop bas -> Augmentez la sensibilité. •Lente réactivité**: La température d'utilisation est trop basse. -> Ne convient pas à des températures inférieures à -5°C ou 23°F. PART1 : ->TABLE1: (10) Caractéristiques du casque référence BARRI2HL (11) Taille de la fenêtre / (12) Taille emplacement maximum pour filtre / (13) Taille de la plaque de protection extérieure / (14) Taille de la plaque de protection intérieure / (15) Matériels / (16) Poids / (17) Température d'utilisation ->TABLE2: (20) Caractéristiques du filtre LCD référence BARRI2LQ / (21) Taille totale / (22) Taille du champ de vision / (23) Taille du capteur solaire / (24) Matériau de la coque / (25) Poids / (26) Résistance au rayonnement / (27) Taux maximum de transmission dans l'ultraviolet (313-365nm) ≤ 0.0044% / (28) Taux maximum de transmission dans l'infrarouge (780-1400nm): teinte 5 ≤ 3.2% / teinte 9 ≤ 0.2% / teinte 13 ≤ 0.014% (29) Marche - Arrêt / (30) Mise en marche et arrêt automatique (Auto On / Auto Off) / (31) Teinte / (32) Etat clair: 4 / (33) Etat foncé: 5 à 9 ajustable / 9 à 13 ajustable / (34) Vitesse de commutation / (35) ≤ 0.00004s (de l'état clair au foncé) / (36) Temps de commutation / (37) ≤ 0.1s (temps de réaction), applicable pour les soudures par point. Réglable de 0.15s à 0.80s / (38) Température d'utilisation. ->TABLE3: (1) Numéros d'échelon (teintes à employer) pour domaine d'application. (2) Intensité du courant / (3) (Amplitude - A) / (4) MIG sur métaux lourds / (5) MIG sur métaux légers. / (6) L'expression « métaux lourd » couvre les aciers, aciers alliés, le cuivre et ses alliages, etc. ; Selon les conditions d'utilisation, les numéros d'échelons immédiatement supérieurs ou immédiatement inférieurs peuvent être utilisés ; Les champs vides correspondent à des gammes d'utilisation généralement non utilisées pour le type d'application correspondant. **Limits d'utilisation:** Ne pas utiliser pour des applications pour lesquelles il n'est pas prévu. Si le filtre LCD ne commute pas à l'état foncé quand vous l'utilisez, s'il n'y a pas de réponse pendant le soudage, si le filtre clignote et / ou est instable, si le filtre commute à l'état foncé mais revient à l'état clair, alors le filtre LCD peut être endommagé. Il ne faut plus l'utiliser. Nous contacter et remplacer le filtre immédiatement ; Si le filtre LCD se brise ou ne peut plus commuter de l'état clair à l'état foncé quand vous l'utilisez, changer celui-ci immédiatement ; Ne jamais utiliser un écran endommagé. Ne pas apporter de modification à ce produit, utiliser que des accessoires conçus pour lui. Nous contacter pour plus de renseignements ; Maintenir votre lieu de travail propre. Les emplacements encorbeés facilitent les accidents ; Le lieu de travail doit être bien éclairé. Travaillez au sec dans des environnements non humides sans présence de gaz ou de liquides inflammables ; Il faut vous habiller de façon appropriée avec des vêtements, des gants soudeur et des chaussures anti-dérapantes. Eviter de porter des bijoux et des vêtements non fermés ; Tenir hors de portée des enfants ; Certaines parties peuvent entrer en contact avec la peau de l'utilisateur et provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Le filtre LCD doit uniquement être utilisé avec un oculaire de renfort adapté ; Lire attentivement la notice et les marquages sur les produits. Attention : Les avertissements et précautions d'emploi mentionnées ci-dessus, ne peuvent pas couvrir toutes les situations pouvant survenir. L'utilisateur doit être conscient des risques encourus et doit faire appel à son bon sens et rester toujours vigilant. ATTENTION : Les protecteurs oculaires contre les particules lancées à grande vitesse portés sur des lunettes ophtalmiques standards peuvent transmettre des chocs et par conséquent créer un risque pour l'utilisateur. L'utilisateur doit porter des EPI complémentaires appropriés au niveau de protection requis. Vérifier que leur utilisation simultanée n'affecte pas le niveau de protection de chacun de ces équipements. ATTENTION : Si l'oculaire et la monture n'ont pas les mêmes codes F, B ou A, l'équipement de protection ne répondra qu'aux exigences minimales. Si une protection contre les particules lancées à grande vitesse à températures extrêmes est demandée, le protecteur oculaire sélectionné sera marqué avec la lettre T immédiatement placée après le marquage contre l'impact, c'est à dire, FT, BT ou AT. Si le marquage contre l'impact n'est pas suivi par la lettre T, le protecteur oculaire sera utilisé seulement contre les particules lancées à grande vitesse à température ambiante. ATTENTION : Le non-respect ou la mauvaise application des consignes d'utilisation, de contrôle, de réglage, d'entretien et de stockage peut limiter l'efficacité des propriétés isolantes du casque. **Instructions stockage/nettoyage:** Stockage au sec et au propre, dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière, du froid, de la chaleur et de l'humidité et à température ambiante. Maintenir la cellule photoélectrique propre et nette ; Après usage vérifier l'écran protecteur, tous les oculaires rayés ou endommagés doivent être remplacés. / Nettoyer et désinfecter à l'eau tiède savonneuse ou avec un détergent neutre. Vous pouvez l'essuyer, si nécessaire, avec un linge propre et doux ou nettoyer avec un détergent non agressif ou alcool. Ne pas utiliser de linge abrasif. Il peut arriver que l'écran protecteur s'endommage (rayures / fêlures). Il faut alors le remplacer (référence BARRIPP2IN). Enlever le film protecteur avant de le remettre en place ; Votre produit doit être vérifié régulièrement par des personnes qualifiées. Ce produit devrait fournir une protection adéquate pendant 5 ans après la première utilisation, dans des conditions correctes d'entretien et de stockage. / Cependant, cette durée de vie est donnée à titre indicatif et peut varier en fonction des conditions d'utilisation et de stockage.

EN ELECTRIC ARC WELDING SHIELD (OPTO-ELECTRONIC)- BARRIER 2: HELMET FOR ELECTRIC ARC WELDING, MIG-MAG, TIG - DIN 5-13 BARRIER PLATE 2: PACK OF 5 EXTERIOR SPARE SCREENS FOR BARRIER 2 HELMET **Use instructions:** Read these instructions carefully before using your Optoelectronic welding shield. These PPE are intended to protect against the following risks: non-ionizing radiations and projections from welding. In order to ensure that this product meets your needs, it should be used and maintained correctly, as indicated in this manual. The BARRIER2 optoelectronic welding shield (BARRIER2 reference) comprises the BARRI2HL helmet and the BARRI2LQ LCD auto-darkening solar lens. BARRIER2 offers complete protection of the head and eyes against ultraviolet and infrared rays emitted during welding operations. The lens can be switched from the clear state (shade 4) to dark states (shades 9 to 13), or (shades 5 to 9). BARRIER2 may be used for all welding work but must NOT be used as protection against oxy-acetylene cutting (blowtorch) and laser welding. It is very important to read these instructions carefully and to comply with the various stages of use described below, at the risk of incurring serious eye injury. Approved Primary Eye Protection must be worn under face shield and the face shield must be worn at all times when exposed to hazards. •**(1)CONTROLS:** Before using the optoelectronic welding shield for the first time, it is important to: Examine the product carefully and check its marking. Ensure that the product was manufactured by Delta Plus Group, that the helmet is marked BARRI2HL and that it is fitted with its LCD lens marked BARRI2LQ. / Examine the product carefully and ensure there is no damage, including on the inner and outer faces of the LCD screen, its solar sensor, its shell as well as its harness. / The sensors should be kept clean and unobscured. / Ensure that the whole product and its accessories are properly assembled and ready for use (see diagrams)/Check the operation of the product by putting it as close as possible to an electric arc. It must switch automatically from the clear to the dark state, otherwise it is damaged. Remove the protective film before initial use. If the product is not conformed, please contact us. // •**(2) Assembly:** If you need to dismantle your BARRIER2 product and then reassemble it, refer to drawing. The product must be assembled carefully (do not omit or leave any parts unassembled): Mount the headgear assembly; Fit the LCD lens in place. The BARRIER2 model is equipped with a BARRI2LQ reference LCD lens; The protective screen must be fitted in front of the welding shield in front of the LCD lens. The outer face of the LCD lens must not come into direct contact with the welding arc. To install flatten it into the slot and put on the 2 fastener pieces (from inside to outside of the mask), then screw them in. // •**(3) Adjusting the BARRI2HL reference helmet:** You can adjust the headgear assembly using its button (press and rotate) to tighten to fit your head size. Then try on the shield before using it for work. For a finer adjustment of your field of vision you can also modify the position of the stud located under the left and right-hand screw of the headgear assembly. // •**(4) Adjusting the BARRI2LQ reference LCD lens:** The LCD lens is equipped with 3 adjustable wheels. For optimum performances of the shield it is important to adjust them properly, according to your work conditions. The three functions are the shade adjustment to the dark state, switchover time and sensitivity. •**Sensitivity, (SENSITIVITY) button:** Use it to adjust the filter to different light levels in various welding process. We recommend a Mid-range sensitivity setting for most applications. Set sensitivity according to lighting condition: At position "LOW" when the surrounding light is bright and at position "HI" when the surrounding is dim. Select sensitivity according to welding current: At position "LOW" during high current welding and at position "HI" during low current welding. •**Scale or shade number, (SHADE NO) button:** Adjust the shade according to the intensity of the current & the welding process you are using. The darkest shade is 13, the lightest is 9. Adjust the button according to the desired shade (TABLE 3). •**Switchover time, (DELAY) button:** Adjust the delay button to an appropriate position. The switchover time is about 0.6s. Position "I" indicates that there is little reaction time, i.e. there is no or relatively little time between the dark and clear state. This position is mostly used for spot welding. Note: the two other positions " - " and " + " indicate respectively a fast " - " or slow " + " reaction time. The fast reaction time is about 0.2 second; the slow reaction time is about 1 second. You can adjust the desired switchover time, within this range, according to your conditions of use. You must be noted the conditions in which your LCD filter is to be used (TABLE 3) // •**(5)Minimal strength:** The welding helmet complies with the minimum strength requirements of the standard EN175: 1997 // •**(6) Replace batteries:** The ADF filter uses two CR ---- lithium batteries. (CR2450). We should change the battery immediately when the light indicative LOW BATTERY is on. Open the 2 battery compartments in the direction indicated above (see diagrams). Replace old batteries with new ones. The anode (+) battery must remain at the top. Insert the 2 compartments, then check that the LCD filter functions correctly. // •**(7)QUICK TROUBLESHOOTING:** **Irregular darkening dimming.** Headband has been set unevenly and there is an uneven distance from the eyes to the filter's lens. ->Reset headband to reduce the difference to filter. **Auto-darkening filter does not darken or flickers.** Front cover lens might be soiled or damaged. -> Change lens cover. Sensors might be soiled -> clean the sensors' surface. Welding current might be too low -> Adjust sensitivity to high. **Slow response.** Operating temperature is too low. -> Do not use at temperatures below -5°C or 23°F. PART1 : ->TABLE1: (10) BARRI2HL reference helmet features (11) Window size / (12) Maximum size of space for lens / (13) Outer protection plate size / (14) Inner protection plate size / (15) Materials: / (16) Weight / (17) Temperature of use ->TABLE2: (20) BARRI2LQ reference LCD lens features / (21) Overall size / (22) Field of vision size / (23) Solar sensor size / (24) Material shell / (25) Weight / (26) Resistance to radiation / (27) Maximum transmission rate in ultraviolet (313-365nm) ≤ 0.0044% / (28) Maximum transmission rate in infrared (780-1400nm) : shade 5 ≤ 3.2% / shade 9 ≤ 0.2% / shade 13 ≤ 0.014% (29) On - Off / (30) Automatic on - off control (Auto On / Auto Off) / (31) Shade / (32) Clear state: 4 / (33) Dark state: adjustable from 5 to 9/adjustable from 9 to 13 / (34) Switching speed / (35) ≤ 0.00004s (from clear to dark state) / (36) Switching time / (37) ≤ 0.1s (reaction time) applicable to spot welding. Adjustable from 0.15 to 0.80s / (38) Temperature of use. ->TABLE3: (1) Scale numbers (shades to use) per field of application. (2) Current intensity / (3) (Amperes- A) / (4) MIG on heavy metals / (5) MIG on light metals. / (6) The expression "heavy metals" includes steels, alloy steels, copper and its alloys, etc. Immediately superior or inferior shade numbers can be used depending on the conditions of use. The empty fields correspond to ranges of use that are not normally used for the corresponding application type. **Usage limits:** Do not use for applications other than those for which it has been designed. If the LCD lens does not darken when you use it, if there is no reaction during welding, if the lens flashes and/or is unstable, if the lens darkens but returns to the clear state, then the LCD lens may be damaged. It should not be used. Contact us and replace it immediately; If the LCD lens shatters or can no longer switch from the clear to the dark state when you use it, change it immediately; Never use a damaged screen; Do not modify this product, only use the accessories designed for it. Contact us for further information; Keep your workplace clean and tidy. Cluttered workplaces cause accidents; The work place must be well lit. Work in dry conditions not in damp environments away from gas or inflammable liquids; Dress appropriately with welding clothes, gloves and non-slip shoes. Avoid wearing jewellery and loose clothing; Keep out of the reach of children; Parts which may come into contact with wearer's skin and could cause allergic reactions to sensitive individuals. The LCD lens shall only be used in conjunction with a suitable backing ocular; Read the instructions and the markings on the products carefully. Warning: The above warnings and precautions for use cannot cover all possible situations. The user must be aware of the risks run and should use his best judgement and always remain vigilant. WARNING : Eye protectors against high speed particles worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the wearer. The user should wear additional PPE appropriate for the level of protection. Check that using them simultaneously does not interfere with the level of protection of each item of equipment. WARNING : If the symbol F, B and A are not common to both the oculars and the frame then it is the lower which shall be assigned to the complete eye protector. If protection against high speed particles at extremes of temperature is required then the selected eye-protector should be marked with the letter T immediately after the impact letter, i.e. FT, BT or AT. If the impact letter is not followed by the letter T then the eye protector shall only be used against high speed particles at room temperature. WARNING: missing or deficient respect of instructions of use, adjustment/inspections and maintenance/storage, may limit effectiveness of insulation protection. **Storage/Cleaning instructions:** Store the equipment dry and clean in its original packing, away from light, cold, heat and humidity and at ambient temperature. Keep the photoelectric cell clean; After use check the protective screen, all scratched or damaged oculars should be replaced. / Clean and disinfect using warm soapy water or neutral detergent. You can wipe it, if necessary, with a soft clean cloth or clean with a mild detergent or alcohol. Do not use abrasive cloth; The protective screen might be damaged (scratches / cracks). It must then be replaced (BARRIPP2IN reference). Remove the protective film before replacing it; Your product must be checked regularly by qualified people. This product should provide proper protection for 5 years after the first usage, in correct conditions of maintenance and storage. / However, this lifetime is given as an indication and could vary depending on conditions of use and storage.

ES MÁSCARA DE SOLDAR AL ARCO ELÉCTRICO (OPTOELECTRÓNICA)- BARRIER 2: CASCO PARA SOLDADURA AL ARCO ELÉCTRICO, MIG-MAG, TIG - DIN 5-13 BARRIER PLATE 2: KIT DE 5 FILTROS DE RECAMBIO PARA CASCO BARRIER 2 **Instrucciones de uso:** Antes de usar la máscara de soldar optoelectrónica, es necesario leer attentamente las siguientes instrucciones. These PPE are intended to protect against the following risks: radiaciones no-ionizantes y proyecciones de soldadura. El desempeño de este producto podría no satisfacer sus necesidades si no lo usa o mantiene correctamente como se indica en este manual. La máscara de soldar optoelectrónica BARRIER2 (referencia BARRI2) se compone del casco denominado BARRI2HL y del filtro LCD solar autoennegrecedor BARRI2LQ. BARRIER2 ofrece una completa protección de la cabeza y los ojos contra los rayos ultravioleta e infrarrojos emitidos durante las operaciones de soldadura. El filtro cambia de claro (teinte 4) a distintos tonos de oscuro (teintes 9 a 13), o (teintes 5 a 9). BARRIER2 se puede usar para todos los trabajos de soldadura, pero NO debe ser usada como protección durante el corte con oxíacetileno (soplete) y soldadura con láser. Es muy importante que lea attentamente este aviso y que cumpla con las diferentes etapas de uso abajo señaladas; de lo contrario, corre el riesgo de sufrir lesiones oculares graves. Las gafas de protección certificadas deben estar llevadas debajo de la visera durante cualquier tipo de riesgo de exposición. •**(1)CONTROLES:** Antes de usar la máscara de soldar optoelectrónica, es importante: Observar el aspecto del producto y revisar sus etiquetas. Asegúrese de que el producto haya sido fabricado por Delta Plus Group, de que el casco esté con la etiqueta BARRI2LQ y que venga equipado con su filtro LCD con la etiqueta BARRI2LQ. / Examinar el producto con mucho cuidado y asegurarse de que no tenga ningún daño, incluyendo las caras interior y exterior de la pantalla LCD, su capitolador solar, la cámara del casco así como su arnés. / Los captores deben estar limpios y claros. / Asegurarse de que el conjunto del producto así como sus accesorios estén bien instalados y listos para ser usados (ver los esquemas). Reemplazar las baterías agotadas con otras nuevas. El ánodo (+) debe permanecer hacia arriba. Inserar los 2 compartimentos, y luego verifique que el filtro LCD funcione correctamente. •**(7)LOCALIZACIÓN RÁPIDA DE FALLAS** **Oscurecimiento o tinte irregular.**: El arnés está mal ajustado y hay una distancia despareja entre los ojos y el filtro. ->Ajuste el arnés para reducir la distancia despareja. •**El filtro LCD no oscurece o parpadea.**: La pantalla de soldadura puede estar sucia o dañada. -> Cambie la pantalla de protección. Los sensores pueden estar obstruidos -> limpíe la superficie de los sensores. La corriente de soldadura puede ser demasiado baja -> Aumente la sensibilidad. •**La temperatura de uso es demasiado baja.** -> No usar a temperaturas inferiores a -5°C o 23°F. PART1 : ->TABLE1: (10) Característica de la máscara referencia BARRI2HL (11) Tamaño de la ventana / (12) Tamaño máximo para instalación del filtro / (13) Tamaño de la placa protectora exterior / (14) Tamaño de la placa protectora interior / (15) Materiales: / (16) Peso / (17) Temperatura de uso ->TABLE2: (20) Característica del filtro LCD referencia BARRI2LQ / (21) Tamaño completo / (22) Tamaño del campo visual / (23) Tamaño del captador solar / (24) Material de la cubierta / (25) Peso / (26) Resistencia a la radiación / (27) Tasa máxima de transmisión en ultravioleta (313-365nm)≤0.0044% / (28) Tasa máxima de transmisión en infrarrojo (780-1400nm): tinte 5 ≤ 3.2% / tinte 9 ≤ 0.2% / tinte 13 ≤ 0

di reazione veloce "-" o lento "+". Il tempo di reazione veloce è di circa 0,2 secondi; il tempo di reazione lento è di circa 1 secondo. È possibile regolare il tempo di passaggio desiderato, entro questa gamma, a seconda delle condizioni di utilizzo. Si prega di fare attenzione alle condizioni in cui il vostro filtro LCD va utilizzato (TABLE 3) // *(5/Forza minima: Il casco per saldatura aderisce al requisito dei valori minimi di forza secondo lo standard della EN175:1997 // *(6/ Sostituire batterie: Il filtro ADF utilizza due batterie al litio CR ----. (CR2450). Le batterie vanno immediatamente sostituite non appena compare la spia luminosa BATTERIE SCARICHE. Aprite i 2 compartimenti della batteria nel senso qui-sotto (vedere schemi). Sostituire le batterie vecchie con quelle nuove. L'anofo (+) della batteria deve sempre puntare verso l'alto. Inserite i 2 compartimenti, poi verificate che il filtro LCD funzioni correttamente. •(7/RILEVAMENTO GUASTI RAPIDO "Oscuramento irregolare": L'imbracatura non è correttamente regolata e la distanza tra gli occhi ed il filtro non è costante ->Regolare l'imbracatura per correggere e ridurre tale distanza. "Il filtro LCD non oscura o lampeggia": Lo schema di protezione potrebbe essere sporco o danneggiato ->sostituire lo schermo di protezione I sensori sono ostruiti ->pulire la superficie dei sensori La corrente di saldatura è troppo bassa ->aumentare la sensibilità "Reattività troppo bassa": La temperatura di utilizzo è troppo bassa ->Non adatto temperature inferiori a -5°C o superiori a 23°F. PART1 : ->TABLE1: (10) Caratteristiche del casco riferimento BARRI2HL (11) Dimensione finestra / (12) Dimensione massima dello spazio lente / (13) Dimensione piastra protezione esterna / (14) Dimensione piastra protezione interna / (15) Materiali: / (16) Peso / (17) Temperatura d'utilizzo ->TABLE2: (20) Caratteristiche del filtro LCD riferimento BARRI2LQ / (21) Dimensione generale / (22) Dimensione campo visivo / (23) Dimensione sensore solare / (24) Materiale scocca / (25) Peso / (26) Resistenza all'irradiazione / (27) Percentuale di trasmissione massima in ultravioletti (313-365nm) ≤ 0.0044% / (28) Percentuale di trasmissione massima in ultravioletti (780-1400nm): gradazione 5 ≤ 3.2% / gradazione 9 ≤ 0.2% / gradazione 13 ≤ 0.014% (29) On - Off / (30) Controllo automatico on-off (Auto On/ Auto Off) / (31) Gradazione / (32) Modalità in chiaro: 4 / (33) Modalità in scuro: Regolabile da 5 a 9 / Regolabile da 9 a 13 / (34) Velocità di passaggio: / (35) ≤ 0,00004s (da chiaro a scuro) / (36) Tempo di passaggio: / (37) ≤ 0.1s (tempo di reazione), applicabile alla saldatura ointuale. Regolabile da 0.15 a 0.80s / (38) Temperatura d'utilizzo. ->TABLE3: (1) Livello numeri (gradazioni per uso) per campo di applicazione. (2) Intensità tensione / (3) (Ampere- A) / (4) MIG su metalli pesanti / (5) MIG su metalli leggeri. / (6) L'espressione "metalli pesanti" include acciai, leghe di acciai, rame e leghe di rame, ecc. Si possono utilizzare gradazioni immediatamente superiori o inferiori a seconda delle condizioni di utilizzo; I campi vuoti corrispondono ai ranghi d'uso che non sono normalmente utilizzati per il tipo di applicazione corrispondente. **Restrizioni d'uso:** Non utilizzare per impieghi diversi da quelli previsti. Se la lente LCD non si oscura durante le prove, se non avvienne alcuna reazione durante la saldatura, se la lente lampeggia e/o è instabile, se la lente si oscura, ma ritorna alla modalità in chiaro, allora la lente LCD potrebbe essere danneggiata. Non andrebbe utilizzata. Contattateci per sostituirla immediatamente. Se la lente LCD si frantuma, o non passa più dalla modalità in chiaro a quella in scuro durante l'uso, va cambiata immediatamente. Non utilizzare mai una visiera danneggiata; Non modificare il presente prodotto, utilizzarlo solo gli accessori progettati ad uso. Contattateci per ulteriori informazioni; Mantenete pulito ed ordinato il vostro posto di lavoro. Ambienti di lavoro ingombri possono causare incidenti; L'ambiente di lavoro dovrebbe essere ben illuminato. Lavorate in ambienti asciutti e non umidi, lontani da gas o da liquidi infiammabili; Indossate l'appropriato abbigliamento per saldatori, con guanti e scarpe antiscivolo. Evitate di indossare gioielli ed abiti larghi. Mantenete lontano dalla portata dei bambini; Parti che possono entrare a contatto con la pelle dell'utente e potrebbero causare reazioni allergiche ad individui sensibili. Le lenti LCD vanno utilizzate solo in abbondamento ad un rivestimento oculare adatto; Leggere attentamente le istruzioni e le diciture sul prodotto. Attenzione: Gli avvisi di cautela e precauzioni durante l'uso suddetti non possono preventivare tutte le possibili situazioni. L'utente deve essere sempre consapevole dei rischi in cui può incorrere ed utilizzare al meglio il proprio senso, restando sempre vigile. ATTENZIONE : I protettori oculari contro le particelle lanciate a grande velocità usati su occhiali oftalmici standard, possono trasmettere choc e creare eventuali rischi all'utente. L'utilizzatore deve indossare un DPI complementare adatto per il livello di protezione richiesto. Verificare che il loro utilizzo simultaneo non abbia conseguenze sulla riduzione del livello di protezione dei singoli dispositivi. ATTENZIONE : Se la lente o la montatura non hanno lo stesso codice F, B o A, l'equipaggiamento di protezione garantirà solo le esigenze minime. Se è richiesta una protezione contro le particelle lanciate a grande velocità a temperatura ambiente. ATTENZIONE: L'errata o incompleta applicazione delle istruzioni d'uso, di regolazione/ispessione e di manutenzione/conservazione, può limitare l'efficacia della protezione di isolamento. **Istruzioni di stoccaggio/pulizia:** Immagazzinare l'articolo asciutto e pulito nell'imbalo d'origine, riparato dalla luce, dal freddo, dal caldo e dall'umidità e à temperatura ambiente. Mantenete pulita la fotocellula; oppure utilizzare lo schermo protettore, tutti gli oculari rigati o danneggiati devono essere sostituiti. Pulire e disinfeccare con acqua tiepida e sapone o con detergente neutro. Voi lo potete asciugare, se necessario, con un panno pulito e dolce o pulire con un detergente non aggressivo o alcol. Non utilizzare panni abrasivi; La visiera protettiva potrebbe danneggiarsi (graffi / crepe). Andrebbe quindi sostituita (riferimento BARRI2P2IN). Rimuovere la pellicola protettiva prima di sostituirla; Il vostro prodotto andrebbe controllato regolarmente da personale qualificato. Il prodotto dovrebbe garantire una protezione adatta per 5 anni dopo il primo utilizzo, nelle condizioni corrette di manutenzione e stoccaggio./ Malgrado ciò questa durata viene fornita a titolo indicativo e può variare in funzione delle condizioni d'uso e di stoccaggio.

PT MÁSCARA DE MÃO CONTRA ARCOS ELÉCTRICOS (OPTO-ELECTRÓNICA)- BARRIER 2: MÁSCARA PARA SOLDADURA A ARCO ELÉCTRICO, MIG-MAG, TIG - DIN 5-13 BARRIER PLATE 2: KIT DE 5 ECRÁS DE RECARGA PARA MÁSCARA BARRIER 2
Instruções de uso: Antes de qualquer utilização da máscara de mão Optoelectrónica, é necessário ler com atenção as instruções que se seguem. These PPE are intended to protect against the following risks: radiações não ionizantes e projecções da soldadura. O desempenho deste produto pode não satisfazer os seus requisitos se a sua utilização ou manutenção não for correctamente levada a cabo, tal como indicado no presente manual. A máscara de mão optoelectrónica BARRIER2 (referência BARRI2) é composta pelo capacete referência BARRI2HL e pelo filtro LCD auto-energecedor solar BARRI2LQ. A BARRIER2 oferece uma protecção completa da cabeça e dos olhos contra os raios ultravioletas e infravermelhos emitidos no decorrer das operações de soldadura. O filtro é comutável do estado claro (cor 4) para os estados escuros (cores 9 a 13), o (cores 5 a 9). A BARRIER2 pode ser utilizada para todos os trabalhos de soldadura mas NÃO deve ser utilizada como protecção contra o corte por Oxi-acetileno (maçarico) e a soldadura com laser. É extremamente importante ler as presentes instruções com atenção e respeitar as diferentes etapas de utilização abaixo indicadas, sob pena de ocorrência de lesões oculares graves. Deve usar óculos de protecção certificados sob a viseira durante qualquer risco de exposição. •(1/CONTROLOS: ntes de qualquer tipo de utilização da máscara de mão optoelectrónica, é importante que: observe o aspecto do produto e que verifique a sua marcação. Certifique-se de que o produto foi fabricado pelo Delta Plus Group, que a capacete está marcado como BARRI2HL e que está equipado com o respectivo filtro LCD marcado como BARRI2LQ/ examine cuidadosamente o produto de modo a garantir a inexistência de danos, incluindo nas superfícies interna e externa do ecrã LCD, do sensor solar, da estrutura do capacete bem como do arnés;/ Os sensores devem estar limpos e desobstruídos./ verifique se tanto o conjunto do produto como os seus acessórios estão devidamente montados e prontos a serem utilizados (ver esquemas)/controle o funcionamento do produto, colocando-o na proximidade de um arco eléctrico, tão próximo quanto possível. O produto deve comutar automaticamente do estado claro para o estado escuro; caso contrário, estará danificado// Retirar a película de protecção antes da primeira utilização. Caso o produto não esteja em conformidade, queira, por favor, contactar-nos// •(2/ Montagem: Caso tenha de desmontar o nosso produto BARRIER2 e se tiver de o montar novamente de seguida, consulte o esquema. O produto deve ser montado com rigor (não espalhar nem deixar peças por montar): monte o protector auricular; instale o LCD na respectiva localização. O modelo BARRIER2 está equipado com um filtro LCD referência BARRI2LQ; o ecrã protector deve ser instalado na máscara de mão diante do filtro LCD. A superfície externa do filtro LCD (lado do sensor solar) não deve ficar em contacto directo com o arco de soldadura. Para instalá-la, insira-a no entalhe e coloque as 2 peças de fixação (do interior para o exterior da máscara) e aparafuse-as no interior// •(3/ Regulação do capacete – referência BARRI2HL: pode ajustar o protector auricular com a ajuda da respectiva roda (por pressão e rotação) de modo a efectuar um aperto adaptado ao perímetro da cabeça. Pode, então, colocar a máscara e experimentá-la antes de a utilizar para trabalhar. Para adaptar mais finamente o seu campo de visão, pode também modificar a posição do pino situado sob o parafuso direito do protector auricular// •(4/ Regulação do filtro LCD – referência BARRI2LQ: o filtro LCD está equipado com 3 rodas reguláveis. É importante ajustá-las devidamente, tendo em conta as suas condições de trabalho, para obter o desempenho ideal da máscara. Estas três funções são a regulação das cores para o estado escuro, o tempo de comutação e a sensibilidade: •Sensibilidade, (SENSIBILIDADE) botão: Utilize-o para ajustar o filtro para diferentes níveis em vários processos de soldadura. Recomendamos uma definição de sensibilidade média para a maioria das aplicações. Defina a sensibilidade de acordo com a condição de luz: Na posição "LOW" (baixa) quando a luz ambiente é brilhante e na posição "HIGH" (alta) quando é fraca. Seleccione a sensibilidade de acordo com a corrente de soldadura: Na posição "LOW" (baixa) durante soldadura com corrente elevada e na posição "HIGH" (alta) durante soldadura de corrente baixa. •Número de escalão ou cor, botão (SHADE NO): regule a cor apropriada de acordo com a intensidade da corrente e o procedimento de soldadura empregue. A cor mais escura é a 13, a mais clara é a 9. Ajuste o botão em função da cor pretendida (TABLE 3). -Tempo de substituição, (ATRASO) botão: Ajuste o botão do tempo de comutação para uma posição apropriada. O tempo de comutação é de cerca de 0,6s. A posição "I" significa que o tempo de reacção é reduzido, ou seja, não existe tempo de espera ou o tempo de espera entre o estado escuro e o estado claro é relativamente curto. Na maior parte das vezes, esta posição é utilizada para a soldadura por pontos. Observação: as duas outras posições, "I" e "O", significam, respectivamente, um tempo de reacção curto "I" ou longo "O". O tempo de reacção curto é de cerca de 0,2 segundos, o tempo de reacção longo é de cerca de 1 segundos. Pode regular o tempo de comutação pretendido, neste intervalo, de acordo com as suas condições de utilização. É necessário conhecer devidamente as condições nas quais o seu filtro LCD deve ser empregue (TABLE 3) // •(5/A robustez mínima: o capacete de protecção responde às exigências de robustez mínima da norma EN175:1997 // *(6/ Substituir as baterias: O filtro ADF utiliza duas baterias de lítio CR ----. (CR2450). Deve carregar a bateria imediatamente quando a luz indicadora de BATERIA FRACA estiver fraca. Abra os 2 compartimentos da bateria no sentido indicado acima (ver esquemas). Substitua baterias antigas por novas. A bateria de ânodo (+) tem de permanecer no topo. Insira os 2 compartimentos, e verifique se o filtro LCD funciona corretamente. •(7/RESOLUÇÃO RÁPIDA DE PROBLEMAS: "Tom ou obscurecimento irregulares." O arnés não está devidamente regulado existe uma distância irregular entre os olhos e o filtro. ->Regule o arnés para realistar e reduzir essa distância. •"O filtro LCD não obscurece ou piscsa." A lâmpada de protecção pode estar suja ou danificada. ->Substitua a lâmpada de protecção. Os sensores podem estar obstruídos ->lanceira a superfície dos sensores. A corrente de soldadura pode estar demasiado baixa. ->Ajuste o botão do tempo de comutação para uma posição apropriada. O tempo de comutação é de cerca de 0,6s. A posição "I" significa que o tempo de reacção é reduzido, ou seja, não existe tempo de espera ou o tempo de espera entre o estado escuro e o estado claro é relativamente curto. Na maior parte das vezes, esta posição é utilizada para a soldadura por pontos. Observação: as duas outras posições, "I" e "O", significam, respectivamente, um tempo de reacção curto "I" ou longo "O". O tempo de reacção curto é de cerca de 0,2 segundos, o tempo de reacção longo é de cerca de 1 segundos. Pode regular o tempo de comutação pretendido, neste intervalo, de acordo com as suas condições de utilização. É necessário conhecer devidamente as condições nas quais o seu filtro LCD deve ser empregue (TABLE 3) // •(8/ Substituição das baterias: O filtro ADF utiliza duas baterias de lítio CR ----. (CR2450). Deve carregar a bateria imediatamente quando a luz indicadora de BATERIA FRACA estiver fraca. Abra os 2 compartimentos da bateria no sentido indicado acima (ver esquemas). Substitua baterias antigas por novas. A bateria de ânodo (+) tem de permanecer no topo. Insira os 2 compartimentos, e verifique se o filtro LCD funciona corretamente. •(9/RESOLUÇÃO RÁPIDA DE PROBLEMAS: "Tom ou obscurecimento irregulares." O arnés não está devidamente regulado existe uma distância irregular entre os olhos e o filtro. ->Regule o arnés para realistar e reduzir essa distância. •"O filtro LCD não obscurece ou piscsa." A lâmpada de protecção pode estar suja ou danificada. ->Substitua a lâmpada de protecção. Os sensores podem estar obstruídos ->lanceira a superfície dos sensores. A corrente de soldadura pode estar demasiado baixa. ->Ajuste o botão do tempo de comutação para uma posição apropriada. O tempo de comutação é de cerca de 0,6s. A posição "I" significa que o tempo de reacção é reduzido, ou seja, não existe tempo de espera ou o tempo de espera entre o estado escuro e o estado claro é relativamente curto. Na maior parte das vezes, esta posição é utilizada para a soldadura por pontos. Observação: as duas outras posições, "I" e "O", significam, respectivamente, um tempo de reacção curto "I" ou longo "O". O tempo de reacção curto é de cerca de 0,2 segundos, o tempo de reacção longo é de cerca de 1 segundos. Pode regular o tempo de comutação pretendido, neste intervalo, de acordo com as suas condições de utilização. É necessário conhecer devidamente as condições nas quais o seu filtro LCD deve ser empregue (TABLE 3) // •(10/ Substituição das baterias: O filtro ADF utiliza duas baterias de lítio CR ----. (CR2450). Deve carregar a bateria imediatamente quando a luz indicadora de BATERIA FRACA estiver fraca. Abra os 2 compartimentos da bateria no sentido indicado acima (ver esquemas). Substitua baterias antigas por novas. A bateria de ânodo (+) tem de permanecer no topo. Insira os 2 compartimentos, e verifique se o filtro LCD funciona corretamente. •(11/RESOLUÇÃO RÁPIDA DE PROBLEMAS: "Tom ou obscurecimento irregulares." O arnés não está devidamente regulado existe uma distância irregular entre os olhos e o filtro. ->Regule o arnés para realistar e reduzir essa distância. •"O filtro LCD não obscurece ou piscsa." A lâmpada de protecção pode estar suja ou danificada. ->Substitua a lâmpada de protecção. Os sensores podem estar obstruídos ->lanceira a superfície dos sensores. A corrente de soldadura pode estar demasiado baixa. ->Ajuste o botão do tempo de comutação para uma posição apropriada. O tempo de comutação é de cerca de 0,6s. A posição "I" significa que o tempo de reacção é reduzido, ou seja, não existe tempo de espera ou o tempo de espera entre o estado escuro e o estado claro é relativamente curto. Na maior parte das vezes, esta posição é utilizada para a soldadura por pontos. Observação: as duas outras posições, "I" e "O", significam, respectivamente, um tempo de reacção curto "I" ou longo "O". O tempo de reacção curto é de cerca de 0,2 segundos, o tempo de reacção longo é de cerca de 1 segundos. Pode regular o tempo de comutação pretendido, neste intervalo, de acordo com as suas condições de utilização. É necessário conhecer devidamente as condições nas quais o seu filtro LCD deve ser empregue (TABLE 3) // •(12/ Substituição das baterias: O filtro ADF utiliza duas baterias de lítio CR ----. (CR2450). Deve carregar a bateria imediatamente quando a luz indicadora de BATERIA FRACA estiver fraca. Abra os 2 compartimentos da bateria no sentido indicado acima (ver esquemas). Substitua baterias antigas por novas. A bateria de ânodo (+) tem de permanecer no topo. Insira os 2 compartimentos, e verifique se o filtro LCD funciona corretamente. •(13/RESOLUÇÃO RÁPIDA DE PROBLEMAS: "Tom ou obscurecimento irregulares." O arnés não está devidamente regulado existe uma distância irregular entre os olhos e o filtro. ->Regule o arnés para realistar e reduzir essa distância. •"O filtro LCD não obscurece ou piscsa." A lâmpada de protecção pode estar suja ou danificada. ->Substitua a lâmpada de protecção. Os sensores podem estar obstruídos ->lanceira a superfície dos sensores. A corrente de soldadura pode estar demasiado baixa. ->Ajuste o botão do tempo de comutação para uma posição apropriada. O tempo de comutação é de cerca de 0,6s. A posição "I" significa que o tempo de reacção é reduzido, ou seja, não existe tempo de espera ou o tempo de espera entre o estado escuro e o estado claro é relativamente curto. Na maior parte das vezes, esta posição é utilizada para a soldadura por pontos. Observação: as duas outras posições, "I" e "O", significam, respectivamente, um tempo de reacção curto "I" ou longo "O". O tempo de reacção curto é de cerca de 0,2 segundos, o tempo de reacção longo é de cerca de 1 segundos. Pode regular o tempo de comutação pretendido, neste intervalo, de acordo com as suas condições de utilização. É necessário conhecer devidamente as condições nas quais o seu filtro LCD deve ser empregue (TABLE 3) // •(14/ Substituição das baterias: O filtro ADF utiliza duas baterias de lítio CR ----. (CR2450). Deve carregar a bateria imediatamente quando a luz indicadora de BATERIA FRACA estiver fraca. Abra os 2 compartimentos da bateria no sentido indicado acima (ver esquemas). Substitua baterias antigas por novas. A bateria de ânodo (+) tem de permanecer no topo. Insira os 2 compartimentos, e verifique se o filtro LCD funciona corretamente. •(15/RESOLUÇÃO RÁPIDA DE PROBLEMAS: "Tom ou obscurecimento irregulares." O arnés não está devidamente regulado existe uma distância irregular entre os olhos e o filtro. ->Regule o arnés para realistar e reduzir essa distância. •"O filtro LCD não obscurece ou piscsa." A lâmpada de protecção pode estar suja ou danificada. ->Substitua a lâmpada de protecção. Os sensores podem estar obstruídos ->lanceira a superfície dos sensores. A corrente de soldadura pode estar demasiado baixa. ->Ajuste o botão do tempo de comutação para uma posição apropriada. O tempo de comutação é de cerca de 0,6s. A posição "I" significa que o tempo de reacção é reduzido, ou seja, não existe tempo de espera ou o tempo de espera entre o estado escuro e o estado claro é relativamente curto. Na maior parte das vezes, esta posição é utilizada para a soldadura por pontos. Observação: as duas outras posições, "I" e "O", significam, respectivamente, um tempo de reacção curto "I" ou longo "O". O tempo de reacção curto é de cerca de 0,2 segundos, o tempo de reacção longo é de cerca de 1 segundos. Pode regular o tempo de comutação pretendido, neste intervalo, de acordo com as suas condições de utilização. É necessário conhecer devidamente as condições nas quais o seu filtro LCD deve ser empregue (TABLE 3) // •(16/ Substituição das baterias: O filtro ADF utiliza duas baterias de lítio CR ----. (CR2450). Deve carregar a bateria imediatamente quando a luz indicadora de BATERIA FRACA estiver fraca. Abra os 2 compartimentos da bateria no sentido indicado acima (ver esquemas). Substitua baterias antigas por novas. A bateria de ânodo (+) tem de permanecer no topo. Insira os 2 compartimentos, e verifique se o filtro LCD funciona corretamente. •(17/RESOLUÇÃO RÁPIDA DE PROBLEMAS: "Tom ou obscurecimento irregulares." O arnés não está devidamente regulado existe uma distância irregular entre os olhos e o filtro. ->Regule o arnés para realistar e reduzir essa distância. •"O filtro LCD não obscurece ou piscsa." A lâmpada de protecção pode estar suja ou danificada. ->Substitua a lâmpada de protecção. Os sensores podem estar obstruídos ->lanceira a superfície dos sensores. A corrente de soldadura pode estar demasiado baixa. ->Ajuste o botão do tempo de comutação para uma posição apropriada. O tempo de comutação é de cerca de 0,6s. A posição "I" significa que o tempo de reacção é reduzido, ou seja, não existe tempo de espera ou o tempo de espera entre o estado escuro e o estado claro é relativamente curto. Na maior parte das vezes, esta posição é utilizada para a soldadura por pontos. Observação: as duas outras posições, "I" e "O", significam, respectivamente, um tempo de reacção curto "I" ou longo "O". O tempo de reacção curto é de cerca de 0,2 segundos, o tempo de reacção longo é de cerca de 1 segundos. Pode regular o tempo de comutação pretendido, neste intervalo, de acordo com as suas condições de utilização. É necessário conhecer devidamente as condições nas quais o seu filtro LCD deve ser empregue (TABLE 3) // •(18/ Substituição das baterias: O filtro ADF utiliza duas baterias de lítio CR ----. (CR2450). Deve carregar a bateria imediatamente quando a luz indicadora de BATERIA FRACA estiver fraca. Abra os 2 compartimentos da bateria no sentido indicado acima (ver esquemas). Substitua baterias antigas por novas. A bateria de ânodo (+) tem de permanecer no topo. Insira os 2 compartimentos, e verifique se o filtro LCD funciona corretamente. •(19/RESOLUÇÃO RÁPIDA DE PROBLEMAS: "Tom ou obscurecimento irregulares." O arnés não está devidamente regulado existe uma distância irregular entre os olhos e o filtro. ->Regule o arnés para realistar e reduzir essa distância. •"O filtro LCD não obscurece ou piscsa." A lâmpada de protecção pode estar suja ou danificada. ->Substitua a lâmpada de protecção. Os sensores podem estar obstruídos ->lanceira a superfície dos sensores. A corrente de soldadura pode estar demasiado baixa. ->Ajuste o botão do tempo de comutação para uma posição apropriada. O tempo de comutação é de cerca de 0,6s. A posição "I" significa que o tempo de reacção é reduzido, ou seja, não existe tempo de espera ou o tempo de espera entre o estado escuro e o estado claro é relativamente curto. Na maior parte das vezes, esta posição é utilizada para a soldadura por pontos. Observação: as duas outras posições, "I" e "O", significam, respectivamente, um tempo de reacção curto "I" ou longo "O". O tempo de reacção curto é de cerca de 0,2 segundos, o tempo de reacção longo é de cerca de 1 segundos. Pode regular o tempo de comutação pretendido, neste intervalo, de acordo com as suas condições de utilização. É necessário conhecer devidamente as condições nas quais o seu filtro LCD deve ser empregue (TABLE 3) // •(20/ Substituição das baterias: O filtro ADF utiliza duas baterias de lítio CR ----. (CR2450). Deve carregar a bateria imediatamente quando a luz indicadora de BATERIA FRACA estiver fraca. Abra os 2 compartimentos da bateria no sentido indicado acima (ver esquemas). Substitua baterias antigas por novas. A bateria de ânodo (+) tem de permanecer no topo. Insira os 2 compartimentos, e verifique se o filtro LCD funciona corretamente. •(21/RESOLUÇÃO RÁPIDA DE PROBLEMAS: "Tom ou obscurecimento irregulares." O arnés não está devidamente regulado existe uma distância irregular entre os olhos e o filtro. ->Regule o arnés para realistar e reduzir essa distância. •"O filtro LCD não obscurece ou piscsa." A lâmpada de protecção pode estar suja ou danificada. ->Substitua a lâmpada de protecção. Os sensores podem estar obstruídos ->lanceira a superfície dos sensores. A corrente de soldadura pode estar demasiado baixa. ->Ajuste o bot

Hochgeschwindigkeitsteilchen mit Zimmertemperatur. ACHTUNG: Die Nichtbeachtung oder eine unzureichende Beachtung der Gebrauchsanweisung, der Einstellungs-/Inspektions- und Pflege-/Aufbewahrungsanweisungen können die Wirksamkeit des Isolierungsschutzes einschränken. **Reinigungs/Aufbewahrungs anweisungen:** Den sauberen und trockenen Artikel in der Originalverpackung, licht, kälte, hitzegeschützt und trocken lagern und bei Zimmertemperatur. Halten Sie die Photovoltaik-Zelle sauber und rein. Nach Verwendung den Schutzschirm überprüfen, alle verkratzten oder beschädigten Okulare müssen ersetzt werden./ In warmen Seifenwasser oder neutralen Reinigungsmittel säubern und desinfizieren. Sie können ihn bei Bedarf mit einem sauberen und weichen Tuch abwischen oder mit einem sanften Reinigungsmittel oder Alkohol reinigen. Verwenden Sie kein raues Tuch; Es kann zu Beschädigungen am Schutzschirm kommen (Kratzer / Sprünge). Dann muss dieser ersetzt werden (Kennzeichnung BARRIERP2IN). Entfernen Sie den Schutzfilm, bevor Sie den Schutzschirm anbringen. Ihr Produkt muss regelmäßig durch qualifizierte Personen überprüft werden. Dieses Produkt bietet nach dem ersten Gebrauch und bei normaler Pflege und Aufbewahrung einen geeigneten Schutz für eine Dauer von 5 Jahren./ Bei dieser Angabe zur Lebensdauer handelt es sich jedoch einzig um einen Richtwert und dieser kann je nach Einsatzsitz und Lagerbedingungen variieren.

PL TARCZA SPAWALNICZA DO SPAWANIA ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM (OPTOELEKTRONICZNA) - BARRIER 2: PRZYŁBICA SPAWALNICZA DO SPAWANIA ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM, TECHNIKA MIG-MAG I TIG - DIN 5-13 BARRIER PLATE 2: ZESTAW 5 WYMIENNÝCH SZYBEK ZEWNĘTRZNYCH DO PRZYLBYCZ BARRIER 2 **Zastosowanie:** Przed każdym użyciem tarczy spawalniczej optoelektronicznej należy koniecznie zapoznać się z poniższymi zaleceniami. These PPE are intended to protect against the following risks: promieniowania niejonizującego i rozprysków spawalniczych. Może się okazać, że produkt nie spełnia wymagań użytkownika, jeżeli nie będzie stosowany lub poddawany konserwacji zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w tej instrukcji. Tarcza spawalnicza optoelektroniczna BARRIER2 (symbol BARRI2) składa się z helmu, którym nadano symbol BARRI2HL i filtru słonecznego LCD samoczynnie zmieniającego się BARRI2LQ. BARRIER2 Tarcza ta całkowicie chroni głowę i oczy przed działaniem promieni ultrafioletowych i podczerwonych, które są emitowane podczas spawania. Filtr zmienia się od jasnego (barwy 4) do ciemnego (barwy od 9 do 13), lub (barwy od 5 do 9). Tarcza BARRIER2 może być stosowana przy wszystkich pracach spawalniczych, jednak NIE należy stosować jej jako zabezpieczenia podczas ciecia palnikiem acetylenu-włosowym i spawania laserem. Należy uważać przyczepać te instrukcję i postępować zgodnie z opisanymi poniżej etapami użytkowania, ponieważ w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo powstania cieczych urazów oczu. Podczas wszelkiej ekspozycji na ryzyko pod osłoną należy nosić certyfikowane okulary ochronne. **(1/KONTROLA:** Przed przystąpieniem do użytkowania optoelektronicznej tarczy spawalniczej należy: Dokonać kontroli wzrokowej produktu i sprawdzić oznakowanie. Upewnić się, czy produkt został wytworzony przez Delta Plus Group, czy helm posiada oznakowanie BARRI2HL oraz czy ma na wyposażeniu filtr LCD posiadający oznakowanie BARRI2LQ/. Dokładnie obejrzeć produkt i upewnić się, czy nie jest uszkodzony, dotyczy to również wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni ekranu LCD, baterii słonecznej, skorupy helmu oraz wieżby./ Czujniki powinny być czyste i nieprzyślepione./ Upewnić się, czy produkt i akcesoria są poprawnie zamontowane i gotowe do użytku (patrz schematy)/Sprawdzić działanie produktu, w tym celu umieszczyć go jak najbliżej tuku elektrycznego. Powiniene自动ycznie zmieniać barwę z jasnej na ciemną, jeżeli nie nastąpi, może być uszkodzony/ Przez pierwszym zastosowaniem należy zdać folię ochronną. Jeżeli produkt jest niezgodny, należy skontaktować się z producentem./ **(2/Montaż:** W razie konieczności demontażu i ponownego montażu naszego produktu BARRIER2, patrz schemat. Montaż powinien być wykonany starannie (nie wyrucać i nie pozuwać części niezamontowanych): Zamontować nauszniki przeciwhałasowe; Zainstalować filtr LCD w odpowiednim miejscu. Model BARRIER2 jest wyposażony w filtr LCD oznaczony symbolem BARRI2LQ: Ekran ochronny powinny być zamontowany w tarczy przed filtrem LCD. Zewnętrzna powierzchnia filtra LCD (od strony baterii słonecznej) nie powinna mieć bezpośredniej styczności z tukiem spawalniczym. W celu instalacji, umieścić go we wcięciu i założyć 2 części mocujące (od części wewnętrznej do zewnętrznej maski), a następnie przykręcić je wewnętrznej./ **(3/Regulacja helmu-symbole BARRI2HL:** Regulacja nauszników przeciwhałasowych odbywa się za pomocą zacisku (poprzez naciśnięcie i obrót), by dostosować je do obwodu głowy użytkownika. Można założyć maskę i wypróbować przed przystąpieniem do pracy. Aby dokładnie wyregulować pole widzenia można również zmienić pozycję elementu znajdującego się pod śrubką po prawej stronie nauszników./ **(4/Regulacja filtra LCD symbol BARRI2LQ:** Filtr LCD posiada 3 mollecie służące do regulacji. Należy dobrze je wyregulować z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu pracy, by zapewnić optymalne użytkowanie tarczy. Sa to try funkci: regulacja zmiany barwy, czas odbywania się zmiany i czułość: "Czułość, przycisk (SENSITIVITY): używać dla nastawy filtra na różne poziomy natężenia światła w różnych procesach spawalniczych, aleca się ustawienie średniego zakresu czułości dla większości zastosowań. Ustawić czułość zależnie od prądu spawania: W pozycji "LOW", gdy prąd spawania jest duży, a w pozycji "HI", gdy prąd spawania jest mały. "Numer w skali lub barwa, przycisk (SHADE NO): Ustawić odpowiednią barwę w zależności od natężenia prądu i zastosowanego rodzaju spawania. Najciemniejsza barwa to 13, najjaśniejsza to 9. Wyregulować przycisk w zależności od pożądanego barwy (TABLE 3). "Czas przełączenia, przycisk (DELAY): Ustawić przycisk czasu zmiany w odpowiedniej pozycji. Czas zmiany wynosi około 0.6 s. Pozycja "I" oznacza, że jest krótki czas na reakcję, to znaczy, że nie ma lub jest stosunkowo mało czasu pomiędzy stanem ciemnym a jasnym. Pozycja ta jest stosowana najczęściej przy spawaniu punktowym. UWAGA: dwie pozostałe pozycje « - » i « + » to odpowiednio czas reakcji krótki « - » lub długi « + ». Krótki czas reakcji to około 0.2 sekundy, długie czas reakcji to około 1 sekundy. Można ustawić pożądany czas zmiany w tym zakresie, w zależności od warunków stosowania. Należy zapoznać się z warunkami, w których filtr LCD może być stosowany (TABLE 3) // **(5/Minimalna trwałość: Helm spawalniczy jest zgodny z wymogami co do trwałości minimalnej zatrzymywany w normie EN175:1997 // (6/Wymiana baterii: filo ADF wyposażony jest w dwie baterie litowe CR ----. (CR2450) Gdy zaświeci się wskaźnik LOW BATTERY, należy natychmiast wymienić baterię. Otworzyć 2 komory baterii zgodnie z kierunkiem wskazanym powyżej (patrz schematy). Wyjąć stare baterie i założyć nowe. Anoda (+) baterii musi znajdować się w górnej części komory. Wstawić 2 komory, następnie upewnić się czy filtr LCD działa prawidłowo. **(7/SZYBKIE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:** **Nierregularne zabarwienie lub ciemnienie:** Opaska na głowę jest z reguły wyregulowana i między oczami a filtrem jest niewłaściwa odległość. >Wyregulować opaskę, aby dostosować i zmniejszyć tę odległość. ****Filtr LCD nie przyciemnia się lub migra:** Ekran ochronny może być brudny lub uszkodzony. > Wymień ekran ochronny. Czujniki mogą być zatkane > wyczyścić powierzchnię czujników. Prąd spawania może być zały - zwiększyć czułość. ****Powolna reaktywność:** Temperatura użytkowania jest za niska. > Nie stosować w temperaturach poniżej -5°C lub 23°F. PART 1 :>TABLE1: (10) Parametry helmu symbol BARRI2HL (11) Wytrzymałość okienka / (12) Maksymalny wymiar miejsca na filtr / (13) Wytrzymałość płytki ochronnej / (14) Wytrzymałość płytki ochronnej / (15) Materiały: / (16) Cieżar / (17) Temperatura stosowania ->TABLE2: (20) Parametry filtra LCD symbol BARRI2LQ / (21) Wytrzymałość całkowity / (22) Wytrzymałość pola widzenia / (23) Wytrzymałość słonecznej / (24) Materiały konstrukcyjne / (25) Ciężar / (26) Odporność na promieniowanie / (27) Maksymalny stopień transmisji w ultrafiolecie (313-365nm) ≤ 0.0044% / (28) Maksymalny stopień transmisji w podczerwieni (780-1400nm): barwa 5 ≤ 3.2%/ barwa 9 ≤ 0.2%/ barwa 13 ≤ 0.014% (29) Uruchamiania - Zatrzymywania / (30) Uruchamianie i zatrzymywanie automatyczne (Auto On / Auto Off) / (31) Barwa / (32) Jasna: 4 / (33) Ciemna: od 5 do 9 - regulacja / (34) Szybkość zmiany / (35) ≤ 0.00004s (od jasnego do ciemnego) / (36) Czas zmiany / (37) ≤ 0.1s (czas reakcji), dotyczy spawania punktowego. Regulacja od 0.15 do 0.80s / (38) Temperatura stosowania. ->TABLE3: (1) Numery w skali (stosowanej barwy) w zakresie stosowania. (2) Current intensity / (3) (Ampere- A) / (4) MIG on heavy metals / (5) MIG on light metals / (6) Termin "Cieżko" obejmuje stałe, stale stopowe, miedź i jej stopy, itp.: Zgodnie z warunkami stosowania można stosować numery zakreśów bezpośrednio wyższych lub bezpośrednio niższych; Puste pola oznaczają gamy stosowania, które nie są na ogół używane w przypadku danego typu zastosowania. **Zakres stosowania:** Należy stosować tarczę zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli filtr LCD nie ciemnieje podczas użytkowania, należy skontaktować się z producentem i niezwłocznie wymienić go; Jeżeli filtr LCD pełnie lub nie ciemnieje podczas użytkowania, należy niezwłocznie go skontaktować się z producentem; Należy utrzymywać czystość na stanowisku pracy. Złe oświetlenie stanowiska pracy sprzyja powstawaniu wypadków; Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone. Prace należy wykonywać w miejscach suchych, w niewielgotnych środowiskach, gdzie nie występują palne gazy lub ciecze; Należy założyć odpowiednią odzież, rękawice spawalnicze oraz obuwie przeciwpoślizgowe. Nie nosisz biżuterii, odzież powinna być zapięta; Przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci; Części, które mogą wejść w kontakt ze skórą użytkownika i w szczególnych przypadkach wywoływać reakcję alergiczną. Soczewka LCD powinna być używana wyłącznie w połączeniu z odpowiednim okularem; Należy uważać przyczepać łącznik do głowy i założyć czujniki; Ustawić czułość zależnie od warunków oświetlenia: W pozycji "LOW", gdy oświetlenie jest intensywne, a w pozycji "HI", gdy oświetlenie jest niewielkie. Ustawić czułość zależnie od prądu spawania: W pozycji "LOW", gdy prąd spawania jest duży, a w pozycji "HI", gdy prąd spawania jest mały. "Numer w skali lub barwa, przycisk (SHADE NO): Ustawić odpowiednią barwę w zależności od natężenia prądu i zastosowanego rodzaju spawania. Najciemniejsza barwa to 13, najjaśniejsza to 9. Wyregulować przycisk w zależności od pożądanego barwy (TABLE 3). "Czas przełączenia, przycisk (DELAY): Ustawić przycisk czasu zmiany w odpowiedniej pozycji. Czas zmiany wynosi około 0.6 s. Pozycja "I" oznacza, że jest krótki czas na reakcję, to znaczy, że nie ma lub jest stosunkowo mało czasu pomiędzy stanem ciemnym a jasnym. Pozycja ta jest stosowana najczęściej przy spawaniu punktowym. UWAGA: dwie pozostałe pozycje « - » i « + » to odpowiednio czas reakcji krótki « - » lub długi « + ». Krótki czas reakcji to około 0.2 sekundy, długie czas reakcji to około 1 sekundy. Można ustawić pożądany czas zmiany w tym zakresie, w zależności od warunków stosowania. Należy zapoznać się z warunkami, w których filtr LCD może być stosowany (TABLE 3) // **(5/Minimalna trwałość: Helm spawalniczy jest zgodny z wymogami co do trwałości minimalnej zatrzymywany w normie EN175:1997 // (6/Wymiana baterii: filo ADF wyposażony jest w dwie baterie litowe CR ----. (CR2450) Gdy zaświeci się wskaźnik LOW BATTERY, należy natychmiast wymienić baterię. Otworzyć 2 komory baterii i założyć nowe. Anoda (+) baterii musi znajdować się w górnej części komory. Wstawić 2 komory, następnie upewnić się czy filtr LCD działa prawidłowo. **(7/SZYBKIE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:** **Nierregularne zabarwienie lub ciemnienie:** Opaska na głowę jest z reguły wyregulowana i między oczami a filtrem jest niewłaściwa odległość. >Wyregulować opaskę, aby dostosować i zmniejszyć tę odległość. ****Filtr LCD nie przyciemnia się lub migra:** Ekran ochronny może być brudny lub uszkodzony. > Wymień ekran ochronny. Czujniki mogą być zatkane > wyczyścić powierzchnię czujników. Prąd spawania może być zały - zwiększyć czułość. ****Powolna reaktywność:** Temperatura użytkowania jest za niska. > Nie stosować w temperaturach poniżej -5°C lub 23°F. PART 1 :>TABLE1: (10) Parametry helmu symbol BARRI2HL (11) Wytrzymałość okienka / (12) Maksymalny wymiar miejsca na filtr / (13) Wytrzymałość płytki ochronnej / (14) Wytrzymałość płytki ochronnej / (15) Materiały: / (16) Cieżar / (17) Temperatura stosowania ->TABLE2: (20) Parametry filtra LCD symbol BARRI2LQ / (21) Wytrzymałość całkowity / (22) Wytrzymałość pola widzenia / (23) Wytrzymałość słonecznej / (24) Materiały konstrukcyjne / (25) Ciężar / (26) Odporność na promieniowanie / (27) Maksymalny stopień transmisji w ultrafiolecie (313-365nm) ≤ 0.0044% / (28) Maksymalny stopień transmisji w podczerwieni (780-1400nm): barwa 5 ≤ 3.2%/ barwa 9 ≤ 0.2%/ barwa 13 ≤ 0.014% (29) Uruchamiania - Zatrzymywania / (30) Uruchamianie i zatrzymywanie automatyczne (Auto On / Auto Off) / (31) Barwa / (32) Jasna: 4 / (33) Ciemna: od 5 do 9 - regulacja / (34) Szybkość zmiany / (35) ≤ 0.00004s (od jasnego do ciemnego) / (36) Czas zmiany / (37) ≤ 0.1s (czas reakcji), dotyczy spawania punktowego. Regulacja od 0.15 do 0.80s / (38) Temperatura stosowania. ->TABLE3: (1) Numery w skali (stosowanej barwy) w zakresie stosowania. (2) Current intensity / (3) (Ampere- A) / (4) MIG on heavy metals / (5) MIG on light metals / (6) Termin "Cieżko" obejmuje stałe, stale stopowe, miedź i jej stopy, itp.: Zgodnie z warunkami stosowania można stosować numery zakreśów bezpośrednio wyższych lub bezpośrednio niższych; Puste pola oznaczają gamy stosowania, które nie są na ogół używane w przypadku danego typu zastosowania. **Zakres stosowania:** Należy stosować tarczę zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli filtr LCD nie ciemnieje podczas użytkowania, należy skontaktować się z producentem i niezwłocznie wymienić go; Jeżeli filtr LCD pełnie lub nie ciemnieje podczas użytkowania, należy niezwłocznie go skontaktować się z producentem; Należy utrzymywać czystość na stanowisku pracy. Złe oświetlenie stanowiska pracy sprzyja powstawaniu wypadków; Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone. Prace należy wykonywać w miejscach suchych, w niewielgotnych środowiskach, gdzie nie występują palne gazy lub ciecze; Należy założyć odpowiednią odzież, rękawice spawalnicze oraz obuwie przeciwpoślizgowe. Nie nosisz biżuterii, odzież powinna być zapięta; Przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci; Części, które mogą wejść w kontakt ze skórą użytkownika i w szczególnych przypadkach wywoływać reakcję alergiczną. Soczewka LCD powinna być używana wyłącznie w połączeniu z odpowiednim okularem; Należy uważać przyczepać łącznik do głowy i założyć czujniki; Ustawić czułość zależnie od warunków oświetlenia: W pozycji "LOW", gdy oświetlenie jest intensywne, a w pozycji "HI", gdy oświetlenie jest niewielkie. Ustawić czułość zależnie od prądu spawania: W pozycji "LOW", gdy prąd spawania jest duży, a w pozycji "HI", gdy prąd spawania jest mały. "Numer w skali lub barwa, przycisk (SHADE NO): Ustawić odpowiednią barwę w zależności od natężenia prądu i zastosowanego rodzaju spawania. Najciemniejsza barwa to 13, najjaśniejsza to 9. Wyregulować przycisk w zależności od pożądanego barwy (TABLE 3). "Czas przełączenia, przycisk (DELAY): Ustawić przycisk czasu zmiany w odpowiedniej pozycji. Czas zmiany wynosi około 0.6 s. Pozycja "I" oznacza, że jest krótki czas na reakcję, to znaczy, że nie ma lub jest stosunkowo mało czasu pomiędzy stanem ciemnym a jasnym. Pozycja ta jest stosowana najczęściej przy spawaniu punktowym. UWAGA: dwie pozostałe pozycje « - » i « + » to odpowiednio czas reakcji krótki « - » lub długi « + ». Krótki czas reakcji to około 0.2 sekundy, długie czas reakcji to około 1 sekundy. Można ustawić pożądany czas zmiany w tym zakresie, w zależności od warunków stosowania. Należy zapoznać się z warunkami, w których filtr LCD może być stosowany (TABLE 3) // **(5/Minimalna trwałość: Helm spawalniczy jest zgodny z wymogami co do trwałości minimalnej zatrzymywany w normie EN175:1997 // (6/Wymiana baterii: filo ADF wyposażony jest w dwie baterie litowe CR ----. (CR2450) Gdy zaświeci się wskaźnik LOW BATTERY, należy natychmiast wymienić baterię. Otworzyć 2 komory baterii i założyć nowe. Anoda (+) baterii musi znajdować się w górnej części komory. Wstawić 2 komory, następnie upewnić się czy filtr LCD działa prawidłowo. **(7/SZYBKIE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:** **Nierregularne zabarwienie lub ciemnienie:** Opaska na głowę jest z reguły wyregulowana i między oczami a filtrem jest niewłaściwa odległość. >Wyregulować opaskę, aby dostosować i zmniejszyć tę odległość. ****Filtr LCD nie przyciemnia się lub migra:** Ekran ochronny może być brudny lub uszkodzony. > Wymień ekran ochronny. Czujniki mogą być zatkane > wyczyścić powierzchnię czujników. Prąd spawania może być zały - zwiększyć czułość. ****Powolna reaktywność:** Temperatura użytkowania jest za niska. > Nie stosować w temperaturach poniżej -5°C lub 23°F. PART 1 :>TABLE1: (10) Parametry helmu symbol BARRI2HL (11) Wytrzymałość okienka / (12) Maksymalny wymiar miejsca na filtr / (13) Wytrzymałość płytki ochronnej / (14) Wytrzymałość płytki ochronnej / (15) Materiały: / (16) Cieżar / (17) Temperatura stosowania ->TABLE2: (20) Parametry filtra LCD symbol BARRI2LQ / (21) Wytrzymałość całkowity / (22) Wytrzymałość pola widzenia / (23) Wytrzymałość słonecznej / (24) Materiały konstrukcyjne / (25) Ciężar / (26) Odporność na promieniowanie / (27) Maksymalny stopień transmisji w ultrafiolecie (313-365nm) ≤ 0.0044% / (28) Maksymalny stopień transmisji w podczerwieni (780-1400nm): barwa 5 ≤ 3.2%/ barwa 9 ≤ 0.2%/ barwa 13 ≤ 0.014% (29) Uruchamiania - Zatrzymywania / (30) Uruchamianie i zatrzymywanie automatyczne (Auto On / Auto Off) / (31) Barwa / (32) Jasna: 4 / (33) Ciemna: od 5 do 9 - regulacja / (34) Szybkość zmiany / (35) ≤ 0.00004s (od jasnego do ciemnego) / (36) Czas zmiany / (37) ≤ 0.1s (czas reakcji), dotyczy spawania punktowego. Regulacja od 0.15 do 0.80s / (38) Temperatura stosowania. ->TABLE3: (1) Numery w skali (stosowanej barwy) w zakresie stosowania. (2) Current intensity / (3) (Ampere- A) / (4) MIG on heavy metals / (5) MIG on light metals / (6) Termin "Cieżko" obejmuje stałe, stale stopowe, miedź i jej stopy, itp.: Zgodnie z warunkami stosowania można stosować numery zakreśów bezpośrednio wyższych lub bezpośrednio niższych; Puste pola oznaczają gamy stosowania, które nie są na ogół używane w przypadku danego typu zastosowania. **Zakres stosowania:** Należy stosować tarczę zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli filtr LCD nie ciemnieje podczas użytkowania, należy skontaktować się z producentem i niezwłocznie wymienić go; Jeżeli filtr LCD pełnie lub nie ciemnieje podczas użytkowania, należy niezwłocznie go skontaktować się z producentem; Należy utrzymywać czystość na stanowisku pracy. Złe oświetlenie stanowiska pracy sprzyja powstawaniu wypadków; Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone. Prace należy wykonywać w miejscach suchych, w niewielgotnych środowiskach, gdzie nie występują palne gazy lub ciecze; Należy założyć odpowiednią odzież, rękawice spawalnicze oraz obuwie przeciwpoślizgowe. Nie nosisz biżuterii, odzież powinna być zapięta; Przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci; Części, które mogą wejść w kontakt ze skórą użytkownika i w szczególnych przypadkach wywoływać reakcję alergiczną. Soczewka LCD powinna być używana wyłącznie w połączeniu z odpowiednim okularem; Należy uważać przyczepać łącznik do głowy i założyć czujniki; Ustawić czułość zależnie od warunków oświetlenia: W pozycji "LOW", gdy oświetlenie jest intensywne, a w pozycji "HI", gdy oświetlenie jest niewielkie. Ustawić czułość zależnie od prądu spawania: W pozycji "LOW", gdy prąd spawania jest duży, a w pozycji "HI", gdy prąd spawania jest mały. "Numer w skali lub barwa, przycisk (SHADE NO): Ustawić odpowiednią barwę w zależności od natężenia prądu i zastosowanego rodzaju spawania. Najciemniejsza barwa to 13, najjaśniejsza to 9. Wyregulować przycisk w zależności od pożądanego barwy (TABLE 3). "Czas przełączenia, przycisk (DELAY): Ustawić przycisk czasu zmiany w odpowiedniej pozycji. Czas zmiany wynosi około 0.6 s. Pozycja "I" oznacza, że jest krótki czas na reakcję, to znaczy, że nie ma lub jest stosunkowo mało czasu pomiędzy stanem ciemnym a jasnym. Pozycja ta jest stosowana najczęściej przy spawaniu punktowym. UWAGA: dwie pozostałe pozycje « - » i « + » to odpowiednio czas reakcji krótki « - » lub długi « + ». Krótki czas reakcji to około 0.2 sekundy, długie czas reakcji to około 1 sekundy. Można ustawić pożądany******************

méret / (22) Látómező mérete / (23) Fényérzékelő mérete / (24) Hordágytest anyaga / (25) Súly / (26) Sugárzási ellenállás / (27) Maximum terjedési tartomány az ibolyántúli sugarakban (313-365nm) \leq 0.0044% / (28) Maximum terjedési tartomány az infravörös sugarakban (780-1400nm): es árnyalat \leq 3.2% / es árnyalat \leq 0.014% / (29) Békapszolas - Kikapcsolás / (30) Automata be- és kikapcsolás (Auto On/Off) / (31) Árnyalat / (32) Világos állapot: állítható 5-től 9-ig / állítható 9-től 13-ig / (34) Átváltási sebesség / (35) \leq 0.00004s (világosból sötét állapotba) / (36) Átváltási idő / (37) \leq 0.1 mp (reakció idő), ponthegetésnél alkalmazandó. Szabályozható 0.15 és 0.80 mp között / (38) Használati hőmérséklet. ->TABLES: (1) Fokozatok (alkalmazandó árnyalat) alkalmazási területeken. (2) Current intensity / (3) (Ampere- A) / (4) MIG on heavy metals / (5) MIG on light metals. / (6) A „nehéz fém” kifejezés az acélera, az acél ötvözeteire, a rézre és annak ötvözeteire vonatkozik; A használati körülményekről függően a fokozatok közvetlenül felettes vagy alatta lehet használni; Az üres mezők általában nem alkalmazhatók használati tartományoknak felettesen a hozzájuk közelítő alkalmazási típus szerint. **Használati korlátok:** A megjelölt felhasználási területekben kívül használat tilos. Amennyiben az LCD fényszűrő nem sötétedik el használat közben, nem reagál a hegesztésnél, a szűrő villog és/vagy nem stabil, illetve a szűrő ellsőtökön, majd visszavált világos állapotra, akkor az LCD szűrő valósínlásáig megsérült. A továbbiakban nem szabad használni. Forduljon hozzáink, és azonnal cserélje ki; Amennyiben az LCD szűrő eltört vagy a használat közben nem vált át többet világos állapotból sötétre, cserélje ki rögtön. Soha ne használjon sérült látómezőt; A terméken bármilyen változtatás tilos, kizárolag az eredeti alkatrészekkel együtt használható. Forduljon hozzáink bővebb tájékoztatásra igénylése esetén! A munka posztot tartha tiszán. A zsúfolt hely megkönníti a balesetek előfordulását. A munkahelyet megfelelően óltózkodjón, hegesztes kesztyűt és csúcsásmentes lábbelit viseljen! Ékszer használata tilos, és a ruházatot zártan viselje! A gyerekmet tartsa távol! Azok az alkatrészek, melyek kapcsolatba kerülhetnek a viselő bőrével az erre hajlamos személyeknél allergiás reakciót válthatnak ki. Az LCD lencsék kizárolag egy erre a célra alkalmas tartó okulárral használhatók; A használati útmutatót és a termék jelöléseket figyelmesen olvassa el! Figyelem: A fent említett figyelmeztetések és a használási elővigyázások bizonyosan nem fednek ki minden helyzetet. A használónak tudában kell lennie, hogy veszélynek teszi ki magát, és józásággal, elővigyázattal kell a munkát elvégeznie. FIGYELEM : A nagybességű részecsékek elleni látásvédő hordása a látásjavító szemüvegek fölött rázódkásokat követi, a felhasználó fel- és következésképpen kockázatával jár. A felhasználó köteles az előírt védelmi színthet megfelelő kiegészítő EYE-t viselni. Ellenőrizni kell, hogy az egysidejű használat ne befolyásolja az eszközök által biztosított egyéni védelmi színteket. FIGYELEM : Ha a lencse és a keret nem a megegyező F, B vagy A kódossal rendelkezik, akkor a látásvédő csak a minimális elvárasóknak fog megfelelni. Ha például a megkívánt védelem a nagybességű részecsékkel és a szélsőséges hőmérsékletek ellen való, a kiválasztott szemvédő lencsét T betűvel kell jelölni, betű, amely azonnal az ütsésállóság betűjelzésére után kell következnie, vagyis a jóléles FT, BT vagy AT lesz. Ha az ütsésállóság jelölését nem követi a T betű, akkor a látásvédőt csak a környezet hőmérsékletén szoródó nagybességű részecsékkel elleni védelemre lehet használni. FIGYELEM: amennyiben nem, vagy nem megfelelően veszi figyelembe a használatra, beállításra/ellenőrzésre, illetve karbantartásra/tárolásra vonatkozó utasításokat, az a szigetelőképesség csökkenéséhez vezethet. **Tárolás/Tisztítás:** Eredeti csomagolásban, fénytől, nedvességtől védett helyen, szobahőmérsékleten kell tárolni. A fotocellát tiszán kell tartani; Használat után ellenőrizni kell a védőréteget, minden megkarcolódott vagy sérült lecst ki kell cserélni./ Tisztítás és fertőtlenítés szappanos langos vízzel vagy semleges tisztítószerrel. Le lehet törölni tisztta, puha ronggyal vagy nem maró és nem alkoholos tisztítószerrel, amennyiben szükséges. Ne használjon durva kendőt; Előfordulhat, hogy a védőmezőr megsérül (karcolás/repedés). Ebben az esetben szükséges ennek kicserelése (cikkszám: BARRIPP21IN). A védőfóliát előbb vegye le, majd helyezze el az új védőmezőt; A termék rendszeres időközönként illetékes szakemberrel ellenőriztetni kell. Megfelelő karbantartási és tárolási körülmenyek között a termék az első használattól számított 5 évig biztosítja a szükséges védelmet./ Mindezek mellett az élettartam tájékoztató jellegű, a használat körülmenyeitől és a tárolástól függően változhat.

RO MASCĂ DE SUDURĂ CU ARC ELECTRIC (OPTOELECTRONICĂ)- BARRIER 2: CASCĂ PENTRU SUDURĂ CU ARC ELECTRIC, MIG-MAG, TIG - DIN 5-13 BARRIER PLATE 2: KIT DE 5 ECRANE DE REZERVĂ PENTRU CASCĂ BARRIER 2 **Instructiuni de utilizare:** Înainte de orice folosire a măștii de sudură optoelectronică, citiți cu atenție instrucțiunile următoare. These PPE are intended to protect against the following risks: radiații neionizante și proiecții cauzate de sudură. Performanțele acestui produs riscă să nu vă satisfacă nevoie dacă nu este folosit și întreținut în mod corect, potrivit indicatorilor prezentate în acest manual. Mască de sudură optoelectronică BARRIER2 (referință BARRI2LQ) este compusă din casca referință BARRI2HL și din filtrul solar LCD auto-intunecat BARRI2LQ. BARRIER2 oferă o protecție completă a capului și a ochilor împotriva razelor ultraviolete și infraroșii emise în cursul operațiilor de sudură. Filtrul trece de la transparent (tentele de la 9 la 13) sau (tentele de la 5 la 9). BARRIER2 poate fi folosit la toate lucrările de sudură dar NU poate fi folosit ca protecție împotriva decupajului cu oxyacetylenă (arzător de tăiat) și la sudura cu laser. Este foarte important de către de folosirea descrie mai jos, pentru evitarea unor leziuni oculare grave. Ochelarii de protecție certificați trebuie să fie purtați sub vizieră în timpul oricărui risc de explozie. /•1/CONTRALE: Înaintea oricărui folosirii a măștii de sudură optoelectronică, este important de a efectua un test de următoarele operații: Observați aspectul produsului și verificăți marcajul său. Asigurați-vă că produsul a fost fabricat de DELTA PLUS GROUP, casca să fie poartă inscripția BARRI2HL și să fie echipată cu filtrul său LCD marcat BARRI2LQ. /• Examinați produsul cu grijă și asigurați-vă că nu are nici un defect pe fețele interioare și exterioare ale ecranului LCD, a captorului său solar, a corpului căstii că și a hamului său de fixare. /• Senzorii trebuie să fie curați și neobturati. /• Asigurați-vă că ansamblul produsului că și accesoriile sale sunt bine montate și gata de folosire (vezi schemele)/Controlați funcționarea produsului, pentru aceasta punetă produsul în apropierea unui ar electric, căt mai aproape cu putință. Dacă ecranul nu trece automat de la transparent la opac, înseamnă că este stricat! Îndepărtați pelicula de protecție înainte de prima utilizare. Dacă produsul nu este conform, vă rugăm să ne contactați. // •2/ Asamblaj: Dacă va fi necesar să demontați produsul nostru BARRIER2 și apoi să îl remontați consultați schema. Produsul trebuie asamblat cu atenție (nu pierdeți sau lasați vreo piesă nemontată). Montați suportul flexibil ; Instalați filtrul LCD în amplasamentul său. Modelul BARRIER2 este echipat cu un filtru LCD referință BARRI2LQ ; Ecranul protector trebuie instalat pe masca de sudură în fața filtrului LCD. Suprafața externă a filtrului LCD (parte senzor solar) nu trebuie să intre în contact direct cu arcul de sudură. Pentru a-l instala, fixați-l în fanta corespunzătoare și folosiți 2 piese de fixare (din interiorul către exteriorul măștii), apoi însurbiți-le în interior.// •3/ Reglarea căstii - referință BARRI2HL: Puteti ajusta suportul flexibil cu ajutorul roțile sale (prin apăsare și răsucire) pentru a efectua o strângere adaptată capului dvs. Puteți atunci să puneti masca și să o încercați înaintea de a vă apuca de lucru. Pentru o mai bună adaptare a cămpului dvs vizual puteți poziția ergo-ului situat sub surubul drept al suportului flexibil.// •4/ Reglarea filtrului LCD referință BARRI2LQ : Filtrul LCD este echipat cu 3 butoane reglabile. Este important de a le ajusta cu grijă, în funcție de condițiile dvs de lucru, pentru a obține performanțele optime ale măștii. Aceste trei funcții sunt reglarea teneturilor de la transparent la opac, durata de trecere de la o tentă la alta și sensibilitatea : •Buton de sensibilitate (SENSITIVITY): Utilizați-l pentru a regla filtrul la diferite niveluri de lumină în diverse procese de sudură. Vă recomandăm o setare la sensibilitate medie pentru majoritatea aplicațiilor. Setați sensibilitatea conform condiției de iluminare: în poziția "LOW" când lumina înconjurătoare este puternică și în poziția "HIGH" când este slabă. Selectați sensibilitatea conform curentului de sudură: În poziția "LOW" în timpul sudurii la curent de joasă intensitate. •Număr de eșalon sau tentă, buton (SHADE NO) : Reglați tenta care trebuie în funcție de intensitatea curentului și procedeul de sudură aplicat. Tentă cea mai opacă este 13, cea mai transparentă este 9. Ajustați butonul în funcție de tentă dorită (TABLE 3). •Butonul pentru timpul de comutare (DELAY): Ajustați butonul duratei de trecere de la o tentă la alta pe o poziție convenabilă. Durata de trecere de la o tentă la alta este de aproape 0,6 sec. Poziția "HIGH" reprezintă o durată scurtă de reacție, alfel spus durata de trecere de la opac la transparent este folosită, cel mai adesea, pentru sudura în puncte. Notă: celelalte două poziții "- " și "+" reprezintă o durată de reacție scurtă "- " și respectiv o durată lungă "+ ". Durata de reacție scurtă este de aproape 0,2 secunde, durata de reacție lungă este de aproape 1 secunde. Puteți regla durata dorită de trecere de la o tentă la alta, între aceste limite, potrivit condițiilor dvs de folosire. Trebuie să vă familiarizați foarte bine cu condițiile în care filtrul dvs LCD poate fi întrebuințat (TABLE 3) // •5/Soliditatea minimă : Casca de sudură răspunde cerințelor de soliditate minimă prevăzute de norma europeană EN175:1997 // •6/ Înlucuirea bateriilor: Filtrul ADF utilizează două baterii cu liu CR ---- (CR2450). Baterile trebuie schimbată de îndată ce apară indicatorul de lumină LOW BATTERY. Deschideți cele 2 compartimente ale bateriei în sensul indicat mai sus (vezi schemele). Înlucuți baterile vechi cu altele noi. Anodul (+) bateriei trebuie să rămână în partea de sus. Introduceți cele 2 compartimente, apoi verificați dacă filtrul LCD funcționează corect. •7/DEPANARE RAPIDĂ: **Tentă sau întunecare neregulată:** Hamul este reglat necorespunzător și distanța dintre ochi și filtru variază. ->Reglați hamul pentru a reajusta și a reduce această distanță. **Filtrul LCD nu se întunecă sau clipește:**. Ecranul protector poate fi murdar sau deteriorat -> Înlucuți ecranul protector. Senzorii pot fi murdri -> curătați suprafața senzorilor. Curentul de sudură poate fi prea jos --> Măriți sensibilitatea. **Reactivitate lentiă:** Temperatura de utilizare este prea scăzută. -> Nu este adevarat pentru temperaturi mai mici de -5°C sau 23°C. PART1 : ->TABLE1: (10) Caracteristicile căstii referință BARRI2HL (11) Dimensiunile ferestrelor / (12) Dimensiunea maximă a amplasamentului pentru filtru / (13) Dimensiunile plăcii de protecție exterioare / (14) Dimensiunile plăcii de protecție interioare / (15) Materiale: / (16) Greutate / (17) Temperatura de folosire ->TABLE2: (20) Caracteristicile filtrului LCD referință BARRI2LQ / (21) Dimensiunea totală / (22) Dimensiunea cămpului vizual / (23) Dimensiunile captorului solar / (24) Material cocă / (25) Greutate / (26) Rezistență la radiații / (27) Rata maximă de transmisie în ultraviolet (313-365nm) ≤ 0,0044% / (28) Rata maximă de transmisie în infraroșu (780-1400nm): tentă 5 ≤ 3,2% / tentă 9 ≤ 0,2% / tentă 13 ≤ 0,014% (29) Pornire - Oprire / (30) Pornire și oprire automată (Auto On / Auto Off) / (31) Tentă / (32) Transparent: 4 / (33) Opac: 5 până la + 9 ajustabilă / (34) Viteză de trecere de la o tentă la alta / (35) ≤ 0,00004s (de la transparent la opac) / (36) Durata de trecere de la o tentă la alta / (37) ≤ 0,1s (durată de reacție), aplicabilă pentru sudura în puncte. Reglabilită de la 0,15 până la +0,80s / (38) Temperatura de folosire. ->TABLE3: (1) Numere de eșalon (tentă de întrebuințat) pentru domeniul de aplicare. (2) Current intensitate / (3) Ampere- A / (4) MIG on heavy metals / (5) MIG on light metals. / (6) Expresia "metale grele" cuprinde oțel, aliajele de oțel, cuprul și aliajele sale etc. ; în funcție de condițiile de folosire, numerele de eșalon imediat superioare sau imediat inferioare pot fi folosite ; Cămpurile goale corespund gamelor de folosire nefolosite în general pentru tipul de aplicare corespunzător. **Limite de utilizare:** A nu se folosi pentru atunci scopuri decât cele prevăzute. Dacă filtrul LCD nu devine opac când îl folosiți, dacă nu răspunde în timpul sudurii, dacă clipește și / sau este instabil, dacă devine opac dar redevine transparent imediat, atunci probabil că este stricat. Nu mai trebuie folosit. Contactați-ne și înlocuți-l imediat ; Dacă filtrul LCD se crăpă sau nu mai trece de la transparent la opac când este folosit, schimbăți-l imediat ; Nu folosiți niciodată un ecran stricat ; Nu modificați acest produs și nu folosiți decât accesoriu conceput pentru el. Contactați-ne pentru orice surplus de informații ; Păstrați curătenia la locul de muncă. Locurile supraîncărcate sunt o sursă de accidente ; Locul de muncă trebuie să fie bine luminat. Lăsați la adăpost de urezăla, în mediul uscate, departe de surse de gaz sau de lichide inflamabile ; Îmbrăcați-vă în mod convenabil cu îmbrăcăminte și mănuși de sudură și purtați încălțăminte antiderapantă. Evitați să purtați bijuterii și îmbrăcăminte neînchișă cum trebuie ; A se lăsa pe mâna copiilor ; Componente care ar putea veni în contact cu pielea persoanei și ar putea cauza reacții alergice persoanelor predispuse la astfel de reacții. Lentilele LCD vor fi folosite doar împreună cu rame de ochelari corespunzătoare ; Citiți cu atenție notiția și inscripțiile de pe produse. Atenție : Măsurile de precauție prezentate mai sus nu pot acoperi toate situațiile posibile ce pot surveni. Utilizatorul trebuie să fie conștient de riscurile existente, el trebuie să dea dovadă de ratjune și să fie vigilent în permanentă. **ATENȚIE :** Dispozitivele de protecție oculară contra particulelor aruncate la viteză mare, purtate pe ochelari oftalmici standard, pot transmite șocuri și ca urmare pot crea un risc pentru utilizator. Utilizatorul trebuie să poarte EPI complementar adecvat nivelului de protecție necesar. Asigurați-vă că utilizarea lor simultană nu afectează nivelul de protecție al fiecaruia dintre aceste echipamente. ATENȚIE : Daca lentila și ramă nu au aceeași coduri F, B sau A, echipamentul de protecție nu vor raspunde exigențelor minime. Dacă este necesară o protecție contra particulelor aruncate la viteză mare și la temperaturi extreme, dispozitivul de protecție oculară selectat va fi marcat cu litera C imediat după marcul contra ciocnirii, adică FT, BT sau AT. Dacă marcul contra ciocnirii nu este urmat de litera T, dispozitivul de protecție oculară va fi utilizat numai contra particulelor aruncate la viteză mare și la temperatură ambientală. ATENȚIE: Nerespectarea sau respectarea necorespunzătoare a instrucțiunilor de utilizare, a reglajelor/inspecțiilor și a întreținerii/depozitării, pot limita eficacitatea protecției izolatoare. **Instructiuni de stocare/curățare:** Stocați în loc uscat și curat, în ambalajul original, la adăpost de lumină, frig, căldură și umiditate, la temperatura ambientală. Mențineți curată celula fotoelectrică ; După utilizare, verificați ecranul protector, toti ochelarii zgâriatori sau deteriorați trebuie să fie înlocuți. / A se curăță și dezinfecția cu apă caldă și săpun sau cu un detergent neutru. Dacă este cazul, îl puteți sterge cu o cărpă curată și moale sau curăța cu un detergent blând sau alcool. A nu se folosi o cărpă abrazivă ; În cazul în care ecranul protector se strică (zgâriatori / crăpături), trebuie înlocuit (referință BARRI2PIN). Trebuie înlocuit (referință BARRI2PIN) Îndepărtați pelicula protectoare înainte de montaj ecranul ; Produsul dvs trebuie verificat cu regularitate de către un personal calificat. Acest produs ar trebui să ofere o protecție adecvată timp de 5 ani după prima utilizare, în condiții corecte de întreținere și stocare. / Totuși, această durată de viață este dată cu titlu indicativ și poate varia în funcție de condițiile de utilizare și de depozitare. **EL PROSPΩΤΙΔΑ ΣΥΓΚΛΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ (ΟΠΤΙΚΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) BARRIER 2: KΡΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΓΧΟΛΗΜΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ, MIG-MAG, TIG - DIN 5-13 BARRIER PLATE 2: KIT ME 5 ΟΘΟΝΕΣ ΛΑΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ BARRIER**

UPREMIK prije upotrebe: Prije svake uporabe opto električne maske za zavarivanje nužno je pažljivo pročitati slijedeće upute. These PPE are intended to protect against the following risks: neionizirajuće zračenje i prskanja uslijed zavarivanja. Djejovanje ovog proizvoda neće zadovoljiti vaše potrebe ukoliko ga ne koristite isključivo prema ovim uputama o rukovanju i održavanju. Opto električna maska za zavarivanje BARRIER2 (referenca BARRI2) sastoji se od kacige BARRI2HL i filtera LCD koji se automatski zatamni na suncu BARRI2LQ. BARRIER2 nudi potpunu zaštitu glave i očiju protiv ultraljubičastih i ultracrvenih zračenja koje nastaju kao posljedica zavarivanja. Filter se prilagođava jačini svjetlosti (boja 4) i zatamnjenošt (boje od 9 do 13). ili (boje od 5 do 9). BARRIER2 može se koristiti za sve vrste zavarivanja ali NE smije se koristiti kao zaštitna oprema kod rezanja kisikom i acetilenom (plamenik za autogeno zavarivanje) ili zavarivanje laserom. Jako je važno da pažljivo pročitate ove upute i da se pridržavate ovdje navedenih različitih načina upotrebe, kako biste izbjegli rizik od ozbiljnih ozljeda očiju. Odobrene zaštitne naočale trebaju se nositi ispod vizira sve dok postoji rizik od izlaganja. /1/PROVJERU: Prije svake uporabe optoelektrične maske za zavarivanje nužno je: poštivati način upotrebe proizvoda i provjeriti njegove oznake. Provjerite je li proizvod proizveden od strane Delta Plus Grupe, i postoji li na kacigi natpis BARRI2HL i je li kaciga opremljena sa filterom LCD sa natpisom BARRI2LQ. / Pažljivo pregledajte proizvod i provjerite postoji li oštećenja, uključujući i one s unutarnje i vanjske strane LCD ekrana, solarni kolektor, školjku kacige i remen/. Senzori trebaju biti čisti i ne napokljeni/. Provjerite da li je čitav proizvod, kao i dodaci dobro postavljen i spreman za upotrebu (vidi sheme)/Provjerite djejovanje proizvoda, i stavite proizvod što je bliže moguće elektroluku. Proizvod se mora automatski prebaciti sa svjetlog na tamnu boju, u protivnom se smatra oštećenim/. Skinite zaštitnu foliju prije prve upotrebe. Ako proizvod nije usklađen molimo kontaktirajte nas/. /2/ Sastavljanje: Ako trebate rastaviti naš proizvod BARRIER2 i ponovo ga sastaviti, pogledajte shemu. Proizvod treba pažljivo sastaviti (nemojte izgubiti dijelove ili ih zaboraviti montirati): Montirajte obruc za glavu ; Instalirajte filter LCD na svoje mjesto. Model BARRIER2 opremljen je filterom LCD, referenca BARRI2LQ ; Zaštitni ekran mora biti postavljen u maski prije postavljanja LCD filtera. Vanjska strana LCD filtera (njoj se nalazi solarni kolektor) ne smije doći u izravan kontakt sa lukom zavarivanja. Za njegovo postavljanje stavite ga u urez i postavite 2 pričvršćiva elementa (iznutra prema vanjske), zatim ih zavijte s unutarnje strane/. /3/ Podešavanje kacige- referenca BARRI2HL: Možete podesiti obruc za glavu pomoću malog obruča za zatezanje (pritiskom ili okretanjem) kako biste prilagodili zategnutost po želji. Možete sada staviti masku i isprobati je prije početka rada. Kako biste masku bolje prilagodili svom vidnom polju, možete podesiti i položaj pomoći vijka sa desne strane obruča za zatezanje/. /4/ Podešavanje LCD filtera referenca BARRI2LQ : Filter LCD opremljen je sa 3 gumba za podešavanje. Važno je dobro podesiti ih u skladu s vašim uvjetima rada, kako biste dobili idealne uvjete rada maske. Te tri funkcije su podešavanje obonjenosti i zatamnjenošt, potrebno vrijeme za promjenu boje i osjetljivost : Osjetljivost, (OSJETLJIVOST) tipka Koristite je da podešavajte filtr na razne razine svjetlosti kod raznih postupaka zavarivanja. Preporučamo podešavanje na srednju razinu osjetljivosti za većinu namjena. Podesite osjetljivost prema svjetlosnim uvjetima. Na poziciji "LOW" kad je okolno svjetlo jako I na poziciji "HIGH" kada je tamnog okoliša. Podesite osjetljivost I prema snazi zavarivanja. Na položaju "LOW" tijekom visoke snage zavarivanja i na poziciji "HIGH" tijekom slabe snage zavarivanja. -Broj nijanse zatamnjenošt prema snazi struje i postupku zavarivanja. Nijansna boja je 13, najsvjetljiva je 9. Podesite pomoću gumba funkciju željene boje (TABLE 3). •Vremenski prekidač , (DELAY) tipka: Podesite gumb za vrijeme promjene na odgovarajući položaj. Vrijeme pretvaranja je oko 0.6s. Položaj "I" znači da ima malo vremena za reakciju, i da nema vremena ili ga ima sasvim malo između tame i svjetle nijanse. Ovaj položaj se koristi većinu vremena za zavarivanje po bodovima. Napomena: dva druga položaja " < " i " > " označuju kratko vrijeme reakcije " < " ili dug " > ". Vrijeme kratke reakcije je oko 0.2 sekundu, vrijeme dugе reakcije je oko 1 sekundi. Možete po želji podesiti vrijeme promjene, unutar ovih vrijednosti, prema vašim uvjetima upotrebe. Morate dobro poznavati uvjete u kojima se koristi LCD filter (TABLE 3) // 5/Minimalna čvrstoća : Ova maska za zavarivanje odgovara minimalnim uvjetima pouzdanosti prema standardu EN175:1997 // 6/ Zamjena baterija: Filter ADF koristi dvije litische baterije CR ---. (CR2450). Moramo odmah zamijeniti baterije kad se pojavi osvijetljena oznaka: LOW BATTERY. Otvorite 2 pretinu baterije u niže navedenom smjeru (vidi sheme). Zamijenite stare baterije novima. Anoda baterije (+) mora ostati na vrhu. Umetnite 2 pretinu zatim provjerite da LCD filter ispravno radi. /7/BRZO RJEŠAVANJE PROBLEMA: *Nepravilno nijansiranje ili zatamnjene**: Traka oko glave nepravilno je namještena i postoji nejednakost između očiju i filtra.->Namejstite traku oko glave kako biste ga prilagodili i smanjili tu udaljenost. **Samozatamnjujući filter se ne zatamnjuje ili treperi**: Zaštitni zaslon je možda prljav ili oštećen. -> Zamjelite zaštitni zaslon. Senzori su možda prljavi -> očistite površinu senzora. Struja za zavarivanje je možda preniska -> Povećajte osjetljivost. **Spora reaktivnost**: Radna temperatura je preniska. -> Nije prikladno za temperature manje od -5°C ili 23°F. PART1 : ->TABLE1: (10) Karakteristike kacige referenca BARRI2HL (11) Veličina okanca / (12) Maksimalna veličina za postavljanje filtera / (13) Veličina unutarnje zaštitne pličice / (14) Veličina unutarnje zaštitne pličice / (15) Materijali: / (16) Težina / (17) Temperatura kod korištenja .->TABLE2: (20) Karakteristike filtera LCD referenca BARRI2LQ / (21) Ukupna veličina / (22) Veličina vidnog polja / (23) Veličina solarnog kolektora / (24) Materijal školjke nosila / (25) Težina / (26) Otpornost na zračenje / (27) Najveća mogućnost promjene boje kod ultravioletnog zračenja (313-365nm) ≤ 0.0044% / (28) Najveća mogućnost promjene boje kod infracrvenog zračenja (780-1400nm) boja 5 ≤ 3.2% / boja 9 ≤ 0.2% / boja 13 ≤ 0.014% (29) Pokreni - Zauštavi / (30) Automatsko pokretanje i zauštavljanje (Auto On / Auto Off) / (31) Boja / (32) Svjetla boja: 4 / (33) Tamna: boja: 5 do 9 podesivo / boja 9 do 13 podesivo / (34) Brzina promjene boje / (35) ≤ 0.00004s (od svjetle do tamne) / (36) Vrijeme promjene / (37) ≤ 0.1s (vrijeme reakcije), za zavarivanje po bodovima . Podesivo od 0.15 do 0.80s / (38) Temperatura kod korištenja .->TABLE3: (1) Brojevi ljestvice (boje za upotrebu) prema područjima primjene. (2) Current intensity / (3) (Ampere- A) / (4) MIG on heavy metals / (5) MIG on light metals. / (6) Izraz "teški metali" pokriva čelike, legure čelika, bakar i njegove legure, itd.; Prema uvjetima upotrebe, brojevi na ljestvici koji su neposredno jedan iznad ili jedan ispod drugog smiju se koristiti; Pražna polja odgovaraju vrstama upotreba koje se ne koriste za određenu primjenu. **Ograničenja kod korištenja:** Ne koristiti u svrhe za koje nije namijenjeno. Ako LCD filter ne mijenja boju prema tamnijoj nijansi kad ga koristite, i ako nema reakcije tijekom zavarivanja, ako filter treperi i /ili je nestabilan, ili ako filter mijenja boju prema tamnijoj nijansi ali se odmah vraća na svjetlu, znači da je LCD filter oštećen. Nemojte ga više koristiti. Obavijestite nas ili ga odmah sami zamijenite; Ako je LCD filter razbijen ili ne mijenja boju od svjetlijie prema tamnijoj kad ga koristite, odmah ga zamijenite; Nikad ne koristite oštećeni ekran; Ne pokušavajte preinaktivati proizvod, koristite samo originalne dijelove i dodatke. Obratite nam se ukoliko su vam potrebne informacije ; Držite svoje radno mjesto čistim . Natpreno nepotrebne stvari mogu prouzročiti nesreću. Radno mjesto mora biti dobro osvijetljeno. Radite u suhom okruženju, bez vlage i plina i zapaljivih tekućina ; Obucite odgovarajuću odjeću, rukavice za zavarivanje i stabilne cipele. Ne nosite nakit i široku odjeću ; Držite izvan dohvata djece; Dijelovi koji mogu doći u kontakt s kožom osobe koja ih nosi mogu izazvati alergijske reakcije kod osjetljivih osoba. LCD leće trebaju se koristiti zajedno s odgovarajućim pričvršćenim viziorom; Pažljivo pročitajte sva upozorenja i oznake na proizvodima. Upozorenje : Sve obavijesti o predozročnostima i upozorenja navedena u ovim uputama ne mogu pokriti sve okolnosti koje mogu nastati pri radu. Korisnik mora biti svjestan svih rizika koji mogu nastati tijekom rada i mora stalno biti pri oprezu. POZOR : Zaštitna stakla protiv rasprskavajućih čestica pod velikom brzinom nošena na standardnim oftalmološkim dioptrijskim staklima ne ublažavaju udar i mogu biti rizična za korisnika. Korisnik treba nositi dodatnu OZO primjerenu potrebnoj razini zaštite. Proverite ne utječe li njihova zajednička uporaba na razinu zaštite svakog dijela ove opreme. POZOR : Ako stakla i okvir nemaju isti kod F, B ili A, opreme za individualnu zaštitu ne odgovaraju minimalnim zahtjevima za zaštitu. Ako je potrebna zaštitna stakla protiv rasprskavajućih čestica pod velikom brzinom i ekstremnim temperaturama, zaštitna stakla će biti označena slovom T odmah nakon oznake zaštite protiv udara, iti: FT, BT ili AT. Ako iz oznake zaštite protiv udara ne stoji slovo T, zaštita će se koristiti samo protiv rasprskavajućih čestica pod velikom brzinom na sobnoj temperaturi. POZOR: ne pridržavanje ili neodgovarajuće pridržavanje uputa za korištenje, prilagodbu/kontrolu i održavanje/čuvanje, može smanjiti učinkovitost izolacijske zaštite. **Cuvanje/Cišćenje:** Spremiti suho i čisto, u originalnoj ambalaži, na tamno i suho mjesto, izvan utjecaja hladnoće i topline. Čuvajte foto električnu stanicu čistom i urednom ; Nakon uporabe provjerite zaštitni ekran., sve ogrebenje ili oštećene leće treba zamijeniti. / Ciste i dezinficirajte toploom vodom i sapunicom ili neutralnim deterdcentom. Ako je potrebno, možete ga obrisati čistom i mokrom krpom ili ga očistiti negreasivnim deterdcentom ili alkoholom. Ne koristite abrazivne tkanine; Možete oštetišti zaštitni ekran (ogrebotine / napukline. U tom slučaju je ekran potreban zamijeniti (referenca BARRIP2IN). Skinite zaštitnu foliju prije nego ga postavite na mjesto; Vaš proizvod mora redovito pregledati kvalificirana osoba. Ovaj proizvod treba pružiti odgovarajuću zaštitu tijekom 5 godina nakon prve uporabe, u propisnim uvjetima održavanja i skladištenja./ Totuši, aceană durată de viață este dată cu titlu indicativ și poate varia în funcție de condițiile de utilizare și de depozitare.

BARRIER2HL і що вона оснащена рідкокристалічним фільтром з позначкою BARRIER2LQ; / Огляньте ретельно продукт і переконайтесь, що він не має ніяких пошкоджень, у тому числі на внутрішніх і зовнішніх поверхнях рідкокристалічного екрану, сонячного датчика, корпуса, а також джгута;/ Датчики повинні бути чистими і незатемненими./ Переконайтесь, що весь продукт і його аксесуари належним чином зібрані і готові до використання Див. діаграми/Перевірте функціонування продукту, розмістивши його якомога ближче до електричної дуги. Він повинен автоматично перемикатись зі світлого у темний стан, у іншому випадку продукт є пошкодженим! / Перед першим застосуванням зніміть захисну плівку. Якщо продукт не відповідає вимогам, будь-ласка, зв'яжіться з нами// •(2/ Збріка: Якщо вам потрібно розібрати ваш продукт BARRIER2, а потім зібрати його, зверніться до магазину. Продукт повинен бути зібраним ретельно (не відрізати і не залишати які-небудь деталей в розібраним вигляді); Встановіть блок наголів'я; Встановіть РК лінзи Model BARRIER2 обладнана РК лінзами під назвою BARRIER2LQ; Захисний екран повинен бути встановлений в передній частині зварювальної маски перед рідкокристалічними лінзами. Зовнішня поверхня РК фільтру не повинна вступати прямий контакт зі зварювальною дугою. Для встановлення екрану розрівніть його, встановіть в паз і закріпіть на двокріплення (з середини на зовнішній бік маски), а потім закрутіть гвинт всередину// •(3/ Регулювання стандартної маски BARRIER2HL: Відрегулюйте висоту, використовуючи ручку (настікання і обертання), щоб адаптувати до вашої окружності голови. Потім спробуйте маску перед використанням її для роботи. Для більш точної настроїки вашого поля зору ви можете змінювати положення шпильки, розташованої під лівим і правим віконцем збірки головного убору// •(4/ Налаштування стандартного РК-фільтру BARRIER2LQ: РК фільтр має три регулювання кнопки. Для досягнення оптимальних робочих характеристик маски важливо налаштувати її напіжним чином, відповідно до ваших умов роботи. Це три функції регулювання відтінку до темного, час перемикання і чутливості: "Чутливість, кнопка (SENSITIVITY) Використовуйте його, щоб налаштувати фільтр для різних рівнів освітленості для різних типів зварювального процесу. Ми рекомендуємо встановлення для більшості застосувань чутливість середнього рівня. Встановіть чутливість захисної від умов освітлення: У положенні "LOW", коли навколохища освітлення тяжче. Встановіть чутливість залежно від типу зварювального струму: У положенні "HIGH" для низького зварювального струму. "Шкала або номер відтінку, кнопка (SHADE NO) Відрегулюйте відтінок залежно від інтенсивності струму і процесу зварювання, який використовуєте. Самий темний відтінок 13, найвітійший 9. Налаштуйте кнопку в залежності від бажаного відтінку (TABLE 3). "Час перемикання, кнопка (DELAY): Налаштуйте кнопку затримки перемикання у відповідному положенні. Час перемикання складається близько 0.6 секунд. Позиція "I" означає, що час реакції дуже малий, тобто немає або проходить відносно мало часу між темним і світлим станом. Це положення переважно використовується для точкового зварювання. Примітка: дві інші позиції ", "+", "-" вказують, відповідно, короткий "+" або довгий "-" час реакції. Короткий час реакції складається приблизно 0.2 секунди; повільніший час реакції складається близько 1 секунди. Ви можете встановлювати бажаний час перемикання в межах цього діапазону, відповідно до ваших умов використання. Ви повинні взяти до уваги умови, в яких буде використовуватися РК фільтр (TABLE 3) // •(5/Мінімальна міцність: Зварювальна маска відповідає мінімальним вимогам міцності згідно стандарту EN175: +1997 // •(6/ Заміна батареї: Для РК фільтру застосовуються дві літієві батареї CR ---. (CR2450). Ми повинні негайно замінити батарею, якщо індикатор вказує LOW BATTERY. Відкрити два дівіделення для батарей Див. діаграми. Замініть старі батареї новими. Анонд (+) батареї повинен залишатися зверху. Вставте батареї у 2 дівіделення, що рідкокристалічний фільтр функціонує коректно. •(7/ШІВДІКЕ ВІРШЕННЯ ПРОБЛЕМ: **Нестандартний відтінок або затемнення**: Оголів'я встановлено нерівномірно, і від очей до об'єктива фільтру відстільки також нерівномірно. >Скинете налаштування оголів'я, щоб зменшити відстань **РК-фільтр не темний або не блимає**: Екран може бути забруднений або пошкоджений. >Замініть захисний екран. Датчики можуть бути забруднені >очистіть поверхню датчиків. Зварювальний струм може бути занадто низьким -> збільшіть чутливість. •Повільна відповідь:** Робоча температура надто низька. >Не підходіть для температур нижче -5 °C або 23 °F. PART1 : ->TABLE1: (10) Характеристики еталонної маски BARRIER2HL (11) Розмір вікна / (12) Максимальний розмір місця для розташування фільтру / (13) Розмір зовнішньої захисної пластини / (14) Розмір внутрішньої захисної пластини / (15) матеріал / (16) вага / (17) Температура використання ->TABLE2: (20) Характеристики еталонного РК світлофільтру BARRIER2LQ / (21) загальний розмір / (22) Розмір поля зору / (23) Розмір сонячного сенсора / (24) Матеріал оболонки / (25) вага / (26) Стійкість до вимірювання / (27) Максимальна швидкість передачі в ультрафіолетовому діапазоні (313-365nm) ≤ 0,0044 % / (28) Максимальна швидкість передачі в інфрачервоному діапазоні (780-1400nm): затемнення 5 ≤ 3,2% / затемнення 9 ≤ 0,24% / затемнення 13 ≤ 0,014% (29) Вкл - вик / (30) Автоматичне включення / виключення (Auto On / Auto Off) / (31) Відтінок / (32) прозорий стан: 4 / (33) Темний стан: від 5 до 9 / від 9 до 13 / (34) Швидкість перемикання / (35) ≤ 0,00044sec. (зі світлого стану в темний) / (36) Час переключення / (37) 0,1 с / (час реакції), що застосовується до точкового зварювання. Регулювання від 0,15 до 0,80 сек. / (38) Температура використання. ->TABLE3: (1) нумерація шкал (відтінки для використання) відповідно сфері застосування. (2) інтенсивність струму / (3) (Ампер - A) / (4) зварювання важких металів із захисним газом / (5) зварювання легких металів із захисним газом. / (6) термін "важкі метали" включає сталі, леговані сталі, мідь і інші сплави тощо; Безпосередньо виці вижи номері відтінків можна використовувати в залежності від умов використання; Порожні поля відповідають діапазонам використання, які називаються для відповідного типу застосування. **Обмеження використання:** Не використовуйте для інших застосувань, ніж ті, для яких їх було розроблено. Якщо РК-фільт-р не переміститься до темного стану при використанні, якщо екран блимає і / або нестабільний, якщо фільтр переходить в темний стан, але повертається до прозорого стану, тоді РК-фільтр може бути пошкоджений. Іого не слід використовувати. Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації; Тримайте місце роботи в чистоті. Безлад на робочому місці може сприяти нещасним випадкам; Робоче місце має бути добре освітлене. Працюйте в сухих середовищах без присутності вологи, горючих газів або рідин; Необхідно взяти зварювальний одяг, перчатки та нековзне взуття. Не носять ювелірні вироби і вільний одяг; Зберігайте в недоступному для дітей місці; Діти не можуть увійти в контакт з шкірою кристалями або пристроями. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Захисні лінзи від частинок, що з високою швидкістю, встановлені на звичайних стандартних офтальмологіческих окулярах, можуть передавати ударні навантаження і тим самим створювати ризик для кристаля. Користувач повинен бути курсом ризик, повинен мати здоровий глязд і бути заважді пильниками. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Захисні лінзи від частинок, що з високою швидкістю, встановлені на звичайних стандартних офтальмологіческих окулярах, можуть передавати ударні навантаження і тим самим створювати ризик для кристаля. Користувач повинен носити додатковий PEЗ, що відповідає рівню захисту. Однак необхідно перевірити чи єдине однакові коди F, В або A, засіб індивідуального захисту будуть відповідати тільки мінімальним вимогам. Якщо необхідний захист від часток, що з великою швидкістю і мають екстремальні температури, вибрані захисні лінзи мати маркування у вигляді символу T, зазначеного відразу ж після кодів ударності, тобто FT, BT або AT. Якщо після маркування ударності символ T відсутній, то захист від часток відсутній. Якщо РК лінза хитається або не може переключитися з прозорого у темний стан під час використання, змініть її негайно; Ніколи не використовуйте пошкоджені екран. Не вноси те жодних змін до нього; використовуйте лише розроблені для нього компоненти. Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації; Тримайте місце роботи в чистоті. Безлад на робочому місці може сприяти нещасним випадкам; Робоче місце має бути добре освітлене. Працюйте в сухих середовищах без присутності вологи, горючих газів або рідин; Необхідно взяти зварювальний одяг, перчатки та нековзне взуття. Не носять ювелірні вироби і вільний одяг; Зберігайте в недоступному для дітей місці; Діти не можуть увійти в контакт з шкірою кристалями або пристроями. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Захисні лінзи від частинок, що з високою швидкістю, встановлені на звичайних стандартних офтальмологіческих окулярах, можуть передавати ударні навантаження і тим самим створювати ризик для кристаля. Користувач повинен носити додатковий PEЗ, що відповідає рівню захисту. Однак необхідно перевірити чи єдине однакові коди F, В або A, засіб індивідуального захисту будуть відповідати тільки мінімальним вимогам. Якщо необхідний захист від часток, що з великою швидкістю і мають екстремальні температури, вибрані захисні лінзи мати маркування у вигляді символу T, зазначеного відразу ж після кодів ударності, тобто FT, BT або AT. Якщо після маркування ударності символ T відсутній, то захист від часток відсутній. Якщо РК лінза хитається або не може переключитися з прозорого у темний стан під час використання, змініть її негайно; Ніколи не використовуйте пошкоджені екран. Не вноси те жодних змін до нього; використовуйте лише розроблені для нього компоненти. Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації; Тримайте місце роботи в чистоті. Безлад на робочому місці може сприяти нещасним випадкам; Робоче місце має бути добре освітлене. Працюйте в сухих середовищах без присутності вологи, горючих газів або рідин; Необхідно взяти зварювальний одяг, перчатки та нековзне взуття. Не носять ювелірні вироби і вільний одяг; Зберігайте в недоступному для дітей місці; Діти не можуть увійти в контакт з шкірою кристалями або пристроями. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Захисні лінзи від частинок, що з високою швидкістю, встановлені на звичайних стандартних офтальмологіческих окулярах, можуть передавати ударні навантаження і тим самим створювати ризик для кристаля. Користувач повинен носити додатковий PEЗ, що відповідає рівню захисту. Однак необхідно перевірити чи єдине однакові коди F, В або A, засіб індивідуального захисту будуть відповідати тільки мінімальним вимогам. Якщо необхідний захист від часток, що з великою швидкістю і мають екстремальні температури, вибрані захисні лінзи мати маркування у вигляді символу T, зазначеного відразу ж після кодів ударності, тобто FT, BT або AT. Якщо після маркування ударності символ T відсутній, то захист від часток відсутній. Якщо РК лінза хитається або не може переключитися з прозорого у темний стан під час використання, змініть її негайно; Ніколи не використовуйте пошкоджені екран. Не вноси те жодних змін до нього; використовуйте лише розроблені для нього компоненти. Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації; Тримайте місце роботи в чистоті. Безлад на робочому місці може сприяти нещасним випадкам; Робоче місце має бути добре освітлене. Працюйте в сухих середовищах без присутності вологи, горючих газів або рідин; Необхідно взяти зварювальний одяг, перчатки та нековзне взуття. Не носять ювелірні вироби і вільний одяг; Зберігайте в недоступному для дітей місці; Діти не можуть увійти в контакт з шкірою кристалями або пристроями. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Захисні лінзи від частинок, що з високою швидкістю, встановлені на звичайних стандартних офтальмологіческих окулярах, можуть передавати ударні навантаження і тим самим створювати ризик для кристаля. Користувач повинен носити додатковий PEЗ, що відповідає рівню захисту. Однак необхідно перевірити чи єдине однакові коди F, В або A, засіб індивідуального захисту будуть відповідати тільки мінімальним вимогам. Якщо необхідний захист від часток, що з великою швидкістю і мають екстремальні температури, вибрані захисні лінзи мати маркування у вигляді символу T, зазначеного відразу ж після кодів ударності, тобто FT, BT або AT. Якщо після маркування ударності символ T відсутній, то захист від часток відсутній. Якщо РК лінза хитається або не може переключитися з прозорого у темний стан під час використання, змініть її негайно; Ніколи не використовуйте пошкоджені екран. Не вноси те жодних змін до нього; використовуйте лише розроблені для нього компоненти. Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації; Тримайте місце роботи в чистоті. Безлад на робочому місці може сприяти нещасним випадкам; Робоче місце має бути добре освітлене. Працюйте в сухих середовищах без присутності вологи, горючих газів або рідин; Необхідно взяти зварювальний одяг, перчатки та нековзне взуття. Не носять ювелірні вироби і вільний одяг; Зберігайте в недоступному для дітей місці; Діти не можуть увійти в контакт з шкірою кристалями або пристроями. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Захисні лінзи від частинок, що з високою швидкістю, встановлені на звичайних стандартних офтальмологіческих окулярах, можуть передавати ударні навантаження і тим самим створювати ризик для кристаля. Користувач повинен носити додатковий PEЗ, що відповідає рівню захисту. Однак необхідно перевірити чи єдине однакові коди F, В або A, засіб індивідуального захисту будуть відповідати тільки мінімальним вимогам. Якщо необхідний захист від часток, що з великою швидкістю і мають екстремальні температури, вибрані захисні лінзи мати маркування у вигляді символу T, зазначеного відразу ж після кодів ударності, тобто FT, BT або AT. Якщо після маркування ударності символ T відсутній, то захист від часток відсутній. Якщо РК лінза хитається або не може переключитися з прозорого у темний стан під час використання, змініть її негайно; Ніколи не використовуйте пошкоджені екран. Не вноси те жодних змін до нього; використовуйте лише розроблені для нього компоненти. Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації; Тримайте місце роботи в чистоті. Безлад на робочому місці може сприяти нещасним випадкам; Робоче місце має бути добре освітлене. Працюйте в сухих середовищах без присутності вологи, горючих газів або рідин; Необхідно взяти зварювальний одяг, перчатки та нековзне взуття. Не носять ювелірні вироби і вільний одяг; Зберігайте в недоступному для дітей місці; Діти не можуть увійти в контакт з шкірою кристалями або пристроями. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Захисні лінзи від частинок, що з високою швидкістю, встановлені на звичайних стандартних офтальмологіческих окулярах, можуть передавати ударні навантаження і тим самим створювати ризик для кристаля. Користувач повинен носити додатковий PEЗ, що відповідає рівню захисту. Однак необхідно перевірити чи єдине однакові коди F, В або A, засіб індивідуального захисту будуть відповідати тільки мінімальним вимогам. Якщо необхідний захист від часток, що з великою швидкістю і мають екстремальні температури, вибрані захисні лінзи мати маркування у вигляді символу T, зазначеного відразу ж після кодів ударності, тобто FT, BT або AT. Якщо після маркування ударності символ T відсутній, то зах

切换速度 / (35) ≤ 0.000043 秒 (从浅色过度至深色度) / (36) 切换时间 / (37) ≤ 0.1 秒 (反应时间)，适用于点焊。0.15 至 0.80 秒可调节 / (38) 使用温度。>TABLE3: (1) 与适用范围相关的级号 (所采用的度数) . (2) 电流强度 / (3) (安培-A) / (4) 对重金属进行的MIG焊 / (5) 对轻金属进行的MIG焊。/ (6) 重金属”的表达法包括普通钢材，合金钢，铜材和铜合金，等等；可以根据具体的使用条件，采用略高于或略低于某一级别的参数；表中空白未填的情况，表示与该使用类型相对应的通常不采用的使用范围。**使用限制:**请不要将本产品应用于其未指定的操作。在使用过程中，如果碰到LCD滤光器不能够从浅色度切换至深色度；在焊接过程中没有反应，滤光器闪烁和/或处于不稳定状态；如果滤光器能够从浅色度切换至深色度但接着又重新返回至浅色度，那么，LCD滤光器可能已经损坏。不要使用。请联系，并立即进行更换；在使用过程中，如果碰到LCD滤光器破碎，或再也不能够从浅色度过度至深色度的情况，请立即更换滤光器；千万不要使用已经损坏的滤光器；不要对本产品进行任何的改造，只能使用专门为它设计的零配件。欲知更多详情，请与我们联系；请保持您的操作环境处于干净状态。拥挤而混乱的操作场所容易引发意外事故；操作场所的照明度必须足够。执行焊接操作的场所必须保持干燥，不潮湿，无易燃气体或易燃液体；操作过程中必须穿戴适当的服装，穿戴焊工手套和防滑鞋。要避免穿戴首饰，服装必须系牢，拉链必须拉紧；不要让儿童接触焊接头盔；与佩戴者皮肤直接接触的配件可能会使过敏人群产生过敏反应。LCD滤光器必须要和适配的内防护板配合使用；要仔细阅读产品说明书及产品铭牌。注意：以上内容所述及的提示和注意事项未能覆盖所有可能发生的情况。用户必须具有足够的风险意识，感觉必须灵敏，并随时保持警惕。警告：在标准眼镜之上的护目装置会传导冲击力，因此可能给佩戴者带来一定风险。根据所要求的防护等级，使用者应当额外佩戴PPE。请确认同时使用多种设备不会影响到其各自的防护功效。警告：在等级F、B和A范围内如果出现镜片及镜框等不符的情况，整套此个人防护装备应该以较低的安全等级为准。如果需要抵抗极高温度下的高速颗粒，应紧接着所选安全眼镜上标识的冲击符号之后标上字母T（即FT、BT或AT）。如果冲击符号之后未标字母T，则此安全眼镜仅用于抵抗室温下的高速颗粒。注意：缺少或不充分遵循产品有关使用、调整/检查和维护/存储的指示，可能会限制其电绝缘性能。**存放说明/清洗:**将服装置于原始包装中，避光防潮保存。要保持光电元件处于整洁而干净的状态；使用结束后检查屏幕保护器，有划痕或损坏则必须更换。/ 用温热的肥皂水或是中性洗涤剂进行清洗和消毒。可擦拭，如有必要，使用干净，柔软的布或温和无酒精的清洁剂。注意不要使用打磨布来擦拭；有时候可能会发生保护屏损坏的情况（划伤或出现裂缝）。这时必须更换保护屏（型号 BARRIPP2IN）。在重新安装保护屏之前，请取下保护薄膜；您的产品必须定期地由合格人员进行检查。在适当的维护和存储条件下，此产品能在第一次使用后5年内保持足够的保护能力。/ 然而，此保质期并非绝对期限，会根据具体使用及储藏条件而相应改变。**SL VARILNA MASKA ZA ZAŠČITO PRED ELEKTRIČNIM OBLOKOM (OPTOELEKTRONSKA)- BARRIER 2:** ČELADA ZA ELEKTROOBLOČNO VARJENJE TER VARJENJE MIG-MAG IN TIG - DIN 5-13 BARRIER PLATE 2: PAKIRANJE 5 REZERVNIH VIZIRJEV ZA ZAŠČITNO ČELADO BARRIER 2 **Navodila za uporabo:** Pred uporabo optoelektronike varilne masko pozorno preberite navodila v nadaljevanju. These PPE are intended to protect against the following risks: nejonizirajoča sevanja in projekcije zaradi varjenja. Če izdelka na boste pravilno uporabljili in vzdrževali v skladu z navodili, učinkovitost zaščite morda ne bo takšna, kot bi jo potrebovali. Optoelektronska varilna maska BARRIER2 (glejte tudi BARRIER2) je sestavljena iz celade BARRIER2HL in LCD-samozačemljenega sončnega filtra BARRIER2LQ. BARRIER2 nudi celovito zaščito glave in oči pred ultravijoličnimi in infrardečimi žarki, ki se pojavijo pri varjenju. Filter je mogoče nastaviti od povsem svetlega (odtenki od 0 do 13), ali (odtenki od 5 do 9). Čelado BARRIER2 lahko uporabljate pri vseh varilnih delih, NE smete pa je uporabljati za zaščito pri oksiaciteljskem rezanju (gorilnik) in laserskem varjenju. Zelo pomembno je, da pozorno preberete ta navodila in da upostevate različne korake uporabe, opisane spodaj, saj sicer obstaja nevarnost hudi poškodb oči. Odobreno primarno zaščito za oči je treba nositi pod vizirjem za obraz in ob izpostavljenosti nevarnosti je treba vedno nositi zaščito za obraz. •(1/KONTROLE: Pomembno je, da pred uporabo optoelektronike varilne masko: pregledate izdelek in preverite njegovo označbo. Preprečite se, da je celado izdelala družba Delta Plus Group, da je na nej označen BARRIER2HL in da je opremljena z LCD-filtrom z označko BARRIER2LQ: skrbno pregledate celado in se prepričate, da na njej ni nobenih poškodb, vključno na notranji in zunanjini strani LCD-filtra, sončnega senzorja, ohišja maska in traku/. Senzorji morajo biti očiščeni in nezakriti. – preverite, ali so celotna celada in njeni dodatki pravilno sestavljeni in pravilno nameščeni. Če celada ni skladna z vsemi zahtevami, stopite v stik z nami/. •(2/Sestavljanje: Če morate celado BARRIER2 razstaviti in ju ponovno sestaviti, glejte sliko. Čelado morate natancno sestaviti (nobenega dela ne smete pozabiti ali ga pusiti nepritrjenega): nameštite naglavni obroč; nameštite LCD-filter na svoje mesto. Model BARRIER2 je opremljen z LCD-filtrom BARRIER2LQ: nameštite zaščitni zaslon pred varilno masko pred LCD-filter. Zunanjina stran LCD-filtra (kjer je sončni senzor) ne smre priti v neposreden stik z varilnim oblokom. Zaslon nameštite tako, da ga potisnete v zarezno in nameštite 2 pritrdilna elementa (od notranjega proti zunanjemu delu maske) ter ju od znotraj privijete. •(3/Nastavitev celade – BARRIER2HL: Nastavite obroč s pomočjo kolesca (pritisnite in zavrtite), tako da se bo celada tesno prilegal obseguvati vase glave. Nato lahko nameštite masko in jo preskusite, preden jo začnete uporabljati pri delu. Če želite dodatno prilagoditi vidno polje, lahko premaknete zatitec pod desnimi in levimi vijakom obroča. •(4/Nastavitev LCD-filtra z označko BARRIER2LQ: LCD-filter ima 3 nastavljive gume. Pomembno je, da jih pravilno nastavite glede na pogoj delu in tako zagotovite optimalno delovanje maske. S temi tremi gumbi lahko nastavite odtenek zatemnitve, čas preklopja in občutljivost: •občutljivost, gumb (SENSITIVITY): S tem gumbom nastavite filter na različne stopnje svetlosti za različne postopke varjenja. Za večino primerov priporočamo srednjo stopnjo občutljivosti. Nastavite občutljivost glede na svetlobne pogoje: nastavite položaj »LOW«, če je okolje svetlo, in položaj »HI«, če je okolica temna. Nastavite občutljivost glede na varilni tok: nastavite položaj »LOW« za varjenje z močnim tokom in položaj »HI« za varjenje s šibkim tokom; »številka stopnje ali odtenka, gumb (SHADE NO): nastavite ustrezni odtenek glede na jakost toku in postopek varjenja, ki ga boste uporabili. Najtemnejši odtenek je 13, najsvetlejši pa 0. Naslovite gumb glede na zeleni odtenek (TABLE 3). »Cas preklopja, gumb (DELAY): zavrtite gumb za nastavitev časa preklopja na ustrezni položaj. Cas preklopja je približno 0,6 sekunde. Položaj »» pomeni, da je odzivni čas zelo kratek, tj. da je pre preklopom med zatemnjem in svetlim stanjem relativno malo oziroma niti zamika. Ta položaj se večinoma uporablja za točkovno varjenje. Opomba: ostala dva položaja »» in »+« pomenita, da je odzivni čas kratek, če izberete »», oziroma dolg, če izberete ». Kratki odzivni čas je približno 0,2 sekunde, dolgi odzivni čas pa približno 1 sekundo. V tem razponu lahko nastavite čas preklopja glede na pogoj uporabe. Dobro se seznanite s pogojem, v katerih morate uporabljati LCD-filter (TABLE 3) // •(5/Najmanjša trdnost: varilna celada izpoljuje zahteve za minimalno trdnost, ki jih določa standard EN 175:1997. --- // •(6/Zamenjava baterij: LCD-filter uporablja dve litijevi bateriji CR ----. (CR2450). Bateriji morate zamenjati, takoj ko zasveti lučka LOW BATTERY. Odprete dva razdelka z baterijo (glej shemo). Zamenjajte starji bateriji z novima. Anoda (+) baterije mora biti zgoraj. Vstavite bateriji v razdelka in preverite, ali LCD-filter pravilno deluje. •(7/HITRO REŠEVANJE TEŽAV: **Neenakomerna zatemnitve:** Naglavni trak je bil neenakomerno nastavljen in obstaja neenakomerna razdalja od oči do leč filtra. >Ponastavite naglavni trak, da zmanjšate razdaljo do filtra. •(8/Filtr za samodejno zatemnitve se ne zatemniti ali utripa.** Leča sprednjega pokrovka je umazana ali poškodovana. >Zamenjajte lečo sprednjega pokrovka. Senzorji so lahko umazani >ocistite površine senzorjev. Varični tok je morda prenizki >Nastavite občutljivost na visoko. >Počasen odziv.** Delovna temperatura je prenizka. >Ne uporabljajte pri temperaturah pod -5 °C ali 23 °F. PART1 : >TABLE1: (10) Karakteristike celade, referenca BARRIER2HL (11) Velikost okenca / (12) Največja velikost prostora za filter / (13) Velikost zunanjne zaščitne plošči / (14) Material: / (15) Material: / (16) Teža / (17) Temperatura uporabe. - >TABLE2: (20) Karakteristike LCD filtra, referenca BARRIER2LQ / (21) Skupna velikost / (22) Velikost sončnega senzorja / (24) Material trupa / (25) Teža / (26) Odpornost proti sevanju / (27) Najvišja stopnja prepuščanja ultravijolične svetlobe (313-365 nm) ≤ 0,0044 % / (28) Najvišja stopnja prepuščanja infrardeče svetlobe (780-1400 nm): niansa 5 ≤ 3,2% / niansa 9 ≤ 0,2% / niansa 13 ≤ 0,014% (29) Vklop - izklop / (30) Samodejni vklop in izklop (Auto On/Auto Off) / (31) Odtrek / (32) Svetlo: 4 / (33) Temno : 5 do 9 namestevev / (34) Hitrost preklopjanja / (35) ≤ 0,00004s (iz svetlega v temno) / (36) Čas preklopja / (37) ≤ 0,1 s (odzivni čas), uporaben za točkovno varjenje. Naslovilj je na 9,000 s, / (38) Temperatura uporabe. >TABLE3: (1) Stevilki stopnje (odtenki) (odtenki, ki se lahko uporabijo) za področje uporabe. (2) Jakost toka / (3) (amper - A) / (4) MG težkih kovin / (5) MG lahkih kovin. / (6) Izraz »težka kovina« zajema jeklo, legirano jeklo, baker in njegove zlitine itd. Glede na pogoj uporabe se lahko uporabijo stevilki stopnje, ki so za eno višje ali nižje: prazna zaslon ustrezajo obsegom uporab, ki se običajno ne uporabljajo za določeno delovno hitrost. Nastavite občutljivost glede na zeleni odtenek, če je okolje svetlo, in postopek varjenja, ki ga boste uporabili. Najtemnejši odtenek je 13, najsvetlejši pa 0. Naslovite gumb glede na zeleni odtenek (TABLE 3). »Cas preklopja, gumb (DELAY): zavrtite gumb za nastavitev časa preklopja na ustrezni položaj. Cas preklopja je približno 0,6 sekunde. Položaj »» pomeni, da je odzivni čas zelo kratek, tj. da je pre preklopom med zatemnjem in svetlim stanjem relativno malo oziroma niti zamika. Ta položaj se večinoma uporablja za točkovno varjenje. Opomba: ostala dva položaja »» in »+« pomenita, da je odzivni čas kratek, če izberete »», oziroma dolg, če izberete ». Kratki odzivni čas je približno 0,2 sekunde, dolgi odzivni čas pa približno 1 sekundo. V tem razponu lahko nastavite čas preklopja glede na pogoj uporabe. Dobro se seznanite s pogojem, v katerih morate uporabljati LCD-filter (TABLE 3) // •(5/Najmanjša trdnost: varilna celada izpoljuje zahteve za minimalno trdnost, ki jih določa standard EN 175:1997. --- // •(6/Zamenjava baterij: LCD-filter uporablja dve litijevi bateriji CR ----. (CR2450). Bateriji morate zamenjati, takoj ko zasveti lučka LOW BATTERY. Odprete dva razdelka z baterijo (glej shemo). Zamenjajte starji bateriji z novima. Anoda (+) baterije mora biti zgoraj. Vstavite bateriji v razdelka in preverite, ali LCD-filter pravilno deluje. •(7/HITRO REŠEVANJE TEŽAV: **Neenakomerna zatemnitve:** Naglavni trak je bil neenakomerno nastavljen in obstaja neenakomerna razdalja od oči do leč filtra. >Ponastavite naglavni trak, da zmanjšate razdaljo do filtra. •(8/Filtr za samodejno zatemnitve se ne zatemniti ali utripa.** Leča sprednjega pokrovka je umazana ali poškodovana. >Zamenjajte lečo sprednjega pokrovka. Senzorji so lahko umazani >ocistite površine senzorjev. Varični tok je morda prenizki >Nastavite občutljivost na visoko. >Počasen odziv.** Delovna temperatura je prenizka. >Ne uporabljajte pri temperaturah pod -5 °C ali 23 °F. PART1 : >TABLE1: (10) Karakteristike celade, referenca BARRIER2HL (11) Velikost okenca / (12) Največja velikost prostora za filter / (13) Velikost zunanjne zaščitne plošči / (14) Material: / (15) Material: / (16) Teža / (17) Temperatura uporabe. - >TABLE2: (20) Karakteristike LCD filtra, referenca BARRIER2LQ / (21) Skupna velikost / (22) Velikost sončnega senzorja / (24) Material trupa / (25) Teža / (26) Odpornost proti sevanju / (27) Najvišja stopnja prepuščanja ultravijolične svetlobe (313-365 nm) ≤ 0,0044 % / (28) Najvišja stopnja prepuščanja infrardeče svetlobe (780-1400 nm): niansa 5 ≤ 3,2% / niansa 9 ≤ 0,2% / niansa 13 ≤ 0,014% (29) Vklop - izklop / (30) Samodejni vklop in izklop (Auto On/Auto Off) / (31) Odtrek / (32) Svetlo: 4 / (33) Temno : 5 do 9 namestevev / (34) Hitrost preklopjanja / (35) ≤ 0,00004s (iz svetlega v temno) / (36) Čas preklopja / (37) ≤ 0,1 s (odzivni čas), uporaben za točkovno varjenje. Naslovilj je na 9,000 s, / (38) Temperatura uporabe. >TABLE3: (1) Stevilki stopnje (odtenki) (odtenki, ki se lahko uporabijo) za področje uporabe. (2) Jakost toka / (3) (amper - A) / (4) MG težkih kovin / (5) MG lahkih kovin. / (6) Izraz »težka kovina« zajema jeklo, legirano jeklo, baker in njegove zlitine itd. Glede na pogoj uporabe se lahko uporabijo stevilki stopnje, ki so za eno višje ali nižje: prazna zaslon ustrezajo obsegom uporab, ki se običajno ne uporabljajo za določeno delovno hitrost. Nastavite občutljivost glede na zeleni odtenek, če je okolje svetlo, in postopek varjenja, ki ga boste uporabili. Najtemnejši odtenek je 13, najsvetlejši pa 0. Naslovite gumb glede na zeleni odtenek (TABLE 3). »Cas preklopja, gumb (DELAY): zavrtite gumb za nastavitev časa preklopja na ustrezni položaj. Cas preklopja je približno 0,6 sekunde. Položaj »» pomeni, da je odzivni čas zelo kratek, tj. da je pre preklopom med zatemnjem in svetlim stanjem relativno malo oziroma niti zamika. Ta položaj se večinoma uporablja za točkovno varjenje. Opomba: ostala dva položaja »» in »+« pomenita, da je odzivni čas kratek, če izberete »», oziroma dolg, če izberete ». Kratki odzivni čas je približno 0,2 sekunde, dolgi odzivni čas pa približno 1 sekundo. V tem razponu lahko nastavite čas preklopja glede na pogoj uporabe. Dobro se seznanite s pogojem, v katerih morate uporabljati LCD-filter (TABLE 3) // •(5/Najmanjša trdnost: varilna celada izpoljuje zahteve za minimalno trdnost, ki jih določa standard EN 175:1997. --- // •(6/Zamenjava baterij: LCD-filter uporablja dve litijevi bateriji CR ----. (CR2450). Bateriji morate zamenjati, takoj ko zasveti lučka LOW BATTERY. Odprete dva razdelka z baterijo (glej shemo). Zamenjajte starji bateriji z novima. Anoda (+) baterije mora biti zgoraj. Vstavite bateriji v razdelka in preverite, ali LCD-filter pravilno deluje. •(7/HITRO REŠEVANJE TEŽAV: **Neenakomerna zatemnitve:** Naglavni trak je bil neenakomerno nastavljen in obstaja neenakomerna razdalja od oči do leč filtra. >Ponastavite naglavni trak, da zmanjšate razdaljo do filtra. •(8/Filtr za samodejno zatemnitve se ne zatemniti ali utripa.** Leča sprednjega pokrovka je umazana ali poškodovana. >Zamenjajte lečo sprednjega pokrovka. Senzorji so lahko umazani >ocistite površine senzorjev. Varični tok je morda prenizki >Nastavite občutljivost na visoko. >Počasen odziv.** Delovna temperatura je prenizka. >Ne uporabljajte pri temperaturah pod -5 °C ali 23 °F. PART1 : >TABLE1: (10) Karakteristike celade, referenca BARRIER2HL (11) Velikost okenca / (12) Največja velikost prostora za filter / (13) Velikost zunanjne zaščitne plošči / (14) Material: / (15) Material: / (16) Teža / (17) Temperatura uporabe. - >TABLE2: (20) Karakteristike LCD filtra, referenca BARRIER2LQ / (21) Skupna velikost / (22) Velikost sončnega senzorja / (24) Material trupa / (25) Teža / (26) Odpornost proti sevanju / (27) Najvišja stopnja prepuščanja ultravijolične svetlobe (313-365 nm) ≤ 0,0044 % / (28) Najvišja stopnja prepuščanja infrardeče svetlobe (780-1400 nm): niansa 5 ≤ 3,2% / niansa 9 ≤ 0,2% / niansa 13 ≤ 0,014% (29) Vklop - izklop / (30) Samodejni vklop in izklop (Auto On/Auto Off) / (31) Odtrek / (32) Svetlo: 4 / (33) Temno : 5 do 9 namestevev / (34) Hitrost preklopjanja / (35) ≤ 0,00004s (iz svetlega v temno) / (36) Čas preklopja / (37) ≤ 0,1 s (odzivni čas), uporaben za točkovno varjenje. Naslovilj je na 9,000 s, / (38) Temperatura uporabe. >TABLE3: (1) Stevilki stopnje (odtenki) (odtenki, ki se lahko uporabijo) za področje uporabe. (2) Jakost toka / (3) (amper - A) / (4) MG težkih kovin / (5) MG lahkih kovin. / (6) Izraz »težka kovina« zajema jeklo, legirano jeklo, baker in njegove zlitine itd. Glede na pogoj uporabe se lahko uporabijo stevilki stopnje, ki so za eno višje ali nižje: prazna zaslon ustrezajo obsegom uporab, ki se običajno ne uporabljajo za določeno delovno hitrost. Nastavite občutljivost glede na zeleni odtenek, če je okolje svetlo, in postopek varjenja, ki ga boste uporabili. Najtemnejši odtenek je 13, najsvetlejši pa 0. Naslovite gumb glede na zeleni odtenek (TABLE 3). »Cas preklopja, gumb (DELAY): zavrtite gumb za nastavitev časa preklopja na ustrezni položaj. Cas preklopja je približno 0,6 sekunde. Položaj »» pomeni, da je odzivni čas zelo kratek, tj. da je pre preklopom med zatemnjem in svetlim stanjem relativno malo oziroma niti zamika. Ta položaj se večinoma uporablja za točkovno varjenje. Opomba: ostala dva položaja »» in »+« pomenita, da je odzivni čas kratek, če izberete »», oziroma dolg, če izberete ». Kratki odzivni čas je približno 0,2 sekunde, dolgi odzivni čas pa približno 1 sekundo. V tem razponu lahko nastavite čas preklopja glede na pogoj uporabe. Dobro se seznanite s pogojem, v katerih morate uporabljati LCD-filter (TABLE 3) // •(5/Najmanjša trdnost: varilna celada izpoljuje zahteve za minimalno trdnost, ki jih določa standard EN 175:1997. --- // •(6/Zamenjava baterij: LCD-filter uporablja dve litijevi bateriji CR ----. (CR2450). Bateriji morate zamenjati, takoj ko zasveti lučka LOW BATTERY. Odprete dva razdelka z baterijo (glej shemo). Zamenjajte starji bateriji z novima. Anoda (+) baterije mora biti zgoraj. Vstavite bateriji v razdelka in preverite, ali LCD-filter pravilno deluje. •(7/HITRO REŠEVANJE TEŽAV: **Neenakomerna zatemnitve:** Naglavni trak je bil neenakomerno nastavljen in obstaja neenakomerna razdalja od oči do leč filtra. >Ponastavite naglavni trak, da zmanjšate razdaljo do filtra. •(8/Filtr za samodejno zatemnitve se ne zatemniti ali utripa.** Leča sprednjega pokrovka je umazana ali poškodovana. >Zamenjajte lečo sprednjega pokrovka. Senzorji so lahko umazani >ocistite površine senzorjev. Varični tok je morda prenizki >Nastavite občutljivost na visoko. >Počasen odziv.** Delovna temperatura je prenizka. >Ne uporabljajte pri temperaturah pod -5 °C ali 23 °F. PART1 : >TABLE1: (10) Karakteristike celade, referenca BARRIER2HL (11) Velikost okenca / (12) Največja velikost prostora za filter / (13) Velikost zunanjne zaščitne plošči / (14) Material: / (15) Material: / (16) Teža / (17) Temperatura uporabe. - &

jei temperatūra žemesnē nei -5 °C arba 23 °F. PART1 : ->TABLE1: (10) „BARRI2HL“ šalmo savybēs (11) Lango dydis / (12) Didžiausia objektyvui skirta erdvé / (13) Išorinės apsauginės plokštėlės dydis / (14) Vidinės apsauginės plokštėlės dydis / (15) PASTABOS: / (16) Svoris / (17) Naudojimo temperatūra ->TABLE2: (20) „BARRI2LQ“ skystuji kristalu objektyvo savybēs / (21) Visas dydis / (22) Matymo lauko dydis / (23) Saulės energijos jutiklio dydis / (24) Apvalkalo medžiaga / (25) Svoris / (26) Atsparumas spinduliutei / (27) Didžiausias perduvinis greitis ultravioletinių spinduliu diapazone (313–365 nm) ≤ 0,0044 % / (28) Didžiausias perduvinis greitis infraraudonui spinduliu diapazone (780–1400 nm): nudažytas 5 ≤ 3.2% / nudažytas 13 ≤ 0.014% (29) Ijungta - išjungta / (30) Automatinio įjungimo - išjungimo valdymas („Auto On“, „Auto Off“) / (31) Atspalvis / (32) Šviesi būsena: 4 / (33) Užtamtis būsena: nuo 5 iki 9 / nuo 9 iki 13 / (34) Prisitaikymo greitis / (35) ≤ 0,00004sek. (iš šviesios būsenos į užtamtintą) / (36) Perjungimo trukmė / (37) ≤ 0,1 s (reakcijos laikas), taikomais atliekant taškinį suvirinimą. Galima reguliuoti nuo 0,15 iki 0,80 s / (38) Naudojimo temperatūra. ->TABLE3: (1) Skalės numeriai (naudojami atspalviai) priklausomi nuo taikymo srities. (2) Srovės stiprumas / (3) (Amperai - A) / (4) MIG sunkiųjų metalų atveju / (5) MIG lengvųjų metalų atveju, / (6) Šayko „sunkieji metalai“ apimti plieną, legiruotą plieną, varį ir jo lydinus, ir t. t. Priklasomai nuo naudojimo sąlygų galima naudoti viena pakopą aukštesniu arba žemesniu numeriu atspalvius; Neuzpildytų laukų atitinkama diapazonus, kurie įprastai néra naudojami atitinkamai taikymo srityje. **Naudojimo aprūpinojimai**: Nenaudokite kitiemis darbams, nei tiems, kuriems jis skirtas. Jei skystuji kristalu objektyvas netameša ji naujant, jei suvirinimo metu jis nereaguoja į šviesą, jei objektivas mirks ir (ar) veikia nestabiliai, jei objektivas patamsėja, tačiau grizta į skaidrią būseną, tai reiškia, kad skystuji kristalu objektyvas galbūt pažeistas. Jo naudoti negalima. Suisiukite su mumis ir nedelsdami ji pakeiskeite; Niekada nerenaudokite šio produkto, naudokite tik jam skirtus pagalbiniaus reikmenis. Jei norite daugiau informacijos, suisiukite su mumis; Savo darbo vietoj palaiykite švarą ir tvarką. Netvarkingose darbo vietose gali kilti nelaimingi aistikaimi; Darbo vieta turi buti gerai apšvista. Dirbkite sausoje aplinkoje, o ne drėgnėje vietoje, atokiai nuo duju ar degiu skyčių; Tinkamai apsirenkite suvirinimo ribais, mūvėkite prišintas, avėkite neslidžius batus. Stenkites nedėvėti papausio ir laisvų drabužių; Laikykite vaikams nepaskiepiamąsias vietojas; Dalys, kurios gali liesti su naudotoju oda ir sukelti alergines reakcijas jautriems asmenims. Skystuji kristalu objektyvitas turi buti naudojamas tik su tankinu apsauginiu okulariu; Atidžiai perskaitykite produktus ir ženklinimus ant produkto. DÉMESIO: pirmiai minėti išpėjimai ir naudojamos atsargumo priemonės neimpa ma visum galimų situacijų. Naudotojas turėti žinoti apie veikiančius pavojus ir pats priimti geriausią sprendimą bei visada iki budrus. DÉMESIO: Lešiu apsauga nuo didelio greičių skriejančiu dalelių naudojama su standartinius oftalmologinius aikinius gali perduoti smūgius ir taip sukelti pavojų naudotojui. Naudotojas turėti dėvėti papildomas AAP, atitinkančias apsaugos lygi. Patirkinti, kad vienaišiakis naudojimas neįtakotų kiekvienos šios priemonės apsaugos lygio. DÉMESIO: Jeigu lešis ir remelai neturi to paties kodu F, B ir A, aikinių atitinkai tik minimalius keliamus reikavimius. Jeigu reikalinga apsauga yra naudojama tik nuo didelio greičių skriejančiu dalelių aplinkos temperatūroje, lešiu apsauga žymima raiče T, kuri yra iš karto po žymiai dėl smūgių, tai reiškia FT, BT arba AT. Jei po žymai dėl smūgių néra raičių T, lešiu apsauga yra naudojama tik nuo didelio greičių skriejančiu dalelių aplinkos temperatūroje. UZMANIBU: lietosančias, reguiliškas/apskates ir tehniskas apkopes/uzglabāšanas pamācības neleverēsana vai nepliņa ieverēsana var ierobežoti izolacijas aplinkos efektyvitatę. **Laikyimo/Valyimo**: Švarūs ir sausų produkta laikyti originalioje pakuoje, saugant nuo šviesos, šalcio, karšcio ir drėgnės bei aplinkos temperatūroje. Štebėkite, kad foilelementas būtų švarus; Po naudojimo patirkinkite apsaugini ekraną, visi subaliužyt arba pažeisti šešių išskirtis. Jei nekeiskite šio produkto, naudokite tik jam skirtus pagalbiniaus reikmenis. Jei norite daugiau informacijos, suisiukite su mumis; Savo darbo vietoj palaiykite švarą ir tvarką. Netvarkingose darbo vietose gali kilti nelaimingi aistikaimi; Darbo vieta turi buti gerai apšvista. Dirbkite sausoje aplinkoje, o ne drėgnėje vietoje, atokiai nuo duju ar degiu skyčių; Tinkamai apsirenkite suvirinimo ribais, mūvėkite prišintas, avėkite neslidžius batus. Stenkites nedėvėti papausio ir laisvų drabužių; Laikykite vaikams nepaskiepiamąsias vietojas; Dalys, kurios gali liesti su naudotoju oda ir sukelti alergines reakcijas jautriems asmenims. Skystuji kristalu objektyvitas turi buti naudojamas tik su tankinu apsauginiu okulariu; Atidžiai perskaitykite produktus ir ženklinimus ant produkto. DÉMESIO: pirmiai minėti išpėjimai ir naudojamos atsargumo priemonės neimpa ma visum galimų situacijų. Naudotojas turėti žinoti apie veikiančius pavojus ir pats priimti geriausią sprendimą bei visada iki budrus. DÉMESIO: Lešiu apsauga nuo didelio greičių skriejančiu dalelių naudojama su standartinius oftalmologinius aikinius gali perduoti smūgius ir taip sukelti pavojų naudotojui. Naudotojas turėti dėvėti papildomas AAP, atitinkančias apsaugos lygi. Patirkinti, kad vienaišiakis naudojimas neįtakotų kiekvienos šios priemonės apsaugos lygio. DÉMESIO: Jeigu lešis ir remelai neturi to paties kodu F, B ir A, aikinių atitinkai tik minimalius keliamus reikavimius. Jeigu reikalinga apsauga yra naudojama tik nuo didelio greičių skriejančiu dalelių aplinkos temperatūroje, lešiu apsauga žymima raiče T, kuri yra iš karto po žymiai dėl smūgių, tai reiškia FT, BT arba AT. Jei po žymai dėl smūgių néra raičių T, lešiu apsauga yra naudojama tik nuo didelio greičių skriejančiu dalelių aplinkos temperatūroje. UZMANIBU: lietosančias, reguiliškas/apskates ir tehniskas apkopes/uzglabāšanas pamācības neleverēsana vai nepliņa ieverēsana var ierobežoti izolacijas aplinkos efektyvitatę. **Laikyimo/Valyimo**: Švarūs ir sausų produkta laikyti originalioje pakuoje, saugant nuo šviesos, šalcio, karšcio ir drėgnės bei aplinkos temperatūroje. Štebėkite, kad foilelementas būtų švarus; Po naudojimo patirkinkite apsaugini ekraną, visi subaliužyt arba pažeisti šešių išskirtis. Jei nekeiskite šio produkto, naudokite tik jam skirtus pagalbiniaus reikmenis. Jei norite daugiau informacijos, suisiukite su mumis; Savo darbo vietoj palaiykite švarą ir tvarką. Netvarkingose darbo vietose gali kilti nelaimingi aistikaimi; Darbo vieta turi buti gerai apšvista. Dirbkite sausoje aplinkoje, o ne drėgnėje vietoje, atokiai nuo duju ar degiu skyčių; Tinkamai apsirenkite suvirinimo ribais, mūvėkite prišintas, avėkite neslidžius batus. Stenkites nedėvėti papausio ir laisvų drabužių; Laikykite vaikams nepaskiepiamąsias vietojas; Dalys, kurios gali liesti su naudotoju oda ir sukelti alergines reakcijas jautriems asmenims. Skystuji kristalu objektyvitas turi buti naudojamas tik su tankinu apsauginiu okulariu; Atidžiai perskaitykite produktus ir ženklinimus ant produkto. DÉMESIO: pirmiai minėti išpėjimai ir naudojamos atsargumo priemonės neimpa ma visum galimų situacijų. Naudotojas turėti žinoti apie veikiančius pavojus ir pats priimti geriausią sprendimą bei visada iki budrus. DÉMESIO: Lešiu apsauga nuo didelio greičių skriejančiu dalelių naudojama su standartinius oftalmologinius aikinius gali perduoti smūgius ir taip sukelti pavojų naudotojui. Naudotojas turėti dėvėti papildomas AAP, atitinkančias apsaugos lygi. Patirkinti, kad vienaišiakis naudojimas neįtakotų kiekvienos šios priemonės apsaugos lygio. DÉMESIO: Jeigu lešis ir remelai neturi to paties kodu F, B ir A, aikinių atitinkai tik minimalius keliamus reikavimius. Jeigu reikalinga apsauga yra naudojama tik nuo didelio greičių skriejančiu dalelių aplinkos temperatūroje, lešiu apsauga žymima raiče T, kuri yra iš karto po žymiai dėl smūgių, tai reiškia FT, BT arba AT. Jei po žymai dėl smūgių néra raičių T, lešiu apsauga yra naudojama tik nuo didelio greičių skriejančiu dalelių aplinkos temperatūroje. UZMANIBU: lietosančias, reguiliškas/apskates ir tehniskas apkopes/uzglabāšanas pamācības neleverēsana vai nepliņa ieverēsana var ierobežoti izolacijas aplinkos efektyvitatę. **Laikyimo/Valyimo**: Švarūs ir sausų produkta laikyti originalioje pakuoje, saugant nuo šviesos, šalcio, karšcio ir drėgnės bei aplinkos temperatūroje. Štebėkite, kad foilelementas būtų švarus; Po naudojimo patirkinkite apsaugini ekraną, visi subaliužyt arba pažeisti šešių išskirtis. Jei nekeiskite šio produkto, naudokite tik jam skirtus pagalbiniaus reikmenis. Jei norite daugiau informacijos, suisiukite su mumis; Savo darbo vietoj palaiykite švarą ir tvarką. Netvarkingose darbo vietose gali kilti nelaimingi aistikaimi; Darbo vieta turi buti gerai apšvista. Dirbkite sausoje aplinkoje, o ne drėgnėje vietoje, atokiai nuo duju ar degiu skyčių; Tinkamai apsirenkite suvirinimo ribais, mūvėkite prišintas, avėkite neslidžius batus. Stenkites nedėvėti papausio ir laisvų drabužių; Laikykite vaikams nepaskiepiamąsias vietojas; Dalys, kurios gali liesti su naudotoju oda ir sukelti alergines reakcijas jautriems asmenims. Skystuji kristalu objektyvitas turi buti naudojamas tik su tankinu apsauginiu okulariu; Atidžiai perskaitykite produktus ir ženklinimus ant produkto. DÉMESIO: pirmiai minėti išpėjimai ir naudojamos atsargumo priemonės neimpa ma visum galimų situacijų. Naudotojas turėti žinoti apie veikiančius pavojus ir pats priimti geriausią sprendimą bei visada iki budrus. DÉMESIO: Lešiu apsauga nuo didelio greičių skriejančiu dalelių naudojama su standartinius oftalmologinius aikinius gali perduoti smūgius ir taip sukelti pavojų naudotojui. Naudotojas turėti dėvėti papildomas AAP, atitinkančias apsaugos lygi. Patirkinti, kad vienaišiakis naudojimas neįtakotų kiekvienos šios priemonės apsaugos lygio. DÉMESIO: Jeigu lešis ir remelai neturi to paties kodu F, B ir A, aikinių atitinkai tik minimalius keliamus reikavimius. Jeigu reikalinga apsauga yra naudojama tik nuo didelio greičių skriejančiu dalelių aplinkos temperatūroje, lešiu apsauga žymima raiče T, kuri yra iš karto po žymiai dėl smūgių, tai reiškia FT, BT arba AT. Jei po žymai dėl smūgių néra raičių T, lešiu apsauga yra naudojama tik nuo didelio greičių skriejančiu dalelių aplinkos temperatūroje. UZMANIBU: lietosančias, reguiliškas/apskates ir tehniskas apkopes/uzglabāšanas pamācības neleverēsana vai nepliņa ieverēsana var ierobežoti izolacijas aplinkos efektyvitatę. **Laikyimo/Valyimo**: Švarūs ir sausų produkta laikyti originalioje pakuoje, saugant nuo šviesos, šalcio, karšcio ir drėgnės bei aplinkos temperatūroje. Štebėkite, kad foilelementas būtų švarus; Po naudojimo patirkinkite apsaugini ekraną, visi subaliužyt arba pažeisti šešių išskirtis. Jei nekeiskite šio produkto, naudokite tik jam skirtus pagalbiniaus reikmenis. Jei norite daugiau informacijos, suisiukite su mumis; Savo darbo vietoj palaiykite švarą ir tvarką. Netvarkingose darbo vietose gali kilti nelaimingi aistikaimi; Darbo vieta turi buti gerai apšvista. Dirbkite sausoje aplinkoje, o ne drėgnėje vietoje, atokiai nuo duju ar degiu skyčių; Tinkamai apsirenkite suvirinimo ribais, mūvėkite prišintas, avėkite neslidžius batus. Stenkites nedėvėti papausio ir laisvų drabužių; Laikykite vaikams nepaskiepiamąsias vietojas; Dalys, kurios gali liesti su naudotoju oda ir sukelti alergines reakcijas jautriems asmenims. Skystuji kristalu objektyvitas turi buti naudojamas tik su tankinu apsauginiu okulariu; Atidžiai perskaitykite produktus ir ženklinimus ant produkto. DÉMESIO: pirmiai minėti išpėjimai ir naudojamos atsargumo priemonės neimpa ma visum galimų situacijų. Naudotojas turėti žinoti apie veikiančius pavojus ir pats priimti geriausią sprendimą bei visada iki budrus. DÉMESIO: Lešiu apsauga nuo didelio greičių skriejančiu dalelių naudojama su standartinius oftalmologinius aikinius gali perduoti smūgius ir taip sukelti pavojų naudotojui. Naudotojas turėti dėvėti papildomas AAP, atitinkančias apsaugos lygi. Patirkinti, kad vienaišiakis naudojimas neįtakotų kiekvienos šios priemonės apsaugos lygio. DÉMESIO: Jeigu lešis ir remelai neturi to paties kodu F, B ir A, aikinių atitinkai tik minimalius keliamus reikavimius. Jeigu reikalinga apsauga yra naudojama tik nuo didelio greičių skriejančiu dalelių aplinkos temperatūroje, lešiu apsauga žymima raiče T, kuri yra iš karto po žymiai dėl smūgių, tai reiškia FT, BT arba AT. Jei po žymai dėl smūgių néra raičių T, lešiu apsauga yra naudojama tik nuo didelio greičių skriejančiu dalelių aplinkos temperatūroje. UZMANIBU: lietosančias, reguiliškas/apskates ir tehniskas apkopes/uzglabāšanas pamācības neleverēsana vai nepliņa ieverēsana var ierobežoti izolacijas aplinkos efektyvitatę. **Laikyimo/Valyimo**: Švarūs ir sausų produkta laikyti originalioje pakuoje, saugant nuo šviesos, šalcio, karšcio ir drėgnės bei aplinkos temperatūroje. Štebėkite, kad foilelementas būtų švarus; Po naudojimo patirkinkite apsaugini ekraną, visi subaliužyt arba pažeisti šešių išskirtis. Jei nekeiskite šio produkto, naudokite tik jam skirtus pagalbiniaus reikmenis. Jei norite daugiau informacijos, suisiukite su mumis; Savo darbo vietoj palaiykite švarą ir tvarką. Netvarkingose darbo vietose gali kilti nelaimingi aistikaimi; Darbo vieta turi buti gerai apšvista. Dirbkite sausoje aplinkoje, o ne drėgnėje vietoje, atokiai nuo duju ar degiu skyčių; Tinkamai apsirenkite suvirinimo ribais, mūvėkite prišintas, avėkite neslidžius batus. Stenkites nedėvėti papausio ir laisvų drabužių; Laikykite vaikams nepaskiepiamąsias vietojas; Dalys, kurios gali liesti su naudotoju oda ir sukelti alergines reakcijas jautriems asmenims. Skystuji kristalu objektyvitas turi buti naudojamas tik su tankinu apsauginiu okulariu; Atidžiai perskaitykite produktus ir ženklinimus ant produkto. DÉMESIO: pirmiai minėti išpėjimai ir naudojamos atsargumo priemonės neimpa ma visum galimų situacijų. Naudotojas turėti žinoti apie veikiančius pavojus ir pats priimti geriausią sprendimą bei visada iki budrus. DÉMESIO: Lešiu apsauga nuo didelio greičių skriejančiu dalelių naudojama su standartinius oftalmologinius aikinius gali perduoti smūgius ir taip sukelti pavojų naudotojui. Naudotojas turėti dėvėti papildomas AAP, atitinkančias apsaugos lygi. Patirkinti, kad vienaišiakis naudojimas neįtakotų kiekvienos šios priemonės apsaugos lygio. DÉMESIO: Jeigu lešis ir remelai neturi to paties kodu F, B ir A, aikinių atitinkai tik minimalius keliamus reikavimius. Jeigu reikalinga apsauga yra naudojama tik nuo didelio greičių skriejančiu dalelių aplinkos temperatūroje, lešiu apsauga žymima raiče T, kuri yra iš karto po žymiai dėl smūgių, tai reiškia FT, BT arba AT. Jei po žymai dėl smūgių néra raičių T, lešiu apsauga yra naudojama tik nuo didelio greičių skriejančiu dalelių aplinkos temperatūroje. UZMANIBU: lietosančias, reguiliškas/apskates ir tehniskas apkopes/uzglabāšanas pamācības neleverēsana vai nepliņa ieverēsana var ierobežoti izolacijas aplinkos efektyvitatę. **Laikyimo/Valyimo**: Švarūs ir sausų produkta laikyti originalioje pakuoje, saugant nuo šviesos, šalcio, karšcio ir drėgnės bei aplinkos temperatūroje. Štebėkite, kad foilelementas būtų švarus; Po naudojimo patirkinkite apsaugini ekraną, visi subaliužyt arba pažeisti šešių išskirtis. Jei nekeiskite šio produkto, naudokite tik jam skirtus pagalbiniaus reikmenis. Jei norite daugiau informacijos, suisiukite su mumis; Savo darbo vietoj palaiykite švarą ir tvarką. Netvarkingose darbo vietose gali kilti nelaimingi aistikaimi; Darbo vieta turi buti gerai apšvista. Dirbkite sausoje aplinkoje, o ne drėgnėje vietoje, atokiai nuo duju ar degiu skyčių; Tinkamai apsirenkite suvirinimo ribais, mūvėkite prišintas, avėkite neslidžius batus. Stenkites nedėvėti papausio ir laisvų drabužių; Laikykite vaikams nepaskiepiamąsias vietojas; Dalys, kurios gali liesti su naudotoju oda ir sukelti alergines reakcijas jautriems asmenims. Skystuji kristalu objektyvitas turi buti naudojamas tik su tankinu apsauginiu okulariu; Atidžiai perskaitykite produktus ir ženklinimus ant produkto. DÉMESIO: pirmiai minėti išpėjimai ir naudojamos atsargumo priemonės neimpa ma visum galimų situacijų. Naudotojas turėti žinoti apie veikiančius pavojus ir pats priimti geriausią sprendimą bei visada iki budrus. DÉMESIO: Lešiu apsauga nuo didelio greičių skriejančiu dalelių naudojama su standartinius oftalmologinius aikinius gali perduoti smūgius ir taip sukelti pavojų naudotojui. Naudotojas turėti dėvėti papildomas AAP, atitinkančias apsaugos lygi. Patirkinti, kad vienaišiakis naudojimas neįtakotų kiekvienos šios priemonės apsaugos lygio. DÉMESIO: Jeigu lešis ir remelai neturi to paties kodu F, B ir A, aikinių atitinkai tik minimalius keliamus reikavimius. Jeigu reikalinga apsauga yra naudojama tik nuo didelio greičių skriejančiu dalelių aplinkos temperatūroje, lešiu apsauga žymima raiče T, kuri yra iš karto po žymiai dėl smūgių, tai reiškia FT, BT arba AT. Jei po žymai dėl smūgių néra raičių T, lešiu apsauga yra naudojama tik nuo didelio greičių skriejančiu dalelių aplinkos temperatūroje. UZMANIBU: lietosančias, reguiliškas/apskates ir tehniskas apkopes/uzglabāšanas pamācības neleverēsana vai nepliņa ieverēsana var ierobežoti izolacijas aplinkos efektyvitatę. **Laikyimo/Valyimo**: Švarūs ir sausų produkta laikyti originalioje pakuoje, saugant nuo šviesos, šalcio, karšcio ir drėgnės bei aplinkos temperatūroje. Štebėkite, kad foilelementas būtų švarus; Po naudojimo patirkinkite apsaugini ekraną, visi subaliužyt arba pažeisti šešių išskirtis. Jei nekeiskite šio produkto, naudokite tik jam skirtus pagalbiniaus reikmenis. Jei norite daugiau informacijos, suisiukite su mumis; Savo darbo

PART 1

TABLE 1 (10) BARRI2HL reference helmet features

(11) Window size	126 x 110 mm
(12) Maximum size of space for lens	135 x 122 mm
(13) Outer protection plate size	133 x 114 mm
(14) Inner protection plate size	103 x 70 mm
(15) Material	PA
(16) Gross weight	226g
(17) Température d'u tilisation	-5°C to +55°C

TABLE 2 (20) BARRI2LQ reference LCD lens features

(21) Overall size	133 x 114 x 10 mm
(22) Field of vision size	100 x 67 mm
(23) Solar sensor size	90 x 23 mm
(24) Shell material	ABS
(25) Gross weight	160 ±10g
(26) Resistance to radiation	(27) Maximum transmission rate in ultraviolet (313-365nm) ≤ 0.00044%
	(28) Maximum transmission rate in infrared (780-1400nm) : (shade 5 ≤ 3.2% / shade 9 ≤ 0.2% / shade 13 ≤ 0.014%)
	(29) On - Off
(31) Shade	(30) Automatic on – off control (Auto On / Auto Off)
	(32) Clear state: 4
	(33) Dark state: adjustable from 5 to 9 / adjustable from 9 to 13
(34) Switching speed	(35) ≤ 0.0004s (from clear to dark state)
(36) Switching time	(37) ≤ 0.1s (reaction time), applicable to spot welding. Adjustable from 0.15s to 0.80s
(38) Temperature of use	-5°C to +55°C

TABLE3: [1]Scale numbers (shades to use) per field of application

Comments: [6]The expression " heavy metals" includes steels, alloy steels, copper and its alloys, etc. / Immediately superior or inferior shade numbers can be used depending on the conditions of use; / The empty fields correspond to ranges of use that are not normally used for the corresponding application type.

FR Performances : Conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/425 et aux normes ci-dessous. La déclaration de conformité est accessible sur le site internet www.deltaplus.eu dans les données du produit. - **EN** Performances : Comply with the essential requirements of 2016/425 Regulation (EU) and the below standards. The declaration of conformity can be found on the website www.deltaplus.eu in the data of the product. - **ES** Prestaciones : De acuerdo con las exigencias esenciales de la Reglamentación (UE) 2016/425 y con las normas a continuación. La declaración de conformidad se encuentra en el sitio web www.deltaplus.eu en la sección de datos del producto. - **IT** Performance : Conform alle specifiche essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 ed alle norme elencate in seguito. La dichiarazione di conformità è accessibile sul sito internet www.deltaplus.eu a livello di dati prodotto. - **PT** Desempenho : Em conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento (UE) 2016/425 e as normas abaixo. Pode consultar a declaração de conformidade na página Internet www.deltaplus.eu nos dados do produto. - **NL** Prestaties : Voldoen aan de essentiële vereisten van Verordening (EEG) 2016/425 en de onderstaande normen. De verklaring van overeenstemming kan geraadpleegd worden op de website www.deltaplus.eu in de productgegevens. - **DE** Leistungswerte : Comply with the essential requirements of 2016/425 Regulation (EU) and the below standards. The declaration of conformity can be found on the website www.deltaplus.eu in the data of the product. - **PL** Właściwości : Zgodnie z podstawowymi wymaganiami rozporządzenia 2016/425 (UE) oraz poniższymi normami. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.deltaplus.eu w informacjach o produkcie. - **CS** Vlastnosti : Splynouje základní požadavky evropské směrnice 2016/425 a dále také požadavky níže uvedených norem. Prohlášení o shodě najdete na webu www.deltaplus.eu v části s technickými údaji výrobku. - **SK** Výkonnosti : V súlade so základnými požiadavkami nariadenia (EU) 2016/425 a nižšie uvedenými normami. Vyhľásenie o zhode je k dispozícii na webovej lokalite www.deltaplus.eu v časti Informácie o výrobku. - **HU** Védelmi szintek : Megfelel a 2016/425/EU Rendelet alapvető követelményei és az általában szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat a www.deltaplus.eu honlapon, a termékadatok között érhető el. - **RO** Performanțe : Conform cerințelor esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/425 și standardelor de mai jos. Declarația de conformitate poate fi accesată pe site-ul web www.deltaplus.eu, împreună cu datele produsului. - **EL** Επιδόσεις : Συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και των κατετέρου προτύπων. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο internet www.deltaplus.eu μέσω στα δεδομένα της προτύπου. - **HR** Performansi : U skladu s osnovnim zahtjevima Direktive (EU) 2016/425 i niže navedenim normi. Izjava o sukladnosti dostupna je na internetskoj stranici www.deltaplus.eu u dijelu o podatcima o proizvodu. - **UK** Робочі характеристики : відповідає основним вимогам Регламенту (ЄС) 2016/425 та стандартам, наведеним нижче. Декларація відповідності доступна на веб-сайті www.deltaplus.eu в даних про продукт. - **RU** Рабочие характеристики : Соответствуют основным требованиям Предписания (ЕС) 2016/425 и приводимым ниже стандартам. Декларация соответствия доступна на веб-сайте www.deltaplus.eu в разделе с данными изделия. - **TR** Performans : 2016/425 Yönetmeliğinin (AB) ve aşağıdaki standartların esas gerekliliklerine uyumlu. Uygunluk bildirime www.deltaplus.eu internet sitesinde ürün bilgilerinden ulaşılabilir. - **ZH** 性能 : 符合2016/425 (欧盟) 指令和下列标准的基本规范要求。符合标准的声明可在网站www.deltaplus.eu的产品数据部分查看。 - **SL** Performansi : Izpoljuje bistvene zahteve Uredbe (EU) št. 2016/425 in spodaj navedene standarde. Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani www.deltaplus.eu pri podatkih o izdelku. - **ET** Omadusid : Vastab määruse (EL) 2016/425 põhionüetele ja jälgärgnevimal nimetatud standarditele. Vastavusdeklaratsioonil on käte saadav veebisaidil www.deltaplus.eu tooteandmete rubrigis. - **LV** Tehniskie rādītāji : Atbilst Regulas (ES) 2016/425 pamatprasībām un zemāk esošajiem standartiem. Atbilstības apliecinājums ir pieejams interneta vietnē www.deltaplus.eu, sādālā par produkta informāciju. - **LT** Parametrai : Atitinka esminius Reglamento 2016/425 reikalavimus ir toliau nurodytas normas. Atitinkies deklaracija galima rasti internetiniame puslapyje www.deltaplus.eu prie gaminio diomenų. - **SV** Prestanda : Comply with the essential requirements of 2016/425 Regulation (EU) and the below standards. The declaration of conformity can be found on the website www.deltaplus.eu in the data of the product. - **DA** Ydelse : I overensstemmelse med de væsentligste krav i Forordning (EU) 2016/425 og nedenstående standarder. Overensstemmelsesdeklarationen er tilgængelig på internetstedet www.deltaplus.eu under produktdata. - **FI** Ominaisuuudet : Asetuksen (EU) 2016/425 ja jäljempänä olevien standardien olennäisten vaatimusten mukaiset. Vaatimustenmukaisuuskuvakut löytyvät internet-sosioiteesta www.deltaplus.eu tuotteen tietojen yhteydestä. -

AR الأداء : الامتثال للمتطلبات الأساسية للوائح 425/2016 (الأوروبية) والمعايير. التالية ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع www.deltaplus.eu في بيانات المنتج

CE FR Règlement (UE) 2016/425 - EN REGULATION (EU) 2016/425 - ES REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425 - IT REGOLAMENTO (UE) 2016/425 - PT REGULAMENTO (UE) 2016/425 - NL VERORDENING (EU) 2016/425 - DE EU-Verordnung 2016/425 - PL ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425 - CS NÁŘÍZENÍ (EU) 2016/425 - SK NARIÉZENIE (EU) 2016/425 - HU 2016/425/EU RENDELET - RO REGULAMENTUL (UE) 2016/425 - EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425 - HR UREDBA (EZ) 2016/425 - UK ПЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/425 - RU ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) 2016/425 - TR 2016/425 DÜZENLEMESİ (AB) - ZH 法规 (UE) 2016/425 - SL UREDBA (EU) 2016/425 - ET MÄÄRUS (EL) 2016/425 - LV NOLIKUMS (ES) 2016/425 - LT REGLEMENTAS (ES) 2016/425 - SV FÖRORDNING (EU) 2016/425 - DA FORORDNING (EU) 2016/425 - FI ASETUS (EU) 2016/425 -

EN166 :2001 FR Protection individuelle de l'oeil - Spécifications - **EN** Personal eye-protection - Specifications - **ES** Protección individual de los ojos - Especificaciones - **IT** Protezione personale degli occhi - Specifiche - **PT** Protecção individual dos olhos - Especificação - **NL** Oogbescherming - Eisen - **DE** Persönlicher Augenschutz - Anforderungen - **PL** Ochrona indywidualna wzroku przed licznymi zagrożeniami - **CS** Osobní prostředky k ochraně očí - Specifikace - **SK** Osobná ochrana zraku - špecifikácia - **HU** Személyi szemvédő eszközök - Specifikációk - **RO** Protecție individuală a ochilor. Specificații - **EL** Απορική προστασία του οφθαλμού - Πρόδιγαρφές - **HR** Zaštitna oprema od mehaničkih udaraca - **UK** Засоби індивідуального захисту дя очей - Технічні характеристики - **RU** Средства защиты глаз - Требования - **TR** Kişiisel göz koruması - Spesifikasiyonlar - **ZH** 个人眼部保护 - 规格参数 - **SL** Osebno varovanje oči - Specifikacije - **ET** Isiklikud silmakaitsvahendid - Spetsifikatsioonid - **LV** Individuālā acu aizsardzība - Specifikācijas - **LT** Asmeninė akij apsauga - specifikacijos - **SV** Ögonskydd - Specifikationer - **DA** Individuel øjekomfort - Specifikationer - **EL** Οπίστημα για την απορική προστασία των ματιών

EN379 :2003+A1:2009 FR Protection individuelle de l'oeil - Filtres de soudage automatique - EN Specification for welding filters with switchable luminous transmittance and welding filters with dual luminous transmittance. - ES Protección de los ojos y de la cara - Filtros de soldadura automática. - IT Protezione personale degli occhi - Filtri di saldatura automatica - PT Proteção individual dos olhos - Filtros para soldadura automática - NL Werfhelmen - DE Anforderungen an Schweißerschutzfilter mit umschaltbarem Lichttransmissionsgrad und Schweißerschutzfilter mit zwei Lichttransmissionsgraden - PL Ochrona indywidualna wzroku - Filtry spawalnicze automatyczne - CS Prostředky k ochraně očí - Automatické svářecí filtry - SK Špecifikácia zváracích filtrov s voliteľnou svetelnou piepustnosťou a zváracích filtrov s dvojitou svetelnou piepustnosťou - HU Egyéni szemvédelő eszközök. Önműködő hegesztőszűrők. - RO Protecție individuală a ochilor. Filtre de sudură automate - EL Ατομική προστασία του οφθαλμού - Φίλτρα αυτόματης συγκόλλησης - HR Zaštita za oči : Filteri za automatsko zavarivanje - UK Засобі індивідуального захисту для очей - автоатичні фільтри для зварювання - RU Средства защиты глаз - Автоматический фильтр сварщика - TR Ayarlanabilir ışık geçirgenliği özelliğine sahip kaynak filtrelerine ve ve çift ışık geçirgenliği özelliğine sahip kaynak filtrelerine yönelik spesifikasyonlar - ZH 个人眼部保护 - 自动焊接过滤器 - SL Osebno varovanje oči - Samozatemnitveni filtri za varjenje - ET Isiklikud silmakaitsvahendid - Automaatsed keevitusfilivid - LV Individuālā acu aizsardzība - Automātiskie metināšanas filtri - LT Perjungiamojo šviesos praleidimo faktoriaus suvirinimo filtri ir dvigubo

EN175 :1997 FR Protection des yeux et du visage pour soudage et techniques connexes - **EN** Equipment for eye and face protection during welding and allied processes - **ES** Protección de los ojos y de la cara por soldadura y técnicas conexa. - **IT** Protezione degli occhi e del viso per saldatura e tecniche connesse. - **PT** Protecção dos olhos e da face para soldadura e técnicas relacionadas - **NL** Oog- en gelaatsbescherming voor laswerken en aanverwante technieken. - **DE** Augen- und Gesichtsschutz für das Schweißen und verwandte Techniken - **PL** Ochrona oczu i twarzy przy spawaniu i technikach pokrewnych - **CS** Prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech - **SK** Vybaanie pre ochranu zraku a tváre počas zvárania a podobných prácach - **HU** Szem- és arcvédelmi hegeszetéshöz és kapcsolódó műveletekhez - **RO** Echipamente de protecție a ochilor și a feței pentru sudare și tehnici conexe - **EL** Προστασία των οφθαλμών και του προσώπου για συγκόλλησης και συναφεις διεργασιες - **HR** Zaštita za oči i lice za zavarivanje i srodne tehnike - **UK** Засоби індивідуального захисту для зварювання і споріднених технологій - **RU** Средства защиты глаз и лица для использования при сварке и сопряжённых процессах - **TR** Kaynak ve yardımıcı işlerlemleri sırasında yüz ve göz korumasına yönelik donanım - **ZH** 焊接与相关作业的眼部及面部防护 - **SL** Oprema za varovanje oči in obraza pri varjenju in podobnih postopkih - **ET** Silma ja näokaitsevahendit k eeivitustööde ja seonduvate tehnikate jaoks - **LV** Acu un sejas aizsardzība metināšanā un līdzīgos tehniskos darbos - **LT** Akių ir veido apsaugos priemonės suvirinimo ir susisijusi procesų metu - **SV** Ögon- och ansiktsskydd

ANSI-ISEA Z87.1:2010 FR Institut Américain de Normalisation - Dispositifs de protection des yeux et du visage professionnels et didactiques. - **EN** American National Standards Institute - Occupational and didactic Personal Eye and Face Protection Devices. - **ES** Instituto Nacional Estadounidense de Normas - Dispositivos ocupacionales y educacionales de protección personal de los ojos y del rostro en. - **IT** Istituto Americano di Normalizzazione - Dispositivi di protezione personale per occhi e viso professionali ed educativi. - **PT** Instituto Nacional das Normas Americanas - Equipamentos de proteção individual profissionais e educativos para os olhos e rosto. - **NL** Nationaal Instituut voor Amerikaanse Normen - Professionele en educatieve persoonlijke beschermingsmiddelen voor de ogen en het gezicht. - **DE** Nationales Amerikanisches Standardisierungsinstitut - Persönliche Augen- und Gesichtsschutzgeräte für Beruf und Ausbildung. - **PL** Państwowy Amerykański Instytut Standardów - Zawodowe i edukacyjne urządzenia indywidualnej ochrony oczu i twarzy. - **CS** Americký národní standardizační institut - Profesionální a výukové prostředky pro osobní ochranu očí a obličeje. - **SK** Národný inštitút pre americké normy - Profesionálne a vzdelávacie osobné ochranné pomôcky očí a tváre. - **HU** Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet - Munkavégzés és öktatás során használható egységi szem- és arcvédő felszerelések. - **RO** Institutul American Național pentru Standarde - Aparate de protecție individuală a ochilor și a feței, profesionale și educative. - **EL** Εθνικό Ινστιτούτο Αμερικανικών Προτύπων - Συσκευές αποκριάς των οφθαλμών και του προσώπου επαγγελματικές και εκπαιδευτικές. - **HR** Nacionalni institut za američke standarde - Profesionalna i edukativna osoba oprema za zaštitu očiju i lica. - **UK** Національний інститут американських стандартів - Засоби індивідуального захисту для очей та обличчя, навчальні та робочі. - **RU** Национальный Институт Стандартизации Америки. - Профессиональные и учебные средства индивидуальной защиты глаз и лица. - **TR** Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü - Mesleki ve Eğitimsel Kişisel Göz ve Yüz Koruma Cihazları. - **ZH** 美国国家标准协会 - 专业且有教育意义的眼部及面部个人防护设备。 - **SL** Ameriški nacionalni inštitut za standarde - Strokovne in izobraževalne naprave za zaščito oči in obraza. - **ET** Amerike Standardiamet - Töö- ja õppetostarbelised isikukaitsevahendid silmde ja näo kaitseks. - **LV** Amerikas Standartu Nacionālais Institūts - Aizsargējošes acīm un sejai profesionāliem nolikumi un apmācībām. - **LT** Amerikos nacionalinių standartų institutas - Akių ir veido armenišnės apsauginės priemonės, skirtos darbu ir moksliui. - **SV** Det amerikanska nationella institutet för normer - Personliga skyddsprodukter för ögon och ansikt för professionell och utbildningsanvändning. - **DA** Det amerikanske institut for standarder - Personlige professionelle og uddannelsesmæssige væremidler for øjne og ansigt. - **FI** Yhdysvaltain kansallinen standardointilaitos American - Henkilökohtaiset silm-, ja kasvusoijamittamat, ammatilliset opetusvälineet.

BARRIER 2 : EN379 : 1/1/2 / 4/5-9/9-13 - EN175 : B, - EN166 : 1 B, - ANSI-ISEA Z87.1:2010 : Z87 W4/5-9/9-13, Colour : Black-Grey - Size : Adjustable
BARRIER PLATE 2 : EN166 : 1 B, Colour : Clear - Size : No size

FR Organisme Notifié ayant procédé à l'Examen UE de type (module B) et ayant établi l'Attestation d'Examen UE de Type. - **EN** Notified Body which carried out the EU-Type Examination (module B) and issued the EU-Type Examination Certificate. - **ES** Organismo notificado que realizó el examen de tipo UE (módulo B) y emitió el certificado correspondiente de tipo UE. - **IT** Ente Notificato che ha effettuato l'Esame UE del modello (modulo B) e che ha redatto l'Attestazione d'esame UE del modello. - **PT** Organismo Notificado que procedeu ao Exame UE de tipo (módulo B) e que emitiu o Certificado de Exame UE de Tipo. - **NL** De aangemeerde instantie die het EG-type onderzoek heeft uitgevoerd (modulo B) en het certificaat van het EG-type onderzoek heeft afgegeven. - **DE** Notified Body which carried out the EU-Type Examination (modulo B) and issued the EU-Type Examination Certificate. - **PL** Jednostka notyfikowana, która przeprowadziła egzamin UE na typ (moduł B) i która wystawiła zaświadczenie o egzaminie UE na typ. - **CZ** Pověřený kontrolní orgán, který provedl typovou zkoušku CE (modul B) a vystavil certifikát o typové zkoušce CE. - **SK** Notifikovaný orgán, ktorý vykonal typovú skúšku EÚ (modul B) a vystavil osvedčenie o typovej skúške EÚ. - **HU** Bejelentett Tanúsító Szervezet, amely az EU-s Típusvizsgálatot elvégezte (B modul) és az EU-s Típusanúsványt kiállította. - **RO** Organism notificat care a efectuat examinarea UE de tip (modul B) și a emis certificatul de examinare UE de tip. - **EL** Κοινοποιημένος οργανισμός έχοντας διενέργειη την Εξέταση τύπου ΕΕ (ενότητα B) και έχοντας θετούσει το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ. - **HR** Priravnjeni tijelo koje je izvršilo EU ispitivanje tipa (modul B) izdalo EU potvrdu o ispitivanju tipa. - **UK** Уповноважений орган, що здійснив стандартизовану експертизу ЄС (модуль B) та надав стандартний сертифікат експертизи ЄС. - **RU** Нотифицированный орган, проводивший экзамен по типу ЕС (модуль B) и выдавший сертификат о качестве по типу ЕС. - **TR** AB-Tipi İncelemeyi (modül B) gerçekleştiren ve EU-Tipi İncelemesi Sertifikasını düzenleyen Onaylanmış Kurum. - **ZH** 公告机构已开展标准欧盟检测（模块B），并已通过标准欧盟检验认证。 - **SL** Priglašeni organ, ki je opravil EU-pregled tipa (modul B) in izdal potrdilo o EU-pregledu tipa. - **ET** ELi tüübihindamise teinud (vorm B) ja ELi tüübihindamistööndi koostanud teavitatud asutus. - **LV** Pilnvarotā iestāde ir veikusi ES tipa pārbaudi (B modulis) un ir izstrādājusi ES tipa pārbaudes sertifikātu. - **LT** Notifikuotoji įstaiga, atlikusi ES tipo tyrimą (B modulis) ir išdavusi ES tipo sertifikatą. - **SV** Notified Body which carried out the EU-Type Examination (module B) and issued the EU-Type Examination Certificate. - **DA** Notificeret organ, der har udført undersøgelsen EU af type (modul B), og som har etableret EU undersøgelsesattesten af type. - **FI** Ilmoitettu laitos, joka on suoritanut EU-typitarkastuksen (B-moduuli) ja laatinut todistukseen suoritettua EU-typitarkastukseesta.

DIN CERTCO GESELLSCHAFT (0196) - FÜR KONFORMITTSBEWERTUNG MBH - ALBOINSTRASSE 56 12103 BERLIN GERMANY.
ECS GMBH (1883) - HUTTEFELDSTRASSE 50 73 43 AALEN GERMANY.

FR Marquage: (11) BARRI2LQ: 4 : Teinte à l'état clair / 5-9 : Teinte à l'état foncé (la plus claire) / 9-13 : Teinte à l'état foncé / DELTAPLUS LOGO: Identification du fabricant / 1 : Classe Optique (1 = élevée) / 1:Classe de diffusion de la lumière / 1:Classe de variation du facteur de transmission dans le visible /2:Classe de dépendance angulaire du facteur de transmission / 379 : Norme européenne pour les filtres de soudage automatique / CE: L'indication de conformité selon la réglementation en vigueur (pictogramme CE). / BARRI2LQ:

Référence produit. ->(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: Identification du fabricant / EN175 : Norme Européenne pour les équipements de protection des yeux et du visage pour le soudage / F:Symbole de solidité renforcée/résistance aux particules lancées à grande vitesse/températures extrêmes (si nécessaire). / CE: L'indication de conformité selon la réglementation en vigueur (pictogramme CE). / BARRI2HL: Référence produit. ->(13) Caractéristiques de l'écran protecteur: (13a): Marquage de l'écran protecteur avant / (13b): Marquage de l'écran de sécurité arrière / DELTAPLUS LOGO: Identification du fabricant / 1 : Classe Optique (1 = élevée) / F: Impact à faible énergie (\varnothing 6 mm / 45 m/s) / CE: L'indication de conformité selon la réglementation en vigueur (pictogramme CE). // ->PART 5 : (14) Composants (voir tableau): ①: BARRI2HL coquille de casque / ②: BARRI2PP plaque de protection avant / ③: BARRI2LQ dispositif de lentille filtre à auto-assombrissement (LCD) / ④: BARRI2BP plaque de protection arrière / ⑤: bloqueur de filtre / ⑥: Vis / ⑦: Basane / ⑧: système de tête d'engravure / ⑨: régulateur d'angle réglable gauche / ⑩: arbre de régulation d'angle réglable / ⑪: régulateur d'angle réglable droit / ⑫: rondelle carrée intérieure / ⑬: rondelle carrée extérieure / ⑭: écrou de réglage du bandeaup.

EN Marking: (11) BARRI2LQ: 1: Optical class 1 (high) / 1: Diffusion of light class 1 / 1: Variation of luminous transmittance class 2 / Angle dependence class 1

EN Marking: (11) BARRI2LQ: 4 : Light shade / 5-9 :Lightest dark scale no / 9-13 :Darkest scale no / DELTAPLUS LOGO: Identification of the manufacturer / 1 : Optical class (1 = high) / 1:Diffusion of light class / 1:Variation of luminous transmittance class / 2:Angle dependence of luminous transmittance class / 379: European standard for automatic welding filters / CE: The indication of compliance according to the regulation in force (CE symbol). / BARRI2LQ: Product reference. ->(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: Identification of the manufacturer / EN175: European Standard for protective equipment for eyes and faces for welding / F:Symbol for increased robustness / resistance to high speed particles / Extremes of temperatures (Where applicable). / CE: The indication of compliance according to the regulation in force (CE symbol). / BARRI2HL: Product reference. ->(13) Protective screen: (13a): Marking for front cover lens / (13b): Marking for back safety lens / DELTAPLUS LOGO: Identification of the manufacturer / 1 : Optical class (1 = high) / F: Low energy impact (\varnothing 6 mm / 45 m/s) / CE: The indication of compliance according to the regulation in force (CE symbol). // ->PART 5 : (14) Components (see table): : ①: BARRI2HL Helmet shell / ②: BARRI2PP Front protection plate / ③: BARRI2LQ Auto-darkening filter lens assembly (LCD) / ④: BARRI2BP Rear protection plate / ⑤: Filter Locker / ⑥: Screw / ⑦: Sweatband / ⑧: Head gear set / ⑨: Left Adjustable angle regulator / ⑩: Angle adjusting shaft / ⑪: Right Adjustable angle regulator / ⑫: Inside square washer / ⑬: Outside square washer / ⑭: Headband adjusting nut.

ES Marcaje: (11) BARRI2LQ: 4 : Tono de color claro / 5-9 : Tono de color oscuro (más oscuro) / 9-13 : Tono de color oscuro (más oscuro) / DELTAPLUS LOGO: Identificación del fabricante / 1 : Clasificación óptica (1 = alta) / 1:Clasificación de difusión de luz / 1:Variación de la transmisión lumínica / 2:Ángulo dependencia de la transmisión lumínica / 379: Estándar Europeo para los filtros de soldadura automática / CE: La indicación de cumplimiento según la regulación en vigor (símbolo CE). / BARRI2LQ: Referencia del producto. ->(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: Identificación del fabricante / EN175: Estándar Europeo para el equipo protector de los ojos y las caras para la soldadura / F:Símbolo para mayor robustez / resistencia a partículas de alta velocidad / Extremos de temperaturas (Donde aplicable). / CE: La indicación de cumplimiento según la regulación en vigor (símbolo CE). / BARRI2HL: Referencia del producto. ->(13) Pantalla protectora: (13a): Marcado para la lente frontal de la cubierta / (13b): Marcado para la lente de seguridad trasera / DELTAPLUS LOGO: Identificación del fabricante / 1 : Clasificación óptica (1 = alta) / F: Baja energía impacto (\varnothing 6 mm / 45 m/s) / CE: La indicación de cumplimiento según la regulación en vigor (símbolo CE). // ->PART 5 : (14) Componentes (ver tabla): : ①: BARRI2HL Casco de casco / ②: BARRI2PP Placa de protección frontal / ③: BARRI2LQ Montaje de lente de filtro automático (LCD) / ④: BARRI2BP Placa de protección trasera / ⑤: Caja de filtro / ⑥: Tornillo / ⑦: Sudor / ⑧: Juego de diadema / ⑨: Regulador de ángulo ajustable izquierdo / ⑩: Eje de ajuste de ángulo / ⑪: Regulador de ángulo ajustable derecho / ⑫: Arandela cuadrada interna / ⑬: Arandela cuadrada externa / ⑭: Tuerca de ajuste de la diadema.

ES Marcación: (11) BARRI2LQ: 4 : Tinte en estado claro / 5-9 : Tinte en estado oscuro (el más claro) / 9-13 : Tinte en estado oscuro / DELTAPLUS LOGO: Identificación del fabricante / 1 : Clasificación óptica (1 = alta) / 1:Clasificación de difusión de la luz / 1:Variación de clase de transmisión lumínosa / 2:Dependencia de ángulo de clase de transmisión lumínosa / 379 : Norma europea para los filtros de soldadura automática / CE: Indicación de cumplimiento según la reglamentación vigente (símbolo CE) / BARRI2LQ: Referencia producto. - >(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: Identificación del fabricante / EN175 : Norma europea para los equipos protectores de ojos y de la cara para la soldadura / F:Símbolo de resistencia reforzada / resistencia a las partículas lanzadas a gran velocidad / temperaturas extremas (si es necesario) / CE: Indicación de cumplimiento según la reglamentación vigente (símbolo CE) / BARRI2HL: Referencia producto. ->(13) Carácterística del pantalón protectora: (13a): Marcado para los lentes protectores exteriores / (13b): Marcado para los lentes de seguridad de resguardo / DELTAPLUS LOGO: Identificación del fabricante / 1 : Clasificación óptica (1 = alta) / F: Impacto de baja energía (6.6 mm / 45 m/s) / CE: Indicación de cumplimiento según la reglamentación vigente (símbolo CE) // -->PART 5 : (14) Componentes (ver tabla): ①: BARRI2HL orejera del casco / ②: BARRI2PP placa de protección delantera / ③: BARRI2LQ dispositivo de tinte filtro de auto-oscurecimiento (LCD) / ④: BARRI2BP placa de protección trasera / ⑤: bloqueador del filtro / ⑥: Tornillo / ⑦: Badana / ⑧: sistema de cabezal de engranaje / ⑨: regulador del ángulo regulable derecho / ⑩: árbol del regulador de ángulo regulable derecho / ⑪: regulador del ángulo regulable derecho / ⑫: arandela cuadrada interior / ⑬: arandela cuadrada exterior / ⑭: tuerca de regulación de la cinta.

IT Marcatura: (11) BARRI2LQ: 4 : Gradazione chiara / 5-9 : Nr. Livello di gradazione più chiara / 9-13 : Nr. Livello di gradazione più scura / DELTAPLUS LOGO: Identificazione del costruttore / 1 : Classe ottica (1 = alta) / 1:Classe diffusione luminosa / 1:Classe variazione di trasmissione luminosa /2:Rapporto Angolo della classe di trasmissione luminosa / 379: Standard europeo per filtri automatici per saldatura / CE: Indica la conformità secondo il regolamento in vigore (pittogramma CE). / BARRI2LQ: Riferimento prodotto. ->(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: Identificazione del costruttore / EN175: Standard europeo per attrezzatura protettiva per occhi e viso per saldatura / F-Simbolo di solidità rinforzata : resistenza alle particelle proiettate a grande velocità / temperature estreme (se necessario). / CE: Indica la conformità secondo il regolamento in vigore (pittogramma CE). / BARRI2HL: Riferimento prodotto. ->(13) Caratteristiche del schermo protezione: (13a): Marcatura per lenti di copertura frontale / (13b): Marcatura per lenti di sicurezza posteriori / DELTAPLUS LOGO: Identificazione del costruttore / 1 : Classe ottica (1 = alta) / F: Solidità a debole energia (\varnothing 6 mm / 45 m/s) / CE: Indica la conformità secondo il regolamento in vigore (pittogramma CE). // ->PART 5 : (14) Componenti (vedere tabella): ①: BARRI2HL Protezione del casco / ②: BARRI2PP piastra di protezione anteriore / ③: BARRI2LQ Gruppo lenti filtro auto-scurente (LCD) / ④: BARRI2BP piastra di protezione posteriore / ⑤: dispositivo bloccaggio filtro / ⑥: Vite / ⑦: Frontalino / ⑧: Sistema testa ingranaggio / ⑨: Regolatore angolo regolabile sinistro / ⑩: Albero del regolatore angolo regolabile / ⑪: Regolatore angolo regolabile destro / ⑫: rondella quadrata interna / ⑬: rondella quadrata esterna / ⑭: dado regolabile banda.

PT Marcação: (11) BARRI2LQ: 4: Cor no estado claro / 5 - 9 : Cor no estado escuro (a mais clara) / 9-13: Cor no estado escuro / DELTAPLUS LOGO: Identificação do fabricante / 1: Classe óptica (1 = alta) / 1:Classe de difusão da luz / 1:Variação da classe de transmittância luminosa /2:Dependência da classe de transmittância luminosa / 379: Norma Europeia para os filtros de soldadura automática / CE: A indicação de conformidade de acordo com a regulamentação em vigor (pictograma CE). / BARRI2LQ: Referência produto. ->(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: Identificação do fabricante / EN175: Norma Europeia para os equipamentos de protecção dos olhos e do rosto para a soldadura / F:Símbolo de resistência reforçada/resistência partículas projetadas em alta velocidade/temperaturas extremas (se necessário) / CE: A indicação de conformidade de acordo com a regulamentação em vigor (pictograma CE). / BARRI2HL: Referência produto. ->(13) Características do ecrã protector: (13a): Marcas para lentes de protecção frontais / (13b): Marcas para lentes de segurança posteriores / DELTAPLUS LOGO: Identificação do fabricante / 1: Classe óptica (1 = alta) / F: Impacto de baixa energia (\varnothing 6 mm / 45 m/s) / CE: A indicação de conformidade de acordo com a regulamentação em vigor (pictograma CE). // -->PART 5 : (14) Componentes (ver tabela): ; ①: BARRI2HL armação do capacete / ②: BARRI2PP placa de proteção dianteira / ③: BARRI2LQ dispositivo de lente filtro com escurecimento automático (LCD) / ④: BARRI2BP placa de proteção traseira / ⑤: bloqueador de filtro / ⑥: Parafuso / ⑦: Bazana / ⑧: sistema de cabeça de engrenagem / ⑨: regulador de ângulo regulável esquerdo / ⑩: veio de regulador de ângulo regulável / ⑪: regulador de ângulo regulável direito / ⑫: anilha quadrada interior / ⑬: anilha quadrada exterior / ⑭: porca de regulação da faixa de cabeça.

NL Markering: (11) BARRI2LQ: 4: Tint heldere stand / 5-9 : Tint donkere stand (helderste) / 9-13: Tint donkere stand / DELTAPLUS LOGO: Identificatietekens van de fabrikant / 1: Betekenis markering / 1:Klasse lichtverspreiding / 1:Schommeling van lichttoetredingsfactor /2:Hoekafhankelijkheid van lichttoetredingsfactor / 379: Europese norm voor automatische lasfilters / CE: De indicatie van conformiteit volgens de van kracht zijnde regelgeving (EC-pictogram). / BARRI2LQ: Productreferentie. ->(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO:

12.: Hoekafstrekkerlink van BARRI2LQ / 13.: Europese norm voor automatische lasmers / CE: De indicatie van conformiteit volgens de van kracht zijnde regelgeving (EC-pictogram). // BARRI2LQ: Productreferentie. -> (12) BARRI2LQ: DELTAPLUS LOGO: Identificatietekens van de fabrikant / EN175: Europese norm voor beschermende middelen van ogen en gezicht bij het lassen / F:Symbol voor verhoogde slagvastheid/bestendigheid tegen zeer snel rondvliegende deeltjes/extreme temperaturen (indien nodig). / CE: De indicatie van conformiteit volgens de van kracht zijnde regelgeving (EC-pictogram). / BARRI2LH: Productreferentie. ->(13) Kenmerken van schild moet: (13a) Markering voor voorbeschermingslens / (13b): Markering voor achterveiligheidslenzen / DELTAPLUS LOGO: Identificatietekens van de fabrikant / 1: Betekenis markering / F: Slagvastheid bij lage energie (Ø 6 mm / 45 m/s) / CE: De indicatie van conformiteit volgens de van kracht zijnde regelgeving (EC-pictogram). // ->PART 5 : (14) Componenten (zie tabel): ①: BARRI2HL Schelp van helm / ②: BARRI2PP beschermingsplaats voor / ③: BARRI2LQ Lensapparaat met verduisteringsfilter (LCD) / ④: BARRI2BP beschermingsplaats achter / ⑤: filterklem / ⑥: Bevestigingsschroef / ⑦: Zweetband / ⑧: Systeem van tandwielkop / ⑨: Hoekafsteller links / 10: As van hoekafsteller / ⑪: Hoekafsteller rechts / ⑫: Vierkante binnering / ⑬: Vierkante buitenring / ⑭: Afstelschroef van de band.
DE Kennzeichnung: (11): BARRI2LQ; 4: Tönungsfuge bei hellem Zustand / 5-9: Tönungsfuge bei getöntem Zustand / DELTAPLUS LOGO: Herstellerkennzeichen / 1: Optische Klasse (1 = höchste Klasse) /

DE Kennzeichnung: (11) BARRI2LQ: 4 : Tönungsstufe bei hellem Zustand / 5-9 : Tönungsstufe bei getöntem Zustand (die hellste) / 9-13 : Tönungsstufe bei getöntem Zustand / DELTAPLUS LOGO: Herstellerkennzeichen / 1 : Optische Klasse (1 = höchste Klasse) / 1: Streulicht-Klasse / 1: Abweichung von Lichtdurchlässigkeitsklasse / 2: Winkelabhängigkeit von Lichtdurchlässigkeitsklasse / 379 : Europäische Norm für automatische Schweißfilter / CE: Konformitätshinweis mit den geltenden Vorschriften (CE-Piktogramm). / BARRI2LQ: Produktnummer. ->(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: Herstellerkennzeichen / EN175 : Europäische Norm für PSA zum Schutz der Augen und des Gesichts beim Schweißen / F-Symbol für verstärkte mechanische Festigkeit, Beständigkeit gegen Hochgeschwindigkeitsstichen und Extremtemperaturen. / CE: Konformitätshinweis mit den geltenden Vorschriften (CE-Piktogramm). / BARRI2HL: Produktnummer. ->(13) Eigenschaften des Schutzschirms muss: (13a): Markierung für die vordere Schutzlinse / (13b): Markierung für die hintere Sicherheitslinse / DELTAPLUS LOGO: Herstellerkennzeichen / 1 : Optische Klasse (1 = höchste Klasse) / F: Beständig gegen Niederenegritiechen (Ø 6 mm / 45 m/s) / CE: Konformitätshinweis mit den geltenden Vorschriften (CE-Piktogramm). // ->PART 5: (14) Bauteile (siehe Tabelle): ①: BARRI2HL Helmschale / ②: BARRI2PP vordere Schutzplatte / ③: BARRI2LQ Linsenanordnung mit automatisch verdunkelndem Schutzfilter (LCD) / ④: BARRI2BP hintere Schutzplatte / ⑤: Filterklemme / ⑥: Schraube / ⑦: Schweißband / ⑧: Getriebekopfsystem / ⑨: verstellbarer Winkelregler, links / ⑩: Halter des verstellbaren Winkelreglers / ⑪: verstellbarer Winkelregler, rechts / ⑫: innere Vierkant-Ulterlegsscheibe / ⑬: äußere Vierkant-Ulterlegsscheibe / ⑭: Einstellmutter des Bands.
B) Optikauswahl: (14) BARRI2C: 4 : Basisschutz (4-10% Tönung) / 9-13 : Basisschutz (4-10% Tönung) / 1: Klasse optische (4-10% Tönung) / 1: Klasse optische (4-10% Tönung) / 1: Klasse optische (4-10% Tönung) / 1: Klasse optische (4-10% Tönung)

PL Oznakowanie: (11) BARRI2LQ: 4 : Barwa jasna / 5-9 : Barwa ciemna (najjaśniejsza) / 9-13 : Barwa cienna / DELTAPLUS LOGO: Identyfikacja producenta / 1 : Klasa optyczna (1 = wysoka) / 1:Klasa rozpraszania światła / 1:Zmiana klasz przepuszczalności światowej /2:Zależność klasz przepuszczalności światowej od kąta / 379: Norma europejska dotycząca filtrów stosowanych przy spawaniu automatycznym / CE: Informacja o zgodności według obowiązujących przepisów (piktogram CE). / BARRI2LQ: Nr katalogowy produktu. ->(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: Identyfikacja producenta / EN175: Norma europejska dotycząca sprzętu chroniącego oczy i twarz przy spawaniu / F:Symbol wzbogocenia /odporności na cząsteczk wyrzucone z dużą prędkością/maksymalnej temperatury (jeżeli zachodzi potrzeba). / CE: Informacja o zgodności według obowiązujących przepisów (piktogram CE). / BARRI2HL: Nr katalogowy produktu. ->(13) Parametry Ekran ochronny: (13a): Oznaczenie dla przedniej soczewki osłaniającej / (13b): Oznaczenie dla tylnej soczewki zabezpieczającej / DELTAPLUS LOGO: Identyfikacja producenta / 1 : Klasa optyczna (1 = wysoka) / F: Wytrzymałość na niską energię (Ø 6 mm / 45 m/s) / CE: Informacja o zgodności według obowiązujących przepisów (piktogram CE). // ->PART 5 : (14) Części (patrz tabela): ①: BARRI2HL skorupa kasku / ②: BARRI2PP przednia płytko ochronna / ③: BARRI2LQ urządzenie soczewki z filtrem automatycznego przyćmienia (LCD) / ④: BARRI2BP tylna płytka ochronna / ⑤: bloker filtra / ⑥: Wkret / ⑦: Opaska / ⑧: układ głowicy przekształtni / ⑨: regulator kąta regulowanego lewego / ⑩: wal regulatora kąta regulowanego prawego / ⑪: wewnętrzna podkładka kwadratowa / ⑫: zewnętrzna podkładka kwadratowa / ⑬: nakrętka regulacji opaski.
CS Znakiem: (11) BARRI2LQ: 4 : Tmavost ve světelném stavu / 5-9 : Tmavost v tmavém stavu / (DELTAPLUS LOGO: Identyfikacja wyróbku / 1: Optyczka třída (1 = wysoka) / 1:Třída rozprazhu světla / 1:Změna třídy světelné prostupnosti

CS Značení: (11) BARRI2LQ: 4: Tmavost ve světém stavu / 5-9 : Tmavost v tmavém stavu (nejsvětlejší) / 9-13: Tmavost v tmavém stavu / DELTAPLUS LOGO: Identifikace výrobce / 1: Optická třída (1 = vysoká) / 1:Třída rozptylu světla / 1:Změna třídy světelné prostupnosti / 2:Uhláv závislost třídy světelné prostupnosti / 379: Evropská norma pro automatické svářecí filtry / CE: Označení shody s platnými normami a předpisy (piktogram CE) / BARRI2LQ: Ref. označení produktu. ->(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: Identifikace výrobce / EN175: Evropská norma pro zařízení na ochranu očí a obličeje při sváření / F:Symbol zvýšené nebezpečnosti/odolnost vůči částečnímu pohybujícím se velkou rychlosťí/extrémním teplotám (pokud je třeba). / CE: Označení shody s platnými normami a předpisy (piktogram CE) / BARRI2HL: Ref. označení produktu. ->(13) Charakteristiky Ochranné stínítka: (13a): Značení pro přední čočky / (13b): Značení pro zadní bezpečnostní čočky / DELTAPLUS LOGO: Identifikace výrobce / 1: Optická třída (1 = vysoká) / F: Odolnost vůči nízké energii (Ø 6 mm / 45 m/s) / CE: Označení shody s platnými normami a předpisy (piktogram CE) // ->PART 5 : (14) Komponenty (viz tabulka): : ①: BARRI2HL skořepina přísluhy / ②: BARRI2LP ochranná deska vpředu / ③: BARRI2LQ sestava filtracní čočky s automatickým ztmavováním (LCD) / ④: BARRI2BP ochranná deska vzadu / ⑤: zámek filtru / ⑥: šroub / ⑦: Potítko / ⑧: systém ozubeného převodu na hlavě / ⑨: regulátor pro nastavení úhlu ulevu / ⑩: vřeteno nastavení úhlu / ⑪: regulátor pro nastavení úhlu vpravo / ⑫: vnitřní čtvercová vložka / ⑬: vnější čtvercová vložka / ⑭: matice pro seřízení upnutí pásku.
SK Označenie: (11) BARRI2LQ: 4 : Odčítanie pri stavej jasom / 5-9 : Odčítanie pri stavej tmavom / najjasnejšom / 9-13 : Odčítanie pri stavej tmavom / DELTAPLUS LOGO: Identifikácia výrobca / 1 : Optická trieda (1 = zvýšená) / 1: Trieda difúzie svetla / 1: Zmena triedy pri prechode svetla

SK Označenie: (11) BARRI2LQ: 4 : Odtieň pri stave jasný / 5-9 : Odtieň pri stave tmavý (najjasnejší) / 9-13 : Odtieň pri stave tmavý / DELTAPLUS LOGO: Identifikácia výrobcu / 1 : Optická trieda (1 = zvýšená) / 1:Zmena triedy prieplustnosti svetla / 2:Uhlávová závislosť triedy prieplustnosti svetla / 379 : Európska norma pre automatické zváracie filtre / CE: Označenie zhody podľa platných pravidiel (CE-piktogram). / BARRI2LQ: Referencia výrobku. ->(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: Identifikácia výrobcu / EN175 : Európska Norma pre ochranné zariadenia zraku a tváre pre zváranie / F:Symbol zosinenia pevnosti/odolnosti na časťomce vrchnou rýchlosťou / hriancné teploty (je to nutné). / CE: Označenie zhody podľa platných pravidiel (CE-piktogram). / BARRI2HL: Referencia výrobku. ->(13) Tabuľka 4. Skrutky, ktoré: (13a): Označenie pre prednú kryciu šošovku / (13b): Označenie pre zadnú bezpečnostnú šošovku / DELTAPLUS LOGO: Identifikácia výrobcu / 1 : Optická trieda (1 = zvýšená) / F: Pevnosť pri slabej energii (\emptyset 6 mm / 45 m/s) / CE: Označenie zhody podľa platných pravidiel (CE-piktogram). // ->PART 5: (14) komponenty (pozri tabuľku): ①: BARRI2HL forma príbyľ / ②: BARRI2PP predná ochranná plôška / ③: BARRI2LQ zariadenie s filtrovanou šošovkou s automatickým ztmavovaním (LCD) / ④: BARRI2BP zadná ochranná plôška / ⑤: blokovač filtra / ⑥: skrutka / ⑦: Potítko / ⑧: sústava ozubenej hlavy / ⑨: ľavý nastaviteľný regulátor uha / ⑩: hriadeľ nastaviteľného regulátora uha / ⑪: pravý nastaviteľný regulátor uha / ⑫: vnútorná štvorcová polôžka / ⑬: vonkajšia štvorcová polôžka / ⑭: matica na nastavovanie pásu.

HU Jelölés: (11) BARRI2LQ: 4: Világos állapot fokozata / 5-9 : Sötét állapot fokozata / DELTAPLUS LOGO: A gyártó ismertetője / 1: Optikai osztály (1 = magas) / 1:Fényszórási osztály / 1:Világító transzmittencia osztály variáció /2: Világító transzmittencia osztály szabgfűggesére / 379: Európai szabvány az automata hegesztő szűrök számára / CE: Megfelelőségi jelölés a hatályban lévő szabályozás szerint (CE-piktogram). / BARRI2LQ: Termék cikkszám. ->(12) BARRI2LQ: DELTAPLUS LOGO: A gyártó ismertetője / EN175: Európai szabvány a szem- és arcvédő eszközök számára a hegesztésnél / F: A megerősítés/nagy sebességű részecsékk/szélsőséges hónámrésletek jelölése (ha szükséges), / CE: Megfelelőségi jelölés a hatályban lévő szabályozás szerint (CE-piktogram). / BARRI2HL: Termék cikkszám. ->(13) tulajdonságai hegesztő pajzsba: (13a): Jelölés az első fedélcsék számára / (13b): Jelölés az hátsó biztonsági lencsék számára / DELTAPLUS LOGO: A gyártó ismertetője / 1: Optikai OSZTÁLY (1 = magas) / F: Keményiségi kis energia esetén (Ø 6 mm / 45 m/s) / CE: Megfelelőségi jelölés a hatályban lévő szabályozás szerint (CE-piktogram). // ->PART 5: (14) összetevők (láslátható): ①: BARRI2HL sisakkeret / ②: BARRI2PP védőlap elői / ③: BARRI2LQ Automatikus sötétedműszűrő lencse eszköz / ④: BARRI2RP védőlap háti / ⑤: hólakkolt szűrő / ⑥: csavar / ⑦: Fejránt / ⑧: fonaskerekesszer rendszer / ⑨: állítható szörszabályozó tengerely / ⑩: állítható szörszabályozó jobb / ⑪: helső névyszörlőletes

RO Marcaj: (11) BARRI2LQ: 4 : Tentă transparentă / 5-9 : Tentă opacă (cea mai transparentă) / 9-13 : Tentă opacă / DELTAPLUS LOGO: Identificarea fabricantului / 1 : Clasa optică (1 = ridicată) / 1:Clasa de difuzare a lumini / 1:Variația clasei de transmisie luminoasă /2:Dependența unghiului de clasa de transmisie luminoasă / 379 : Normă europeană pentru filtrele de sudură automată / CE: Indicativ de conformitate în acord cu regulamentul în vigoare (pictograma CE) / BARRI2LQ: Referință produs. ->(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: Identificarea fabricantului / EN175 : Normă europeană pentru echipamentele de protecție a ochilor și a feței pentru sudură / F:Simbolul de soliditate crescută / rezistență la particule aruncate la viteza mare / temperaturi extreme (dacă este cazul) / CE: Indicativ de

kanonimovom, (ekonovigradom EU), / BARRI2LQ: Anaforpa proizvoda: -> (12) BARRI2LQ: DELTAPLUS LOGO: Dizajnirao i namenjivao su kategorijama / EN175: Evropskih standarta za sigurnost i zdravstvenu zaštitu. -> (13) Xarakteristika proračunatog kataljuma: (13a): Šimanjanje prorabom proštrajtevitog pakofu / (13b): Šimanjanje otisbišu pakofu asfralješ / DELTAPLUS LOGO: Dizajkriptko anagnawirjaši tui katapakseastu / 1: Optički klášas (1 = anáwtore) / F: Anvèktikoptoma me xampliži enérgeta (Ø 6 mm / 45 m/s) / CE: H éndézieti sumphówfawuši sumphawu me tuis iuguhontes kanonimous (ekonovigradu EMX). / BARRI2HL: Anaforpa pròisztóns: -> (14) Metawipidetis apot stóriygo / (15) sumiutawéwes (bl. Pínača): (1): BARRI2HL kéléwofos tu kráounos / (2): BARRI2PP mprosteniv pláka prostrašas / (3): BARRI2LQ díráteča autómatisaš pakofu flítroju / (4): BARRI2BP píos pláka prostrašas / (5): mplokariptis flítroju / (6): bida / (7): Metawipidetis apot stóriygo / (8): sústema kefalhás granažawis / (9): ariosterp ružmichoménuš ružmisticjus yunawis / (10): koróbis ružmisticjus ružmichoménuš yunawis / (11): dežiáru ružmichoménuš ružmisticjus yunawis / (12): ewoterikj tetragawikni rođedla / (13): ewoterikj tetragawikni rođedla / (14): parémidju ružmichoménuš kraldešom.

HR Oznaka: (11) BARRI2LQ: 4: Svjetla boja / 5-9: Tamna boja (najsvjetlijia od tamnih) / 9-13: Tamna boja / DELTAPLUS LOGO: Identifikacija proizvodača / 1: Optička klasa (1 = visoka) / 1:Klasa difuzije svjetlosti / 1:Variranje svjetlosnog prolaska razreda / 2:Kut ovisnosti svjetlosnog prolaska razreda / 379: Evropska norma za filtere za automatsko zavarivanje / CE: Oznaka sukladnosti prema važećim propisima (piktogram CE). / BARRI2LQ: Kat. br. proizvoda. ->(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: Identifikacija proizvodača / EN175 : Evropski standard za zaštitu opremu za oči i lice kod zavarivanja / F: Simbol crvosteči i ojačanosti/ otpornosti na sitne rasprskavajuće čestice visoke břizine i pod izuzetno visokim temperaturama (po potrebi). / CE: Oznaka sukladnosti prema važećim propisima (piktogram CE). / BARRI2HL: Kat. br. proizvoda. ->(13) Karakteristike Zaštitni ekran: (13a): Oznaka prednje pokrivenje leče / (13b): Oznaka stražnje sigurnosne leče / DELTAPLUS LOGO: Identifikacija proizvodača / 1: Optička klasa (1 = visoka) / F: Utjecaj slabog udara (Ø 6 mm / 45 m/s) / CE: Oznaka sukladnosti prema važećim propisima (piktogram CE). // ->PART 5 : (14) komponente (vidi tabelu): (1): BARRI2HL ljsuka kacige / (2): BARRI2PP prednja zaštitna pločica / (3): BARRI2LQ leča sa samozatamnjujućim filtrom (LCD) / (4): BARRI2BP

УК Маркування: (11) BARRI2LQ: 4: світлій відтінок / 5: найсвітливший на темній шкалі, номер / 9-13: на темній шкалі / DELTAPLUS LOGO: Маркування виробника / 1: Оптичний клас (1 = високий) / 1:розвісюдження світла / 1:Клас змінення коефіцієнта пропускання світла /2:клас кутової залежності коефіцієнта передачі / 379: європейський стандарт фільтрів для автоматичного зварювання / СЕ: Вказівка на відповідність відповідно до чинних правил (піктограма СЕ). / BARRI2LQ: Посилання на віріб. ->(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: Маркування виробника / EN175: Європейський стандарт для захисного обладнання для очей і обличчя під час зварювання / F:Код підвищеної міцності / стійкості до дії частини, що з великою швидкістю / мають екстремальні температури (при необхідності) / СЕ: Вказівка на відповідність відповідно до чинних правил (піктограма СЕ). / BARRI2HL: Посилання на віріб. ->(13) Характеристики захисного екрану: (13a): Маркування переднього захисного екрану / (13b): Маркування заднього екрану безпеки / DELTAPLUS LOGO: Маркування виробника / 1: Оптичний клас (1 = високий) / F: Стійкість до часток з низькою кінетичною енергією (0.6 mm / 45 m / s) / СЕ: Вказівка на відповідність відповідно до чинних правил (піктограма СЕ). // ->PART 5 : (14) компоненти (див.таблицю): / ①: BARRI2HL Оболонка шолому / ②: BARRI2P Передня захисна панель / ③: BARRI2LQ Комплект світлофільтра з автозатемненням (LCD) / ④: BARRI2BP Задня захисна панель / ⑤: Блокування фільтру / ⑥: гвинт / ⑦: губка / ⑧: Система передачі / ⑨: Лівий регулятор переміщення під кутами / ⑩: вал регулятора переміщення під різними кутами / ⑪: Правий регулятор переміщення під різними кутами / ⑫: Внутрішня квадратна шайба / ⑬: Зовнішня квадратна шайба / ⑭: матиця за наміщенням.

RU Маркировка: (11) BARRI2LQ: 4: Оттенок в светлом положении / 5-9: Оттенок в тёмном положении (более светлый) / 9-13: Оттенок в тёмном положении / DELTAPLUS LOGO: Маркировка изготовителя / 1: Оптический класс (1 = высший) / 1:Класс рассеяния света / 1:Коэффициент пропускания света – класс /2:Угловая зависимость коэффициента пропускания света / 379: Европейский стандарт для светофильтров для автоматической сварки / СЕ: Индикация соответствия действующим законодательным нормам (символ СЕ). / BARRI2LQ: Индекс продукта. ->(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: Маркировка изготовителя / EN175: Европейский стандарт по оборудованию для защиты глаз и лица при выполнении сварочных работ / F:Код повышенной прочности/устойчивости к высокоскоростным частицам / экстремальным температурам (при необходимости). / СЕ: Индикация соответствия действующим законодательным нормам (символ СЕ). / BARRI2HL: Индекс продукта. ->(13) Характеристики Защитный экран: / (13a): Маркировка для передних линз щитки / (13b): Маркировка для задних защитных линз / DELTAPLUS LOGO: Маркировка изготовителя / 1: Оптический класс (1 = высший) / F: Защита от частиц с низкой кинетической энергией (\varnothing 6 mm / 45 m/s). / СЕ: Индикация соответствия действующим законодательным нормам (символ СЕ). // ->PART 5 : (14) комплектующие (см. таблицу): ①: BARRI2HN: Оболочки каски / ②: BARRI2PP: Накладка защитная передняя / ③: BARRI2LQ: Фильтр автозатемнения (LCD)

TR Markalaması: (11) BARRI2LQ: 4: Açık ton / 5-9: Koyu ton (en açık) / 9-13: Koyu ton / DELTAPLUS LOGO: Üretici tanımlaması / 1: Optik sınıfı (1 = yüksek) / 1:Işık difüzyonu sınıfı / 1:Işık geçirgenliği varyasyon sınıfı / 2:Işık geçirgenliği açı bağımlılığı sınıfı / 379: Otomatik kaynak filtreleri için Avrupa standarı / CE: Geçerli olan yönetmeliklere göre uyumlulık belirtme (CE simbülü), / BARRI2LQ: Ürün referansı. ->(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: Üretici tanımlaması / EN175: Kaynak işlemi sırasında göz ve yüze yönelik koruyucu ekipman için Avrupa Standardı / F: Güçlendirilmiş sağlamlık/yüksek hızda atılan partiküllerle direnç/asırı sıcaklar simgesi (gerekirse). / CE: Geçerli olan yönetmeliklere göre uyumlulık belirtme (CE simbülü), / BARRI2HL: Ürün referansı. ->(13) Koruyucu ekran: (13a): Ön kapak merceği işaret / (13b): Arka güvenlik merceği işaret / DELTAPLUS LOGO: Üretici tanımlaması / 1: Optik sınıfı (1 = yüksek) / F: Düşük enerjili etki (Ø 6 mm / 45 ms) / CE: Geçerli olan yönetmeliklere göre uyumlulık belirtme (CE simbülü), // ->PART 5 : (14) bilesenler (tabloya bakınız): / 1: BARRI2HL Mişter kabuğu / 2: BARRI2PPL Koruma diskesi önde / 3: BARRI2LQ Otomatik kararlanan filtre lans aleti (LCD) / 4: BARRI2BP Koruma diskesi arkada / 5: bloklama filters / 6: vida / 7: sapka içi bant / 8: dis tekerlekli has sistem / 9: avıarlanabilen Şibayla kadratnaya внутрення / 10: Şibayla kadratnaya внешня / 11: Gaita regulyatoru głowowy.

ZH 标记: (11) BARRI2LQ: 4 : 表示浅色度 / 5-9 : 深色度 (最为清晰的状态) / 9-13 : 深色度 / DELTAPLUS LOGO: 制造商识别号 / 1 : 光学级别 (1 = 高级别) / 1:光的扩散级别 / 1:光折射率变化级别 / 2:倾角折射率变化级别 / 379 : 与自动焊接滤光器相关的欧洲标准 / CE: 根据现行规定, (CE图标) 表示合规。/ BARRI2LQ: 产品编号。->(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: 制造商识别号 / EN175 : 与焊接相关的眼睛与脸部防护设备欧洲标准 / F:增强强度符号 / 抗高速颗粒符号 / 极高温度符号(如果需要标注的话)。/ CE: 根据现行规定, (CE图标) 表示合规。/ BARRI2HL: 产品编号, ->(13) 防护面屏: (13a): 外防护板标识 / (13b): 内防护板标识 / DELTAPLUS LOGO: 制造商识别号 / 1 : 光学级别 (1 = 高级别) / F: 低能量冲击(\varnothing 6 mm / 45 m/s) / CE: 根据现行规定, (CE图标) 表示合规。// ->PART 5 : (14) 部件 (见)

SL Označevanje: (11) BARRI2LQ: 4: odtenek v svetlem stanju / 5-9: odtenek v zatemnjemem stanju (najsvetlejši) / 9-13: odtenek v zatemnjemem stanju / DELTAPLUS LOGO: Identifikacija proizvajalca / 1: optični razred (1 = najvišji) / 1: razred difuzije svetlobe / 1: razred variacije faktorja prepuščanja vidne svetlobe / 2: razred kotne odvisnosti faktorja prepuščanja svetlobe / 379: evropski standard za samozatemnitvene filtre za varjenje / CE: Označevanje skladnosti izdelka z veljavnimi predpisi (piktogram CE). / BARRI2LQ: Izdelek referenčna. -(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: Identifikacija proizvajalca / EN 175: evropski standard za zaščito oči in obraz pri varjenju / F: Simbol za jakost in ojačanost/ odpornosti proti drobnim razletemen delcem pri veliki hitrosti in pri izjemno visokih temperaturah (po potrebi). / CE: Označevanje skladnosti izdelka z veljavnimi predpisi (piktogram CE). / BARRI2HL: Izdelek referenčna. -(13) Lastnosti zaščitnega zaslona: (13a): Oznaka prednjega zaščitnega zaslona / (13b): Oznaka zadnjega varnostnega zaslona / DELTAPLUS LOGO: Identifikacija proizvajalca / 1: optični razred (1 = najvišji) / F: Vpliv slabege udarca (δ 6 mm / 45 m/s) / CE: Označevanje skladnosti izdelka z veljavnimi predpisi (piktogram CE). // ->PART 5 : (14) sestavine (glej tabelo): : (1): BARRI2HL Školjka Celade / (2): BARRI2PP

ET Märgistus: (11) BARRI2LQ: 4: Toon heledas olekus / 5-9: Toon tumedas olekus / DELTAPLUS LOGO: Valmistaja logo tüüp / 1: Optiline klass (1 = kõrge) / 1:Valguse hajutavuse klass / 1:Valguse läbilaskvuse variatsiooni klass /2:Läbilaskvuse nürksöltuvuse klass / 379: Automaatsete keevitusfiltrite Euroopa standard / CE: Vastavusmärgis vastavalt kehitavatele õigusnormidele (CE piktogramm). / BARRI2LQ: Toote kood. ->(12) BARRI2H: DELTAPLUS LOGO: Valmistaja logo tüüp / EN175: Euroopa standard keevitusstõõde silma- ja näokaitsevahendite kohta / F:Kõrgendatud vastupidavuse/löögikindluse suure kiirusega liikuvate osakeste vastu/piirtemperatuuride vastu (vajaduse korral) tinglik tähistus. / CE: Vastavusmärgis vastavalt kehitavatele õigusnormidele (CE piktogramm). / BARRI2H: Toote kood. ->(13) Kaitseekraani tehnilised omadused: (13a): Märgistus kaitseekraani esikülje / (13b): Märgistus turvaeakraani tagakülje / DELTAPLUS LOGO: Valmistaja logo tüüp / 1: Optiline klass (1 = kõrge) / F: Vastupidavus väikese energia korral (\varnothing 6 mm / 45 m/s) / CE: Vastavusmärgis vastavalt kehitavatele õigusnormidele (CE piktogramm). // ->PART 5 : (14) komponendid (vt tabel): : (1): BARRI2H klivri kest / (2): BARRI2LP eesmine kaitseplaat / (3): BARRI2LQ isetunmeneva filtriiga läätesteseade (LCD) / (4): BARRI2BP tagumine kaitseplaat / (5): filtri blokator / (6): krugi / (7): Higipael / (8): hammasajami pea / (9): vasakpoolne reguleeritav nurgaregulaator / (10): nurga reguleerimise völl / (11): parempoolne reguleeritav nurgaregulaator / (12): sisemine ruutseib / (13): välmine ruutseib / (14): rihma reguleerimise mutter.

LV Markējums: (11) BARRI2LQ: 4: Tonis gašā stāvoklī / 5-9: Tonis tumšā stāvoklī / DELTAPLUS LOGO: Ražotāja identifikācija / 1: Optiskā klase (1 = augstākā) / 1:Gaismas izplatības klase / 1:Transmisijas faktora variācijas klase redzamajā /2:Transmisijas faktora lenku atkarības klase / 379: Eiropas standarts automātiskās metināšanas filtriem / CE: Atbilstības norāde saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem (piktogramma EK). / BARRI2LQ: Aprīkojuma atsauce. ->(12) BARRI2H: DELTAPLUS LOGO: Ražotāja identifikācija / EN175: Eiropas standarts acu un sejas aizsarglīdzeklim metināšanas / F:Simboli: kas norāda uz pastiprinātu izturību/pretestību/priestiprinātu pastiprinātu izturību/pretestību/pret dailinjam, kas traucas leiā atmuru / pret galejām temperatūram (ja nepieciešams) / CE: Atbilstības norāde saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem (piktogramma EK) / BARRI2H: Aprīkojuma atsauce. ->(13) Aizsardekrāna raksturās pažīmes: (13a): Priekšējā aizsardekrāna markējums / (13b): Alzīmu virsrāja drošības ekrāna markējums / DEI TAPI LIS I LOGO: Ražotāja identifikācija / 1:

ar spēkā esošajiem likumiem (pilkopīguma EK) / BARRI2HL: Apriņķojuma atlautību -> (13) Aizsargātās ekranās markējums / (13b): Aizmugurējās drošības ekrāna markējums / DELTAPLUS LOGO: Rāzotā identifikācija / 1: Optiskā klasē (1 = augstākā) / F: Vājas enerģijas radītis trieciens (0,6 mm / 45 m/s) / CE: Atbilstības norāde saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem (pilkopīguma EK) // ->PART 5 : (14) Komponentai (skatīt tabulu): (1): BARRI2HL kieres korpus / (2): BARRI2PP Priekšējā aizsardzības plāksne / (3): BARRI2LQ objektīva filtri pašņaušošās ierīce (LCD) / (4): BARRI2BP aizmugurējā aizsardzības plāksne / (5): filtru bloķētājs / (6): skrūves / (7): Sviedru josla / (8): galvassēgas komplekts / (9): kreisā regulējamā lenķa regulators / (10): lenķa plielāgojamā vārpsta / (11): labā regulējamā lenķa regulators / (12): četrstūrainā iekšējā paplāksne / (13): galvas siksnas regulēšanas uzgrieznis.

LT Ženklinimas: (11) BARRI2LQ: 4 : šviesus atspalvis / 5-9 : šviesišaus atspalviams tamsiojoje skābekļi Nr. / 9-13 : atspalviams tamsiojoje / DELTAPLUS LOGO: Gamintojo identifikavimas / 1 : optinē klasē (1 = aukšta) / 1:šviesos pralaidumo kitimo klasē / 2:šviesos pralaidumo kampīnēs priekšuomēybēs klasē / 379: Eiropas standartas dēļ automatiņi suvirinimo filtri / CE: Atītīties nuoroda pagal galiojančus reikalavimus (CE ženklas) / BARRI2LQ: Produkto nuoroda. ->(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: Gamintojo identifikavimas / EN175: Eiropas standartas dēļ akiņi ir veido apsaugīgās irangos suvirinimo darbuose / F:Sustiprinto tvirtumu / atsparuvi didelju greičiū skrijejančiems dailelēms / aukštais temperatūrai simboli (jei būtina) / CE: Atītīties nuoroda pagal galiojančus reikalavimus (CE ženklas). / BARRI2HL: Produktos nuoroda. ->(13) Apsaugīgais ekrans: (13a): Priezinio dangtelio objektīvo ženklinimas / (13b): Galinio saugos objektīvo ženklinimas / DELTAPLUS LOGO: Gamintojo identifikavimas / 1 : optinē klasē (1 = aukšta) / F: Susidrīmimas su pilnīgā energijā (0,6 mm / 45 m/s) / CE: Atītīties nuoroda pagal galiojančius reikalavimus (CE ženklas) // ->PART 5 : (14) komponenti (žr.lentele): (1): BARRI2HL šālmo gaubtas / (2): BARRI2PP priezinieks apsaugs plōkstelēs / (3): BARRI2LQ automātiskā tāmsējācība / (4): BARRI2BP galinē apsaugs plōkstelē / (5): filtru stālciņus / (6): varžas / (7): Prakaitinē juosta / (8): galvos pavaru komplekts / (9): kairēje reguluojamas kampo regulatori / (10): reguluojamo kampo regulatoriātās velenas / (11): dešinējē reguluojamas kampo regulatori / (12): vidinē stāciakāpme poverželē / (13): išorinē stāciakāpme poverželē / (14): galvos juostas reguluviem veržēs.

CS Mārkīnējums: (11) BARRI2LQ: 4 : spāņuālāja / (5-9) atlautības / (9-13) atlautības / DELTAPLUS LOGO: Tilpkopīguma atlautības (1: Optiskā klasē (1 = augstākā) / (11) ievirzīšanai av lietotājiem mitīgā / (2) Klass für visuālākās av lietotājiem mitīgā

SV Märkning: (11) BARRI2LQ: 4: genomsiktig / 5-9: opak ton (den ljusaste) / 9-13: opak ton / DELTAPLUS LOGO: Tillverkarens beteckning / 1: Optisk klass (1 = hög) / 1:Ljusspridning / 1:Klass för variation av ljustransmittans /2:Klass för vinkelberoende av ljustransmittans / 379: Europeisk norm för automatiska svetsningsfilter / CE: Indikation om överensstämmelse med gällande förföring (EG-symbol) / BARRI2LQ: Produktriferens. ->(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: Tillverkarens beteckning / SS-EN175: – Personligt skydd vid svetsning. / F:Beteckning avseende förstärkt hållfasthet/skydd mot kringflygande partiklar med hög hastighet/ extrema temperaturer (om tillämpligt). / CE: Indikationen om överensstämmelse med gällande förföring (EG-symbol) / BARRI2HL: Produktriferens. ->(13) Egenskaper skyddsskärmen bör: (13a): Märkning för främre lins / (13b): Märkning för bakre säkerhetslins / DELTAPLUS LOGO: Tillverkarens beteckning / 1: Optisk klass (1 = hög) / F: Hållfast mot mindre energier (\varnothing 6 mm / 45 m/s) / CE: Indikationen om överensstämmelse

med gällande förordning (EG-symbol) // ->PART 5 : (14) Delar (se tabell): : ①: BARRI2HL hjälmskal / ②: BARRI2PP främre skyddsplatta / ③: BARRI2LQ linsfiltersats (LCD) med automatisk förmörkelse / ④: BARRI2BP bakre skyddsplatta / ⑤: filterspär / ⑥: skruv / ⑦: Svedbånd / ⑧: huvudrevsystem / ⑨: vinkelreglage som går att justera till vänster / ⑩: skafft till vinkelreglage / ⑪: vinkelreglage som går att justera till höger / ⑫: invändigt fyrkantigt mellanlägg / ⑬: utväntigt fyrkantigt mellanlägg / ⑭: justeringsmutter till band.

DA Märkning: (11) BARRI2LQ: 4: Tone ved klar tilstand / 5-9: Tone ved mørk tilstand (lyseste) / 9-13: Tone ved mørk tilstand / DELTAPLUS LOGO: Identifikation af fabrikanten / 1: Optisk klasse (1 = høj) / 1: Lysspredningsklasser / 1:Variation i lystransmissionsklasser /2:Vinkelafhængighed af lystransmissionsklasser / 379: Europæisk norm for automatsvejsningsfiltere / CE: Overensstemmelsesangivelse ifølge gældende regulativer (CE-piktogram). / BARRI2LQ: Produktrefrence. ->(12) BARRI2HL: DELTAPLUS LOGO: Identifikation af fabrikanten / EN175: Europæisk Norm til beskyttelsesudsigt til øjne og ansigt ved svejsning / F-Symbol for storstæket holdbarhed/modstandsevne over for partikler, der kastes med høj hastighed ved ekstremer temperaturer (hvis nødvendigt). / CE: Overensstemmelsesangivelse ifølge gældende regulativer (CE-piktogram). / BARRI2HL: Produktrefrence. ->(13) Beskyttelsesskærmen skal: (13a): Mærkning for forreste dæklinse / (13b): Mærkning for bageste sikkerhedslinse / DELTAPLUS LOGO: Identifikation af fabrikanten / 1: Optisk klasse (1 = høj) / F: Holdbarhed ved lav kraft (Ø 6 mm / 45 m/s) / CE: Overensstemmelsesangivelse ifølge gældende regulativer (CE-piktogram). // ->PART 5 : (14) Bestanddele (se tabel): : ①: BARRI2HL hjälmskal / ②: BARRI2PP beskyttelsespade form / ③: BARRI2LQ filterlinseanordning til automatisk slöring (LCD) / ④: BARRI2BP beskyttelsespade bag / ⑤: filterblokerearm / ⑥: skruv / ⑦: Svedbånd / ⑧: hjelmsystem / ⑨: venstre regulerbar vinkelreglage / ⑩: regulerbar vinkelreglage aksel / ⑪: höjre regulerbar vinkelreglage / ⑫: indvendig firkantet ronel / ⑬: udvendig firkantet ronel / ⑭: indstillingsmøtrik til pandebånd.



FI Merkinnät: (11) BARRI2LQ: 4: Tummuusaste kirkkaana / 5-9: Tummuusaste tummanna (kirkkain) / 9-13: Tummuusaste tummanna / DELTAPLUS LOGO: Valmistajan tunnistusmerkintä / 1: Optinen luokka (1=korkea) / 1:Valon siirontaluoitus / 1:Valon läpäisykyvyyn vaihtelu /2:Valonläpäisykyvyyn kulmarippuvuus / 379: Automaattisia hitsauksuudattimia koskeva eurooppalainen normi / CE: Yhdenmukaisuusmerkintä kaikille valmistajille voimassa olevien määräysten mukaisesti (CE-piktogrammi). / BARRI2LQ: DELTAPLUS LOGO: Valmistajan tunnistusmerkintä / EN175: Eurooppalainen hitsauksustöihin sovellettava silmä-, ja kasvo suojaamislaite, normi / E-Merkki, joka esittää suojaamisen tärkeimpien suojien poolesta laitteen virallista luokitusta (virallisuusmerkki) / CE-

(11) 4 / 5-9 / 9-13 1 / 1 / 1 / 2 / 379 CE BARRI2LQ

(12) EN 175 B CE BARRI2HL

(13)  1 B CE: (13a) Marking for front cover lens

 1 F CE : (13b) Marking for back safety lens

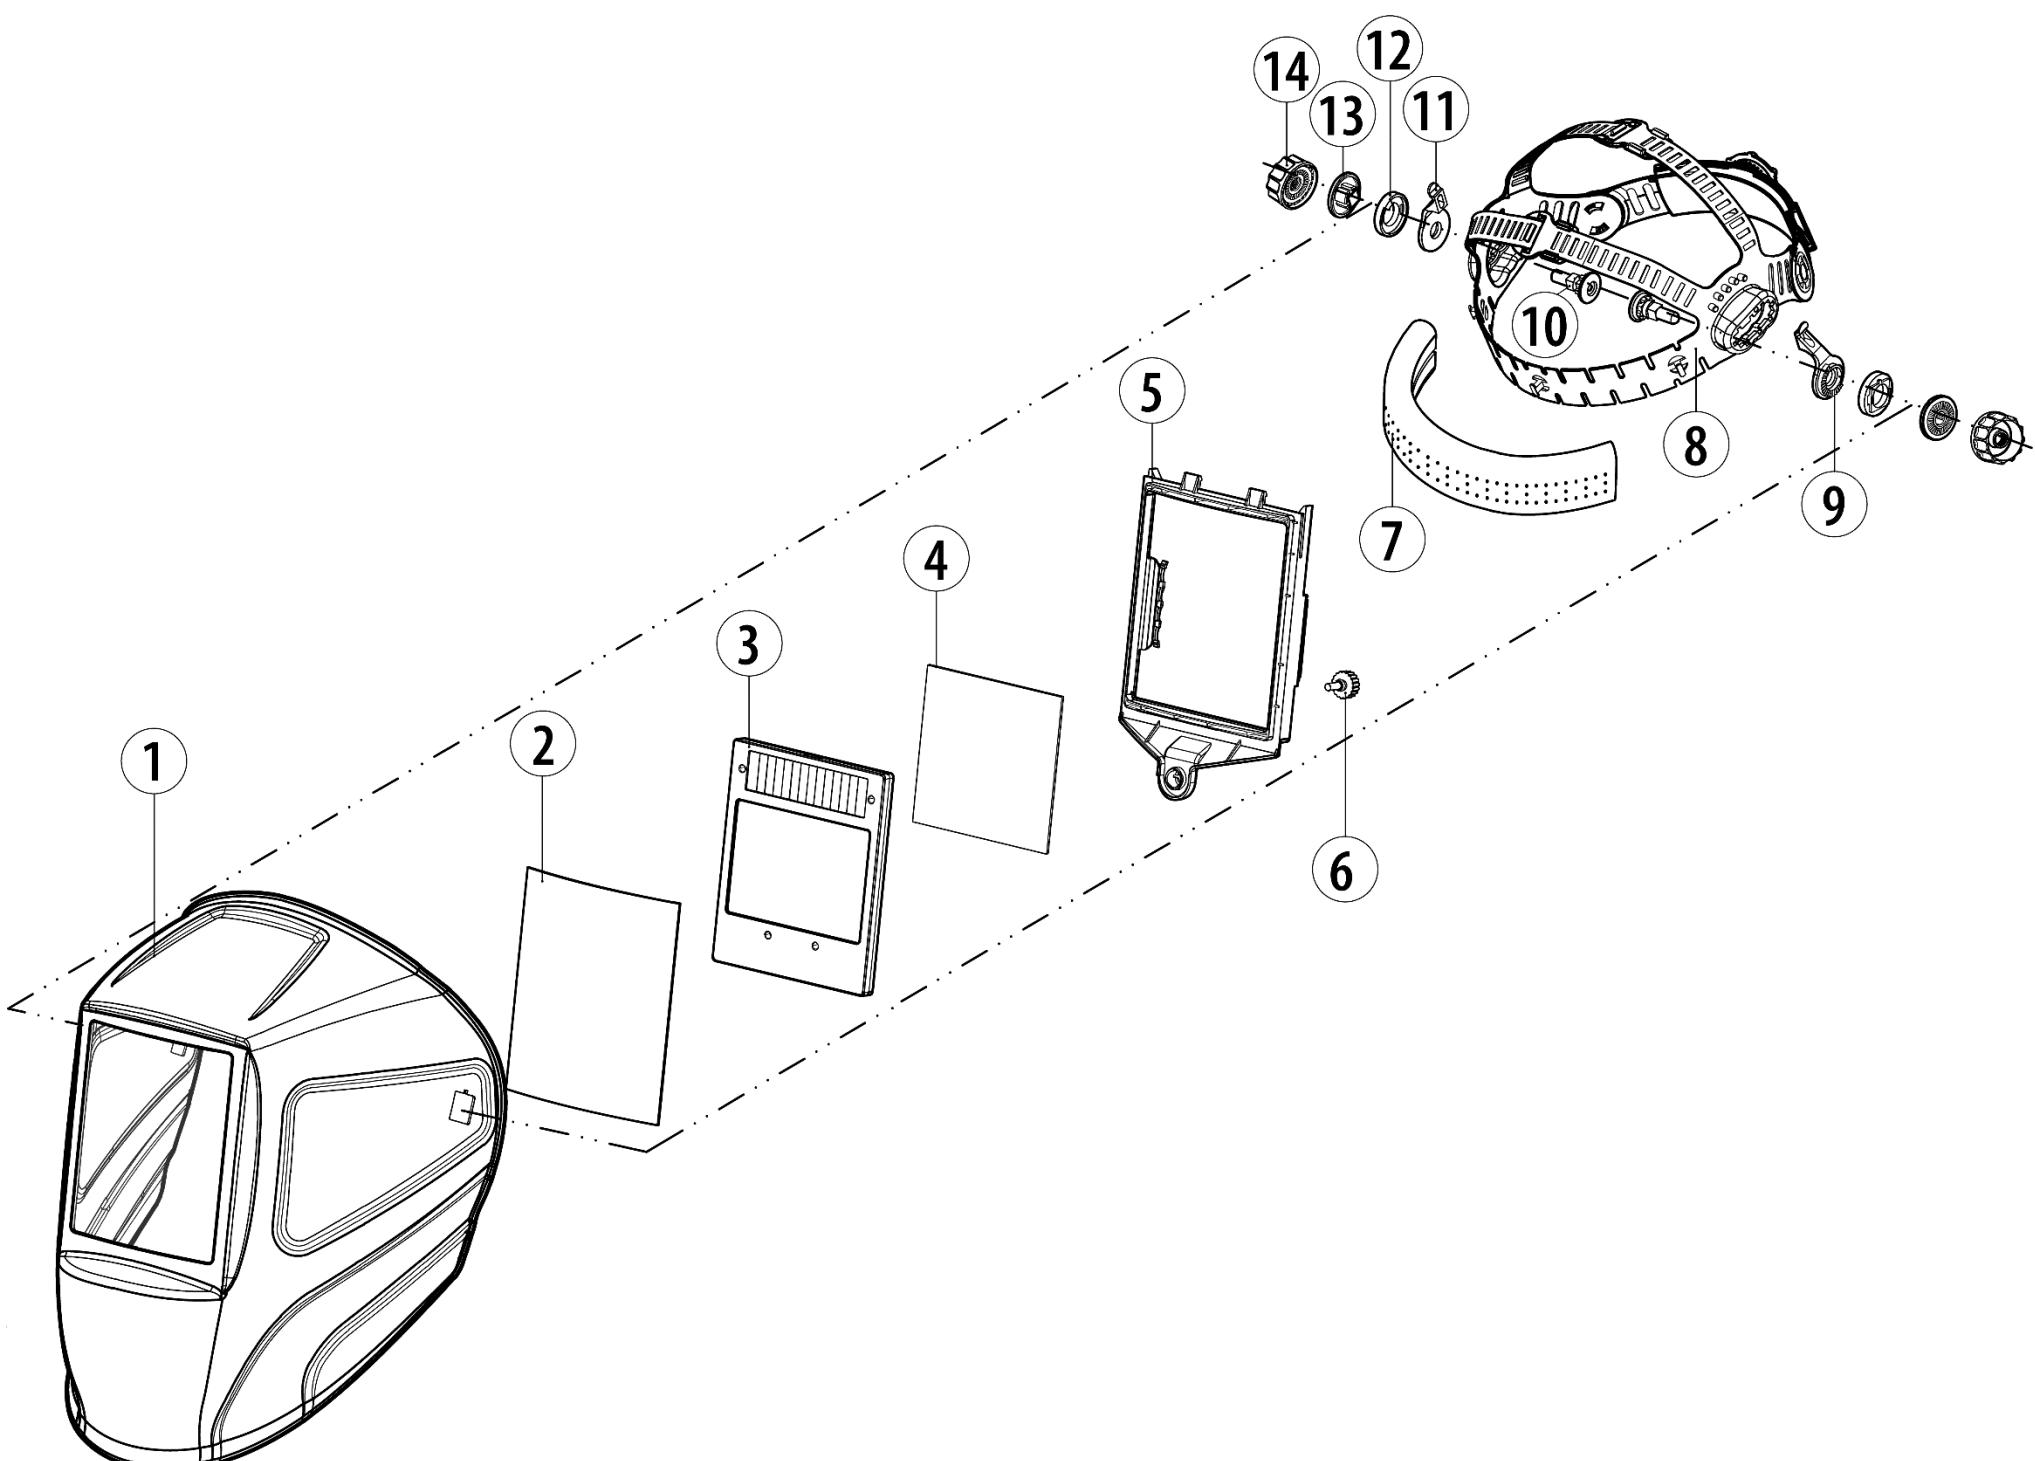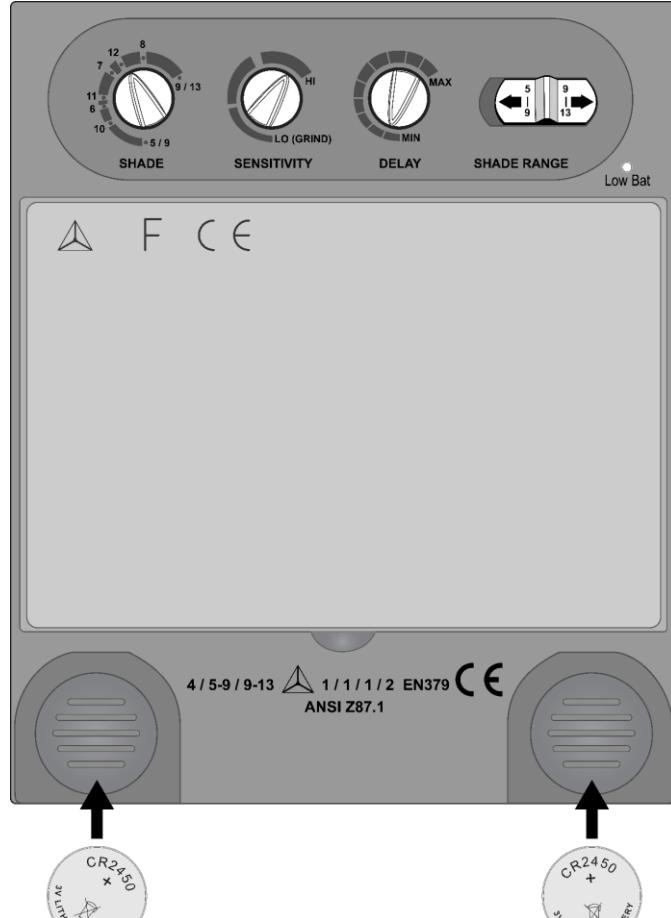

FAR: INFORMACION ADICIONAL PARA ARGENTINA Importador en Argentina : ESLINGAR S.A. Av. Amancio Alcorta 1647 - (1283) C.A.B.A. - ARGENTINA - Para mayor información visite: www.deltaplus.com.ar